

**РУССКИЙ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ</b>	стр.	36
<b>2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ</b>		37
2.1 ВВЕДЕНИЕ		37
2.2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ		37
<b>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>		37
3.1 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ		37
3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		37
<b>4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА</b>		37
4.1 БЛОК-СХЕМА		37
4.2 УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ		37
4.2.1 СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С СЕЛЕКТОРОМ С ДВУМЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ		37
4.2.1.1 Передняя панель		37
4.2.1.2 Задняя панель		37
4.2.2 СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С СЕЛЕКТОРОМ С ТРЕМЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ		37
4.2.2.1 Передняя панель		37
4.2.2.2 Задняя панель		37
<b>5. УСТАНОВКА</b>		38
5.1 СБОРКА		38
5.1.1 Сборка кабеля возврата - зажима		38
5.1.2 Сборка кабеля/сварки - зажима держателя электрода		38
5.2 СПОСОБ ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА		38
5.3 Расположение аппарата		38
5.4 ГОДИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ		38
5.4.1 ВИЛКА И РОЗЕТКА		38
5.5 СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ		38
5.5.1 Сварка MMA		38
5.5.2 Сварка TIG с пуском СКОЛЬЖЕНИЕМ		38
<b>6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ</b>		38
6.1 Сварка MMA		38
6.1.1 Порядок сварки		38
6.2 СВАРКА TIG С ПУСКОМ LIFT		38
6.2.1 Порядок сварки		38
<b>7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ</b>		38
7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ		38
7.1.1 Горелка		38
7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		38
<b>8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>		39

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕ ΜΕ INVERTER ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG ΚΑΙ MMA ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Примечание: В приведенном далее тексте используется термин "сварочный аппарат".

### 1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

Рабочий должен быть хорошо знаком с безопасным использованием сварочного аппарата и ознакомлен с рисками, связанными с процессом дуговой сварки, с соответствующими нормами защиты и аварийными ситуациями.

(Смотри также ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ IEC или CLC/TS 62081": УСТАНОВКА И РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ).



- Избегать непосредственного контакта с электрическим контуром сварки, так как в отсутствии нагрузки напряжение, подаваемое генератором, возрастает и может быть опасно.
- Отсоединять вилку машины от электрической сети перед проведением любых работ по соединению кабелей сварки, мероприятий по проверке и ремонту.
- Выключать сварочный аппарат и отсоединять питание перед тем, как заменить изношенные детали сварочной горелки.
- Выполнить электрическую установку в соответствие с действующим

законодательством и правилами техники безопасности.

- Соединять сварочную машину только с сетью питания с нейтральным проводником, соединенным с заземлением.
- Убедиться, что розетка сети правильно соединена с заземлением защиты.
- Не пользоваться аппаратом в сырьих и мокрых помещениях, и не производите сварку под дождем.
- Не пользоваться кабелем с поврежденной изоляцией или с плохим контактом в соединениях.



- Не проводить сварочных работ на контейнерах, емкостях или трубах, которые содержали жидкые или газообразные горючие вещества.
- Не проводить сварочных работ на материалах, чистка которых проводилась хлоросодержащими растворителями или поблизости от указанных веществ.
- Не проводить сварку на резервуарах под давлением.
- Убирать с рабочего места все горючие материалы (например, дерево, бумага, тряпки и т.д.).
- Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или пользоваться специальными вытяжками для удаления дыма, образующегося в процессе сварки рядом с дугой. Необходимо систематически проверять воздействие дымов сварки, в зависимости от их состава, концентрации и продолжительности воздействия.

- Избегайте нагревания баллона различными источниками тепла, в том числе и прямыми солнечными лучами (если используется).



- Применять соответствующую электроизоляцию электрода, свариваемой детали и металлических частей с заземлением, расположенных поблизости (доступных). Этого можно достичь, надев перчатки, обувь, каску и спецодежду, предусмотренные для таких целей, и посредством использования изолирующих платформ или ковров.

- Всегда защищать глаза специальными неактивными стеклами, монтируемыми на маски и на каски. Пользоваться защитной невозгораемой спецодеждой, избегая подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, производимых дугой; защита должна относиться также к прочим лицам, находящимся поблизости от дуги, при помощи экранов или не отражающих штор.



- Электромагнитные поля, генерируемые процессом сварки, могут влиять на работу электрооборудования и электронной аппаратуры. Люди, имеющие необходимую для жизнедеятельности электрическую и электронную аппаратуру (прим. Регулятор сердечного ритма, респиратор и т. д...), должны проконсультироваться с врачом перед тем, как находиться в зонах рядом с местом использования этого сварочного аппарата.

Людям, имеющим необходимую для жизнедеятельности электрическую и электронную аппаратуру, не рекомендуется пользоваться данным сварочным аппаратом.



- Этот сварочный аппарат удовлетворяет техническому стандарту изделия для исключительного использования в промышленной среде и в профессиональных целях. Не гарантируется электромагнитное соответствие в домашней обстановке.



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

##### ОПЕРАЦИИ СВАРКИ:

- в помещении с высоким риском электрического разряда.
  - в пограничных зонах.
  - при наличии взрываемых и взрывчатых материалов.
- НЕОБХОДИМО**, чтобы "ответственный эксперт" предварительно оценил риск и работы должны проводиться в присутствии других лиц, умеющих действовать в ситуации тревоги.
- НЕОБХОДИМО** применять технические средства защиты, описанные в 5.10; А.7; А.9. "ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081".
- НЕОБХОДИМО** запретить сварку, когда рабочий приподнят над полом, за исключением случаев, когда используются платформы безопасности.
- НАПРЯжение между держателями ЭЛЕКТРОДОВ или ГОРЕЛКАМИ:** работают несколькими сварочными аппаратами на одной детали или на соединенных электрических деталях возможна генерация опасной суммы "холостого" напряжения между двумя различными держателями электродов или горелками, до значений, могущего в два раза превысить допустимый предел.
- Необходимо, чтобы опытный координатор при помощи приборов провел измерение для определения риска и принял подходящие защитные меры, как указано в 5.9 "ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081".



#### ІСТАТОЧНИЙ РИСК

- **ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:** опасно применять сварочный аппарат для любых работ, отличающихся от предусмотренных (напр. размораживание труб водопроводной сети).

## 2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

### 2.1 ВВЕДЕНИЕ

Этот сварочный аппарат является источником тока для дуговой сварки, выполненный специально для сварки MMA при постоянном токе (DC) Специфические характеристики этой системы регулирования (ИНВЕРТЕР), такие, как высокая скорость и точность регулирования, обеспечивают сварочному аппарату прекрасные качества сварки со всеми электродами с покрытием (рутитовые, кислотные, щелочные). и при сварка TIG постоянным током с зажиганием скользжением.

Регулирование системой "инвертер" на входе в линию питания (первичную) приводит к резкому сокращению объема, как трансформатора, так и выпрямляющего сопротивления, позволяя создать сварочный аппарат очень небольшого веса и объема, подчеркивая качества подвижности и легкости в работе.

### 2.2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ

- Набор для сварки MMA.
- Набор для сварки TIG.
- Адаптор для баллона с аргоном.
- Редуктор давления с манометром.
- Горелка для сварки TIG.
- Самозатемняющаяся маска: стекло неподвижное и регулируемое.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 3.1 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ (РИС. А)

Технические данные, характеризующие работу и пользование аппаратом, приведены на специальной табличке, их разъяснение дается ниже:

- 1- Степень защиты корпуса.
- 2- Символ питающей сети:  
Однофазное переменное напряжение;  
Трехфазное переменное напряжение.
- 3- Символ S: указывает, что можно выполнять сварку в помещении с повышенным риском электрическогоショка (например, рядом с металлическими массами).
- 4- Символ предсмотренного типа сварки.
- 5- Внутренняя структурная схема сварочного аппарата.
- 6- Соответствует Европейским нормам безопасности и требованиям к конструкции дуговых сварочных аппаратов.
- 7- Серийный номер. Идентификация машины (необходим при обращении за технической помощью, запасными частями, проверке оригинальности изделия).
- 8- Параметры сварочного контура:
  - $U_{\text{max}}$ : максимальное напряжение без нагрузки.
  - $I_{\text{max}}/U_{\text{max}}$ : ток и напряжение, соответствующие нормализованным производимым аппаратом во время сварки.
  - X: коэффициент прерывистости работы.

Показывает время, в течении которого аппарат может обеспечить указанный в этой же колонке ток. Коэффициент указывается в % к основному 10 - минутному циклу. (например, 60% равняется 6 минутам работы с последующим 4-х минутным перерывом, и т.д.).

- A/V-A/V : указывает диапазон регулировки тока сварки (минимальный/максимальный) при соответствующем напряжении дуги.

9- Параметры электрической сети питания:

- $U_1$ : переменное напряжение и частота питающей сети аппарата (максимальный допуск  $\pm 10\%$ ).
- $I_{\text{max}}$ : максимальный ток, потребляемый от сети.
- $I_{\text{eff}}$ : эффективный ток, потребляемый от сети.

10- ■■■■■: Величина плавких предохранителей замедленного действия, предусматриваемых для защиты линий.

11- Символы, соответствующие правилам безопасности, чье значение приведено в главе 1 "Общая техника безопасности для дуговой сварки".

Примечание: Пример идентификационной таблички является указательным для объяснения значения символов и цифр: точные значения технических данных вашего аппарата приведены на его табличке.

### 3.2 ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С СЕЛЕКТОРОМ С ДВУМЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ЗАЖИМОМ ДЕРЖАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОДА: смотри таблицу 1 (ТАБ.1A, 2A)
- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С СЕЛЕКТОРОМ С ТРЕМЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ЗАЖИМОМ ДЕРЖАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОДА: смотри таблицу 2 (ТАБ.1B, 2B)

Всегда сварочный аппарат указан в таблице 1 (ТАБ.1)

## 4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

### 4.1 БЛОК-СХЕМА (РИС.В)

Сварочный аппарат состоит в основном из блоков мощности, выполненных из печатных плат и оптимизированных для получения максимальной надежности и снижения техобслуживания.

1-Вход: трехфазная линия питания, блок выпрямителя и конденсаторы для выравнивания.

2-Переключающий мост с транзисторами (IGBT) и приводами: переключается выпрямленное напряжение линии на переменное напряжение с высокой частотой и выполняется регулирование мощности, в зависимости от требуемого тока/напряжения сварки.

3-Трансформатор с высокой частотой: первичная обмотка получает питание с преобразованным напряжением от блока 2; он выполняет функции адаптации напряжения и тока к значениям, необходимым для выполнения дуговой сварки и одновременно осуществляет гальваническую изоляцию контура сварки от линии питания.

4-Вторичный мост выпрямителя с индуктивностью выравнивания: переключается переменное напряжение/ток, подаваемое вторичной обмоткой, на постоянный ток напряжение с очень низкими колебаниями.

5-Электронное устройство управления и регулирования: мгновенно контролирует величину тока сварки и сравнивает ее с целевой величиной заданной оператором величиной; модулирует импульсы управления приводами IGBT, которые осуществляют регулирование.

Определяет динамический ответ тока во время плавки электрода (мгновенные короткие замыкания) и ведет наблюдение за системами безопасности.

### 4.2 УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ

#### 4.2.1 СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С СЕЛЕКТОРОМ С ДВУМЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ

##### 4.2.1.1 Передняя панель (РИС.С1)

1-Гнездо положительного полюса (+) для подсоединения сварочного кабеля.

2-Желтая индикаторная лампа, не горит в нормальном состоянии. Если она загорелась, то это значит, что дальнейшая работа не возможна по одной из следующих причин:

- Срабатывание термозащиты: слишком высокая температура внутри корпуса прибора. Аппарат включен, но сварочный ток не будет протекать до тех пор, пока температура не понизится до нормального значения. При ее понижении включение произойдет автоматически.

- Защита от слишком низкого или слишком высокого напряжения сети: то блокируется работа аппарата: напряжение питания не в диапазоне +/- 15%, относительно указанной на табличке величины. **ВНИМАНИЕ:** При превышении верхнего уровня напряжения, указанного выше, оборудование будет серьезно повреждено.

- Защита от ПРИКЛЕИВАНИЯ: в том случае, если электрод приклеивается к свариваемому материалу, сварочный аппарат блокируется автоматически, позволяя удаление электрода вручную, не испортить зажим электрода.

3-Зеленая индикаторная лампа индикатор присоединения к электрической сети и готовности к работе.

4-Потенциометр для регулирования сварочного тока со шкалой, проградуированной в амперах, позволяющий изменять величину тока во время сварки.

5-Селектор функций: позволяет выбрать желаемый режим сварки:

##### Сварка электродом MMA

Устройства ПУСКА ИЗ ГОРЯЧЕГО СОСТОЯНИЯ и СИЛА ДУГИ гарантируют для всех типов электродов легкий пуск и текучесть сварки.

##### Сварка TIG с пуском скользжением

(ПУСК ИЗ ГОРЯЧЕГО СОСТОЯНИЯ И СИЛА ДУГИ не включены).

6-Гнездо отрицательного полюса (-) для подсоединения сварочного кабеля.

##### 4.2.1.2 Задняя панель (РИС.С2)

1- кабель питания 2P + ( ).

2- Главный выключатель О/ выключен, I/ включен (светящийся).

##### 4.2.2 СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С СЕЛЕКТОРОМ С ТРЕМЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ

###### 4.2.2.1 Передняя панель (РИС.Д1)

1-Гнездо положительного полюса (+) для подсоединения сварочного кабеля.

2- Желтая индикаторная лампа, не горит в нормальном состоянии. Если она загорелась, то это значит, что дальнейшая работа не возможна по одной из следующих причин:

- Срабатывание термозащиты: слишком высокая температура внутри корпуса прибора. Аппарат включен, но сварочный ток не будет протекать до тех пор, пока температура не понизится до нормального значения. При ее понижении включение произойдет автоматически.

- Защита от слишком низкого или слишком высокого напряжения сети: то блокируется работа аппарата: напряжение питания не в диапазоне +/- 15%, относительно указанной на табличке величины. **ВНИМАНИЕ:** При превышении верхнего уровня напряжения, указанного выше, оборудование будет серьезно повреждено.

- Защита от ПРИКЛЕИВАНИЯ: в том случае, если электрод приклеивается к свариваемому материалу, сварочный аппарат блокируется автоматически, позволяя удаление электрода вручную, не испортить зажим электрода.

3-Потенциометр для регулирования сварочного тока со шкалой, проградуированной в амперах, позволяющий изменять величину тока во время сварки.

##### 4- Сварка электродом MMA

Выбор между двумя положениями при сварке MMA выполняется в зависимости от типа выбранного электрода.

Специальное устройство, Система контроля дуги, обеспечивает лучшую динамику сварки, легкий пуск (ПУСК ИЗ ГОРЯЧЕГО СОСТОЯНИЯ), жидкотекущая сварка (СИЛА ДУГИ) для любого типа электрода:

Щелочные, алюминиевые, цеплюпозные электроды (мод. СЕ), и т. д.

Рутиловые электроды, электроды из нержавеющей стали и т. д.

##### Сварка TIG с пуском скользжением

(ПУСК ИЗ ГОРЯЧЕГО СОСТОЯНИЯ И СИЛА ДУГИ не включены).

##### 4.2.2.2 Задняя панель (РИС.Д2)

1- кабель питания 2P + ( ).

2- Главный выключатель О/выключен, I/включен (светящийся).

## 5. УСТАНОВКА

**ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ, ОТКЛЮЧЕННЫМ И ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.**

### 5.1 СБОРКА

Снять со сварочного аппарата упаковку, выполнить сборку отсоединенных частей, имеющихся в упаковке.

#### 5.1.1 Сборка кабеля возврата - зажима (РИС.Е)

#### 5.1.2 Сборка кабеля/сварки - зажима держателя электрода (РИС. F)

### 5.2 ПОРЯДОК ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА (РИС. G)

Все сварочные аппараты с селектором с 3 положениями (РИС. D) должны подниматься, используя специальный ремень в комплекте. Убедитесь, что соединение между ремнем и креплением соответствует схеме.

### 5.3 Расположение аппарата

Располагайте аппарат так, чтобы не перекрывать приток и отток охлаждающего воздуха к аппарату (принудительная вентиляция при помощи вентилятора); следите также за тем, чтобы не происходило всасывание проводящей пыли, коррозивных паров, влаги и т. д. Вокруг сварочного аппарата следует оставить свободное пространство минимум 250 мм.

**ВНИМАНИЕ! Установить сварочный аппарат на плоскую поверхность с соответствующей грузоподъемностью, чтобы избежать опасных смещений или опрокидывания.**

### 5.4 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ

- Перед подсоединением аппарата к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты сети в месте установки техническим характеристикам, приведенным на таблице аппарата.
- Сварочный аппарат должен соединяться только с системой питания с нулевым проводником, подсоединенными к заземлению.
- Для обеспечения защиты от непрямого контакта использовать дифференциальные выключатели типа:

- Тип А () для однофазных машин;

- Тип В (---) для трехфазных машин.

- Рекомендуется осуществлять питание сварочного аппарата при помощи электрогенераторов. Модель сварочного аппарата, обозначенная маркировкой "GE" (Электрогенератор), подходит для питания при помощи электрогенераторов с мощностью не менее, чем максимальная мощность сварочного аппарата, умноженная на 1,5.
- Возможно, что сварка с определенными рутиловыми электродами приведет к образованию избыточных брызг. В этом случае рекомендуется переставить селектор, находящийся на передней панели сварочного аппарата, в положение TIG.

### 5.4.1 ВИЛКА И РОЗЕТКА

соединить кабель питания со стандартной вилкой (2 полюса + заземление), рассчитанной на потребляемый аппаратом ток. Необходимо подключать к стандартной сетевой розетке, оборудованной плавким или автоматическим предохранителем; специальная заземляющая клемма должна быть соединена с заземляющим проводником (желто-зеленого цвета) линии питания. В таблице (ТАБ. 1) приведены значения в амперах, рекомендуемые для предохранителей линии замедленного действия, выбранных на основе макс. номинального тока, вырабатываемого сварочным аппаратом, и номинального напряжения питания.

**ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанных выше правил существенно снижает эффективность электрозащиты, предусмотренной изготовителем (класс I) и может привести к серьезным травмам у людей (напр., электрический шок) и нанесению материального ущерба (напр., пожару).**

## 5.5 СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

В таблице (ТАБ. 1) имеются значения, рекомендуемые для кабелей сварки (в  $\text{мм}^2$ ) в соответствии с максимальным током сварочного аппарата.

### 5.5.1 ОПЕРАЦИИ СВАРКИ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

Почти все электроды с покрытием соединяются с положительным полюсом (+) генератора; за исключением электродов с кислотным покрытием, соединяемых с отрицательным полюсом (-).

#### Соединение кабеля сварки держателя электрода

На конце имеется специальный зажим, который нужен для закручивания открытой части электрода. Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (+).

#### Соединение кабеля возврата тока сварки

Соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором она лежит, как можно ближе к выполняемому сварочному соединению. Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (-).

#### 5.5.2 Сварка TIG постоянным током с зажиганием скольжением

- Горелки TIG: токонесущий кабель должен быть соединен с отрицательным полюсом (-).
- Обратный кабель массы: должен быть соединен с положительным полюсом (+); зажим массы, на другом конце, соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, как можно ближе к месту выполняемого соединения.
- Соединение с баллоном газа защиты для сварки TIG. Завинтить редуктор давления на клапан баллона. Обратить внимание на то, чтобы количество защитного газа (литры/минуту) регулируется только при помощи регулятора давления на баллоне. Установить гибкую трубу для подачи защитного газа к горелке. Открыть ручной клапан на горелке п<sup>р</sup>о<sup>д</sup>е<sup>л</sup> тем, как производить сварку, и закрыть после окончания сварки.

**ВНИМАНИЕ! Всегда закрывать клапан баллона с газом в конце работы.**

Рекомендации:

- Закрутить до конца соединители кабелей сварки в быстрых соединениях (если имеются), для обеспечения хорошего электрического контакта; в противном случае произойдет перегрев самих соединителей с их последующим быстрым износом и потерей эффективности.
- Использовать как можно более короткие кабели сварки.
- Избегать пользоваться металлическими структурами, не относящимися к обрабатываемым детали, вместо кабеля возврата тока сварки; это может быть опасно для безопасности и дать плохие результаты при сварке.

## 6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

### 6.1 ОПЕРАЦИИ СВАРКИ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

- Рекомендуем всегда читать инструкцию производителя электродов, так как в ней указаны и полярность подсоединения и оптимальный ток сварки для

данных электродов.

- Ток сварки должен выбираться в зависимости от диаметра электрода и типа выполняемых сварочных работ. Ниже приводится таблица допустимых токов сварки в зависимости от диаметра электродов:

Диаметр электрода (мм)	Ток сварки, А	макс.
1,6	25	50
2	40	80
2,5	60	110
3,2	80	160
4	120	200

- Помните, что механические характеристики сварочного шва зависят не только от величины выбранного тока сварки, но и других параметров сварки, таких как диаметр и качество электродов.

- Механические характеристики сварочного шва определяются, помимо интенсивности выбранного тока, другими параметрами сварки: длиной дуги, скоростью и положением выполнения, диаметром и качеством электродов (для лучшей сохранности хранить электроды в защищенном от влаги месте, в специальных упаковках или контейнерах).

- Характеристики сварки зависят также от величины ARC-FORCE (ДАВЛЕНИЯ ДУГИ) (динамическое поведение) машины. Этот параметр выбирается на панели управления селектором. При установке селектора в положение TIG с зажиганием скользжением, полностью устраняются функции ARC-FORCE (СИЛА ДУГИ) и NOT START (ПУСК ИЗ ТОРЧЕГО СОСТОЯНИЯ). Следует заметить, что высокие значения ARC-FORCE обеспечивают большую глубину проникновения и позволяют проводить сварку в любом положении.

- Возможно, что сварка с определенными рутиловыми электродами приведет к образованию избыточных брызг. В этом случае рекомендуется переставить селектор, находящийся на передней панели сварочного аппарата, в положение TIG.

### 6.1 Выполнение

- Держа маску ПЕРЕД ЛИЦОМ, прикоснитесь к месту сварки концом электрода, движение вашей руки должно быть похоже на то, каким вы зажигаете спичку. Это и есть правильный метод зажигания дуги. Внимание: Не стучите электродом по детали, так как это может привести к повреждению покрытия и затруднит зажигание дуги.

- Как только появится электрическая дуга, попытайтесь удерживать расстояние до шва равным диаметру используемого электрода. В процессе сварки удерживайте это расстояние постоянно для получения равномерного шва. Помните, что наклон оси электрода в направлении движения должен составлять около 20-30 градусов (РИС. H).

- Заканчивая шов, отведите электрод немного назад, по отношению к направлению сварки, чтобы заполнился сварочный кратер, а затем резко поднимите электрод из расплава для исчезновения дуги.

#### Параметры сварочных швов (Рис. I)

### 6.2 СВАРКА TIG ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ С ЗАЖИГАНИЕМ СКОЛЬЖЕНИЕМ

Сварка TIG это процесс сварки, который использует тепло, производимое электрической дугой, которая возбуждается, и поддерживается, между неплавким электродом (вольфрамом) и свариваемой деталью. Электрод из вольфрама поддерживается горелкой, подходящей для передачи тока сварки и защиты самого электрода и расплава сварки от атмосферного окисления, посредством потока инертного газом (обычно используется аргон: Ar 99%) выходящего из керамического сопла.

Следует, для получения хорошего результата сварки, чтобы детали были хорошо очищены и не имели ржавчины, масел, консистентной смазки, растворителей, и т. д.

Необходимо заострить электрод из вольфрама по оси на шлифовальном круге, как показано на РИС. L, так, чтобы наконечник был совершенно концентрический, чтобы избежать отклонений дуги. Важно выполнять шлифование в направлении длины электрода. Эта операция должна повторяться периодически, в зависимости от использования и износа электрода или в тех случаях, когда он случайно загрязнен, окислился или использовался неправильно.

Диаметр электрода выбирается, в соответствии с приведенной далее таблицей, с учетом того, что для сварки постоянным током (электродом с полюсом (-)) обычно используется электрод с 2% содержанием церия (серая полоса).

Незаменимо, для получения хороших сварок, использовать точный диаметр электрода с точной величиной тока. Нормальное выдвижение электрода из керамического сопла составляет 2-3 мм и может достигать 8 мм для угловой сварки (смогите ТАБ. 3).

#### 6.2.1 Порядок сварки

- Держа маску ПЕРЕД ЛИЦОМ, прикоснитесь к месту сварки концом электрода, движение вашей руки должно быть похоже на то, каким вы зажигаете спичку. Это и есть правильный метод зажигания дуги.

- Для прерывания сварки быстро поднять электрод от детали.

## 7. ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

### 7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: ОПЕРАЦИИ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ.

#### 7.1.1 Горелка

- Не оставляйте горелку или её кабель на горячих предметах, это может привести к расплавлению изоляции и сделает горелку и кабель непригодными к работе.
- Регулярно проверяйте крепление труб и патрубков подачи газа.
- Аккуратно соединить зажим, закручивающий электрод, шпиндель, несущий зажим, с диаметром электрода, выбранным так. Чтобы избежать перегрева, плохого распределения газа и соответствующей плохой работы.
- Проверять, минимум раз в день, степень износа и правильность монтажа концевых частей горелки: сопла, электрода, держателя электрода, газового диффузора.

### 7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ ВНЕПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ЭЛЕКТРИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПЕРСОНАЛОМ.

**ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ПАНЕЛЬ И НЕ ПРОВОДИТЕ НИКАКИХ РАБОТ ВНУТРИ КОРПУСА АППАРАТА, НЕ ОТСОЕДИНЯВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВИЛКУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.**

Выполнение проверок под напряжением может привести к серьезным электротравмам, так как возможен непосредственный контакт с токоведущими частями аппарата и/или повреждениям вследствие контакта с частями в движении.

- Регулярно осматривайте внутреннюю часть аппарата, в зависимости от частоты использования и запыленности рабочего места. Удаляйте накопившуюся на трансформаторе, сопротивлении и выпрямителе пыль при помощи струи сухого сжатого воздуха с низким давлением (макс. 10 бар).

- Не направлять струю сжатого воздуха на электрические платы; произвести их очистку очень мягкой щеткой или специальными растворителями.

- Проверить при очистке, что электрические соединения хорошо закручены и на кабелепроводке отсутствуют повреждения изоляции.

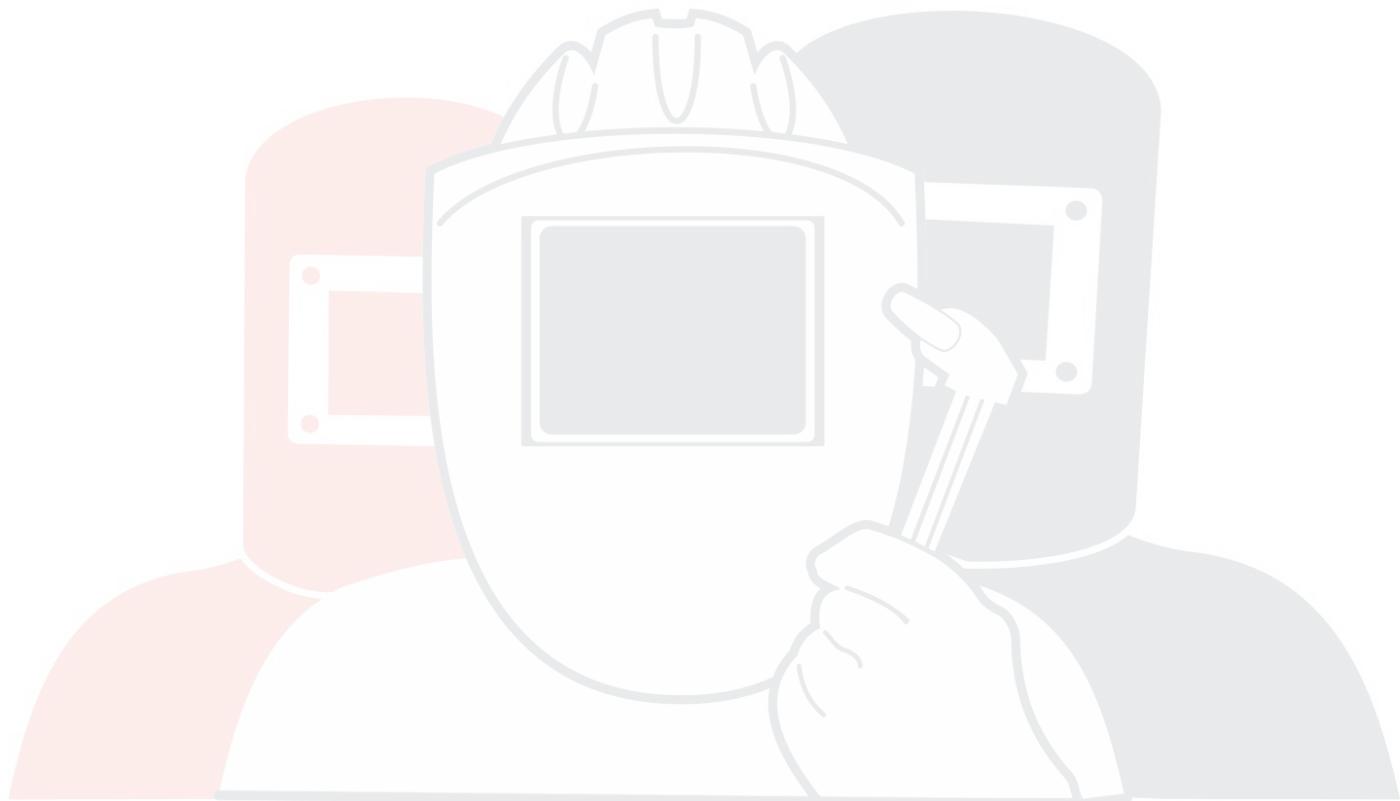
- После окончания операции техобслуживания верните панели аппарата на место и хорошо закрутите все крепежные винты.
- Никогда не проводите сварку при открытой машине.

#### **8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

В случаях неудовлетворительной работы аппарата, перед ПРОВЕДЕНИЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И обращением в сервисный центр, проверьте следующее:

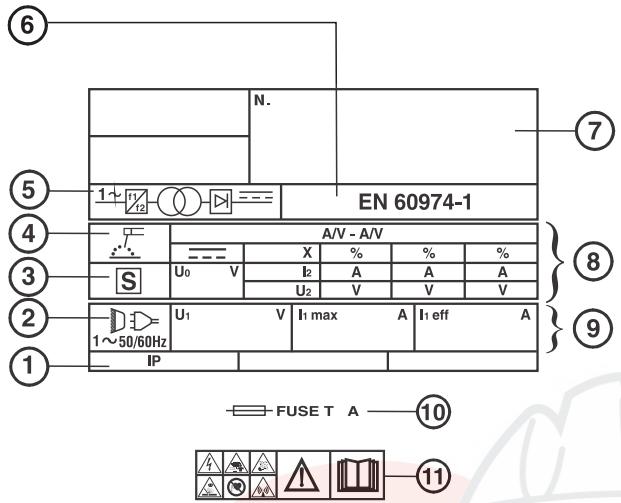
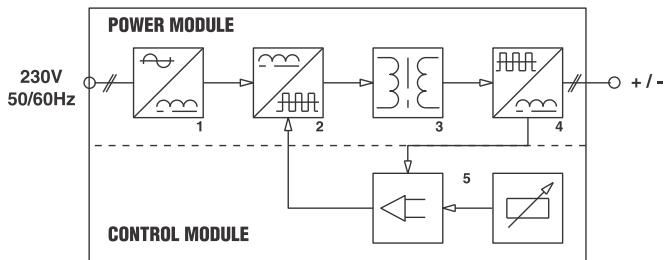
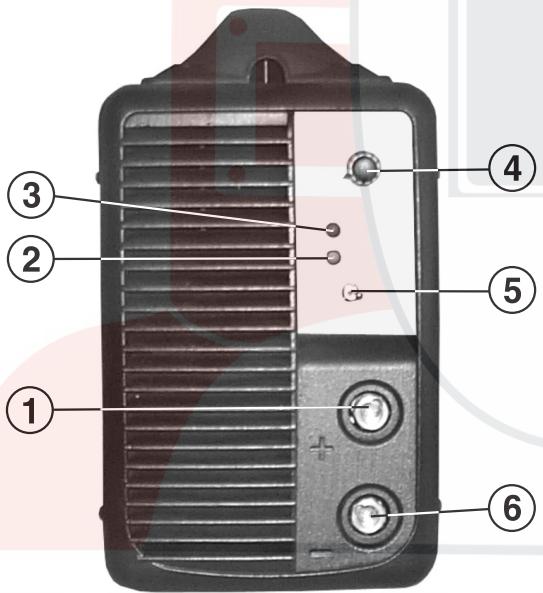
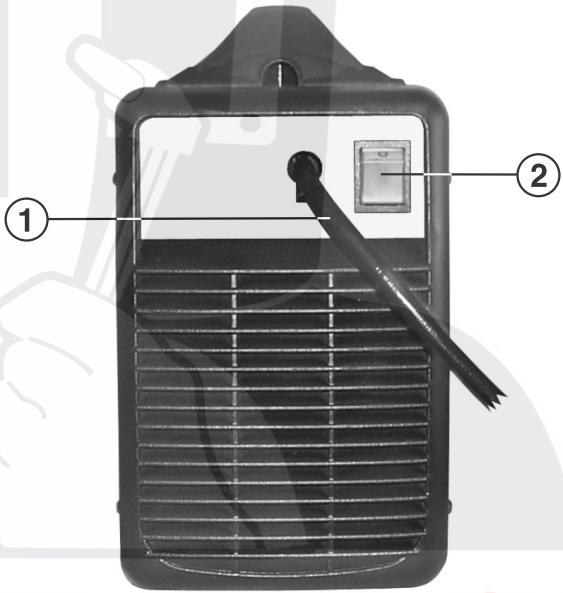
- Убедитесь, что ток сварки, величина которого регулируется потенциометром, со ссылкой на градуированную в амперах шкалу, соответствует диаметру и типу используемого электрода.
- Убедитесь, что основной выключатель включен и горит соответствующая лампа. Если это не так, то напряжение сети не доходит до аппарата, поэтому проверьте линию питания (кабель, вилку и/или розетку, предохранитель и т.д.).
- Проверить, не загорелась ли желтая индикаторная лампа, которая сигнализирует о срабатывании защиты от перенапряжения или недостаточного напряжения или короткого замыкания.

- Для отдельных режимов сварки необходимо соблюдать номинальный временной режим, т. е. делать перерывы в работе для охлаждения аппарата. В случаях срабатывания термозащиты подождите, пока аппарат не остынет естественным образом, и проверьте состояние вентилятора.
- Проверить напряжение сети. Если напряжение обслуживания слишком высокое или слишком низкое, то аппарат не будет работать.
- Проверить напряжение линии, если значение слишком высокое или слишком низкое, сварочный аппарат остается заблокированным.
- Убедиться, что на выходе аппарата нет короткого замыкания, в случае его наличия, устранийте его.
- Проверить качество и правильность соединений сварочного контура, в особенности зажим кабеля массы должен быть соединен с деталью, без наложения изолирующего материала (например, красок).



**SVARMA** *ru*

Эксперты в сварке

**FIG. A****FIG. B****FIG. C1****FIG. C2****FIG. D1****FIG. D2**

**TAB.1**

- DATI TECNICI SALDATRICE - DONNÉES TECHNIQUES POSTE DE SOUDAGE - WELDING MACHINE TECHNICAL DATA
- TECHNISCHE DATEN SCHWEISSMASCHINE - DATOS TÉCNICOS DE LA SOLDADORA - DADOS TÉCNICOS DO APARELHO DE SOLDAR - TECHNISCHE GEGEVENS LASMACHINE - TEKNISKE DATA SVEJSEMASKINE - HITSAUSLAITTEEN TEKNISET TIEDOT - SVEISER TEKNISKE DATA - TEKNISKA DATA FÖR SVETS - TEXNIKA STOIΧΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΗ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА - HEGESZTÖGÉP TECHNIKAI ADATAI - DATE TEHNICE ALE APARATULUI DE SUDURĂ - DANE TECHNICZNE UCHWYTU ELEKTRODY - TECHNICKÉ ÚDAJE SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE - TECHNICKÉ ÚDAJE ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA - TEHNIČNI PODATKI VARILNEGA APARATA - TEHNIČKI PODACI STROJA ZA VARENJE - SUVIRINIMO APARATO TECHNINIAI DUOMENYS - KEEVITUSA PARAADI TEHNILISED ANDMED - METINĀŠANAS APARĀTA TEHNISKIE DATI - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННИИ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА

**TAB.1A**

$I_2$ max	230V	230V	mm <sup>2</sup>	kg
150A	T20A	32A	16	6,5
160A	T20A	32A	16	6,2
180A	T20A	32A	25	6,2

**TAB.1B**

$I_2$ max	230V	230V	mm <sup>2</sup>	kg
180A	T25A	32A	25	9,8
200A	T32A	32A	25	9,5

**TAB.2**

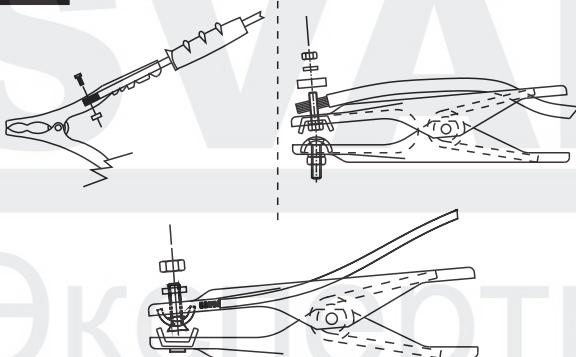
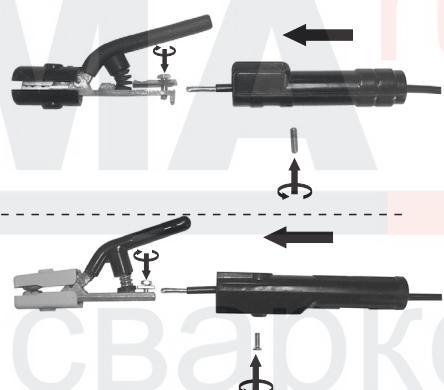
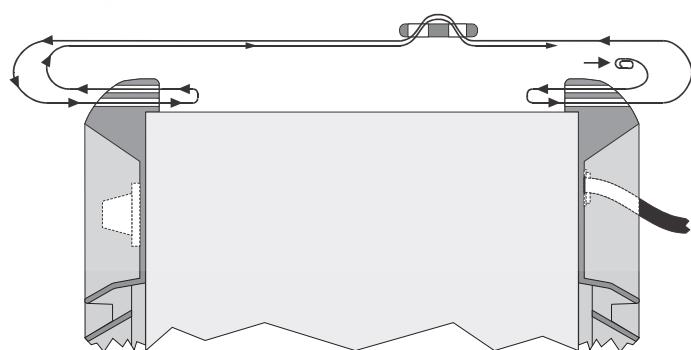
- DATI TECNICI PINZA PORTAELETRODO - INFORMATIONS TECHNIQUES PINCE PORTE-ÉLECTRODE - TECHNICAL DATA ELECTRODE HOLDER CLAMP - TECHNISCHE DATEN ELEKTRODENKLEMME - DATOS TÉCNICOS PINZA PORTAELECTRODO - DADOS TÉCNICOS PINÇA PORTA ELETRODO - TECHNISCHE GEGEVENS TANG ELEKTRODENHOUWER - TEKNISKE DATA ELEKTRODETANG - TEKNISET TIEDOT ELEKTRODIN PIDIN - TEKNISKE DATA ELEKTRODHOLDERTANG - TEKNIKA DATA ELEKTRODHÄLLARTÅNG - TEKNIKA STOIΧΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗАЖИМ С ЭЛЕКТРОДОМ - ELEKTRODHTARTÓ FOGÓ TECHNIKAI ADATAI - DATE TEHNICE ALE CLEȘTELUI PORTELECTROD - TECHNICKÉ ÚDAJE DRŽÁKU ELEKTROD - TECHNICKÉ ÚDAJE DRŽIAKA ELEKTRÓD - TEHNIČNI PODATKI KLEŠĆ ZA NOSILEC ELEKTROD - TEHNIČKI PODACI HVATALJKE NOSAČA ELEKTRODE - ELEKTRODÚ LAIKIKLIO GNYBTÓ TECHNINIAI DUOMENYS - ELEKTROODIHOIDJA TEHNILISED ANDMED - ELEKTRODU TURĒTĀJA TEHNISKIE DATI - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННИИ НА РЪКОХВАТКАТА ЗА ЕЛЕКТРОЖЕНА

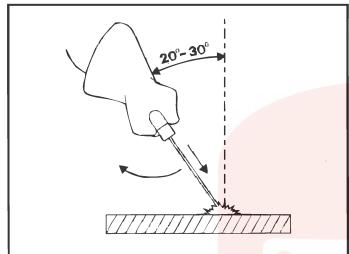
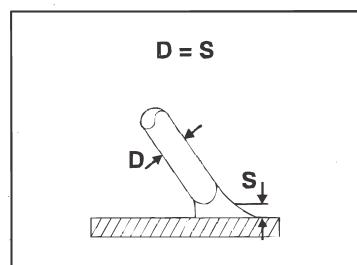
**TAB.2A**

VOLTAGE CLASS: 113V				
$I_2$ max (A)	$I$ max (A)	X (%)		
150 ÷ 180	200	35		
	150	60		

**TAB.2B**

VOLTAGE CLASS: 113V				
$I_2$ max (A)	$I$ max (A)	X (%)		
180 ÷ 200	200	35		
	150	60		

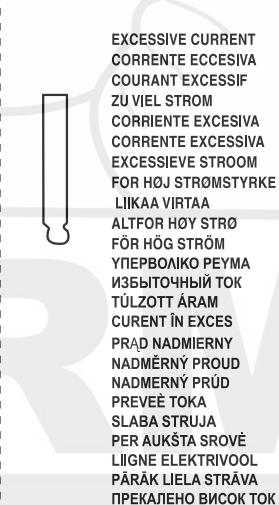
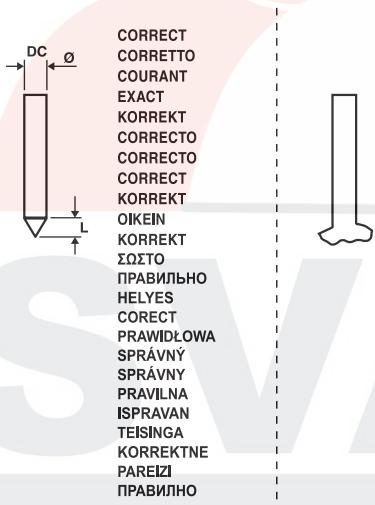
**FIG. E****FIG. F****FIG. G**

**FIG. H****FIG. I**

	ADVANCEMENT TOO SLOW AVANZAMENTO TROPPO LENTO AVANCEMENT TROP FAIBLE ZU LANGSAMES ARBEITEN LARGASAMO DEMASIADO AVANCE DEMASIAZO VELOZ AVANCO MUITO LENTO GÅR FOR LANGSOMT FREMAD EDISTYS LIIAN HIDAS FÖR SAKTE FREMDRIFT FÖR LÄNGSAM FLYTTNING ILOU TULSAOGSAN IR Медленное передвижение электрода AZ ELŐTOLAS TULSÁGOSAN LASUJU AVANSARE PREA LENTA POSUW ZBYT WOLNY PRILIS POMALY POSUV PRILIS RYCHLÝ POSUV PREHITROV NA PREDOVANJE PRESPOROV NA PREDOVANJE PER LETAS JUDEJUMAS LIGA AEGEGLANE EDASIMINEK KUSTIBA UZ PRIEKŠU IR PĀRAK LĒNA ПРЕКАЛЕНО БЫСО ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДА	ARC TOO SHORT ARCO TROPPO CORTO ARC TROP COURT ZU KÜRZER BOGEN LUCHTOOG TE KORT ARCO DEMASIAZO CORTO LYSBUEN ER FOR KORT VALOKAARI LIIAN LYHT FOR KORT BUE BÄGEN ÄR FÖR KORT ILOU TULSAOGSAN Слишком короткое дуга AZ IV TULSÁGOSAN RÖVID ARC PREA SCURT LUK ZBYT KRÓTKI PRILIS KRÁTKY OBLÓUK PRILIS DŁUGI OBLÓUK PREKRATAK OBLÓUK PER TRUMPAS LANKAS LIGA LÜHKE KAAR LOKS IR PĀRAK ISS МНОГО КСЯ ДЪГА	CURRENT TOO LOW CORRENTE TROPPO BASSA COURANT TROP FAIBLE ZU GERRINGER STROM LARGASAMO DEMASIAZO CORRENTE DEMASIAZO BAJA FOR LILLE STROMSTYRKE VIRTA LIIAN ALHANEN FOR LAV STRÖM ILOU TULSAOGSAN Слишком слабый ток сварки AZ ÁRAM ÉRTÉKE TULSÁGOSAN ALACSONY CURRENT CU INTENSITATE PREA SCĂZUTĂ PRÍA ZBYT NISKÝ PRILIS NIZKY PROUD PRILIS NISKÝ PROUD PREMOCAN ELEKTRIČNI TOK PRESLABA STRUJA PER SLPNA SROVE LIGA MADAL VOL STRĀVA IR PĀRAK VĀJA МНОГО НИСЬ ТОК
	ADVANCEMENT TOO FAST AVANZAMENTO TROPPO VELOCE AVANCEMENT EXCESSIF ZU SCHNELLES ARBEITEN LASSNELHEIT DE HOOG AVANCE DEMASIAZO LENTO AVANCO MUITO RÁPIDO GÅR FOR HURGIT FREMAD EDISTYS LIIAN NOPEA FÖR HURGIT FREMDRIFT FÖR SNABB FLYTTNING ILOU TULSAOGSAN Быстрое перемещение электрода AZ ELŐTOLAS TULSÁGOSAN GYORS AVANSARE PREA RAPIDA POSUW ZBYT SZYBKO PRILIS RYCHLÝ POSUV PRILIS RYCHLÝ POSUV PREHITROV NA PREDOVANJE PRESPOROV NA PREDOVANJE PER GRETAS JUDEJUMAS LIGA KIRE EDASIMINEK KUSTIBA UZ PRIEKŠU IR PĀRAK ĀTRA ПРЕКАЛЕНО БЫСО ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДА	ARC TOO LONG ARCO TROPPO LUNGO ARC TROP LONG ZU LANGER BOGEN LUCHTOOG TE LANG ARCO DEMASIAZO LARGO ARCO MUITO LONGO LYSBUEN ER FOR LANG VALOKAARI LIIAN PITKA FOR LÅNG STRÖM BÄGEN ÄR FÖR LÅNG ILOU TULSAOGSAN Слишком длинная дуга AZ IV TULSÁGOSAN HOSSZÚ ARC PREA LUNG LUK ZBYT DŁUGI PRILIS DŁUGI OBLÓUK PRILIS DLHY OBLÓUK PREDOLGO OBLÓUK PREDUGI LUK PER ILGAS LANKAS LIGA PIKK KAAR LOKS IR PĀRAK GARŠ ПРЕКАЛЕНО ДЪГА ДЪГА	CURRENT TOO HIGH CORRENTE TROPPO ALTA COURANT TROP ELEVÉ ZU VIEL STROM SPANNING TE HOOG CORRIENTE DEMASIAZO ALTA CORRENTE MUTO ALTA FOR STOR STROMSTYRKE VIRTA LIIAN VOIMAKAS FÖR STOR STRÖM FOR MYCKET STRÖM ILOU TULSAOGSAN Слишком большой ток сварки AZ ÁRAM ÉRTÉKE TULSÁGOSAN MAGAS CURRENT CU INTENSITATE PREA RIDICATĂ PRÍA ZBYT VYSOKÝ PRILIS VYSOKÝ PROUD PREMOCAN ELEKTRIČNI TOK PREJAKA STRUJA PER STIPPI SRÓVE LIGA TUGEV VOL STRĀVA IR PĀRAK STIPRA МНОГО ВЫСОК ТОК

**FIG. L**

CHECK OF THE ELECTRODE TIP - CONTROLLO DELLA PUNTA DELL'ELETTRODO - CONTROLE DE LA POINTE DE L'ÉLECTRODE - KONTROLLE DER ELEKTRODENSPITZE - CONTROL DE LA PUNTA DEL ELECTRODO - CONTROLLO DA PONTA DO ELÉCTRODO - CONTROLE VAN DE PUNT VAN DE ELEKTRODE - KONTROL AF ELEKTRODENS SPIDS - ELEKTRODIN PÄÄN TARKISTUS - KONTROLL AV ELEKTRODENS SPİSS - KONTROLL AV ELEKTRODENS SPETS - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ - KONTROLA HROTU ELEKTRODY - KONTROLA HROTU ELEKTRODY - PREGLED KONICE ELEKTRODE - PROVJERA VRHA ELEKTRODE - ELEKTRODO GALO KONTROLÉ - ELEKTROODI OTSA KONTROLL - ELEKTRODA GALA PĀRBAUDE - ПРОВЕРКА НА ВЪРХА НА ЕЛЕКТРОДА



L= Ø IN DIRECT CURRENT - IN CORRENTE  
CONTINUA - EN COURANT CONTINU  
- BEI GLEICHSTROM - EN CORRIENTE  
CONTINUA - EM CORRENTE CONTÍNUA  
- IN CONTINUE STROOM - VED JÆVNSTRØM  
- TASAVIRRASSA - MED LIKSTRØM  
- I LIKSTRØM - ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΥΜΑ  
- ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ - EGYENÁRAMON  
- IN CURRENT CONTINUU - PRAD STAŁY  
- STEJNOSMĚRNÝ PROUD - JEDNOSMRNÝ PRÚD - PRI ENOSMERNEM TOKU - PREJAKA STRUJA - NUOLATINĘJE SROVÉJE  
- PIDEVVOOL - LÍDZSTRĀVAS GADIJUMĀ  
- ПРИ ПОСТОЯННЕН ТОК

**TAB.3**

SUGGESTED VALUES FOR WELDING TIG - DATI ORIENTATIVI PER SALDATURA TIG - DONNÉES INDICATIVES POUR LE SOUDAGE TIG - TIG SCHWEISSDATEN ZUR ORIENTIERUNG - DATOS ORIENTATIVOS PARA SOLDADURA TIG - DADOS INDICATIVOS PARA A SOLDADURA TIG - INDICATIEVE GEGEVENEN VOOR HET LASSEN TIG - VEJLEDENDE SVEJSEDATA - OHJELLISET TIEDOT HITSAUSTA VARTEN TIG - ORIENTATIV INFORMASJON FOR SVEISING TIG - UNGEFÄRLIGA VÄRDEN FÖR SVETSNING TIG - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG - ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВАРКИ TIG - A TIG HEGESZTÉS ISMERTETŐ ADATAI - DATE ORIENTATIVE PENTRU SUDAREA TIG - DANE ORIENTACYJNE DLA SPAWANIA METODĄ TIG - ORIENTAČNÍ HODNOTY PRO SVAŘOVÁNÍ TIG - ORIENTAČNÉ HODNOTY PRE ZVÁRANIE TIG - OKVIRNI PODATKI ZASPAJANJE TIG - ORIENTATIVNI PODACI ZA VARENJE TIG - ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ДАУМЕНС ТIG SUVRINIMI - TIG-KEEVITUSE ORIENTEREUVAD ANDMED - АРТУВЕНИ ДАНИ ЗА ВИГ (TIG) ЗАВАРЯВАНЕ

		$I_2$		(mm)	(l/min)	(mm)
	0.3 - 0.5	5 - 20		0.5	6.5	-
	0.5 - 0.8	15 - 30		1	6.5	-
	1	30 - 60		1	6.5	1
	1.5	70 - 100		1.6	9.5	3 - 4
	2	90 - 110		1.6	9.5	4
	3	120 - 150		2.4	9.5	5
	4	140 - 190		2.4	9.5 - 11	2 - 3
	0.3 - 0.8	20 - 30		0.5 - 1	6.5	3
	1	80 - 100		1	9.5	1.5
	1.5	100 - 140		1.6	9.5	8
	2	130 - 160		1.6	9.5	1.5