


34 4100



ME 10

**АППАРАТ ДЛЯ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ**  
**ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ**  
**ФОРСАЖ-315АД**  
Руководство по эксплуатации  
ВИАМ.683152.004РЭ

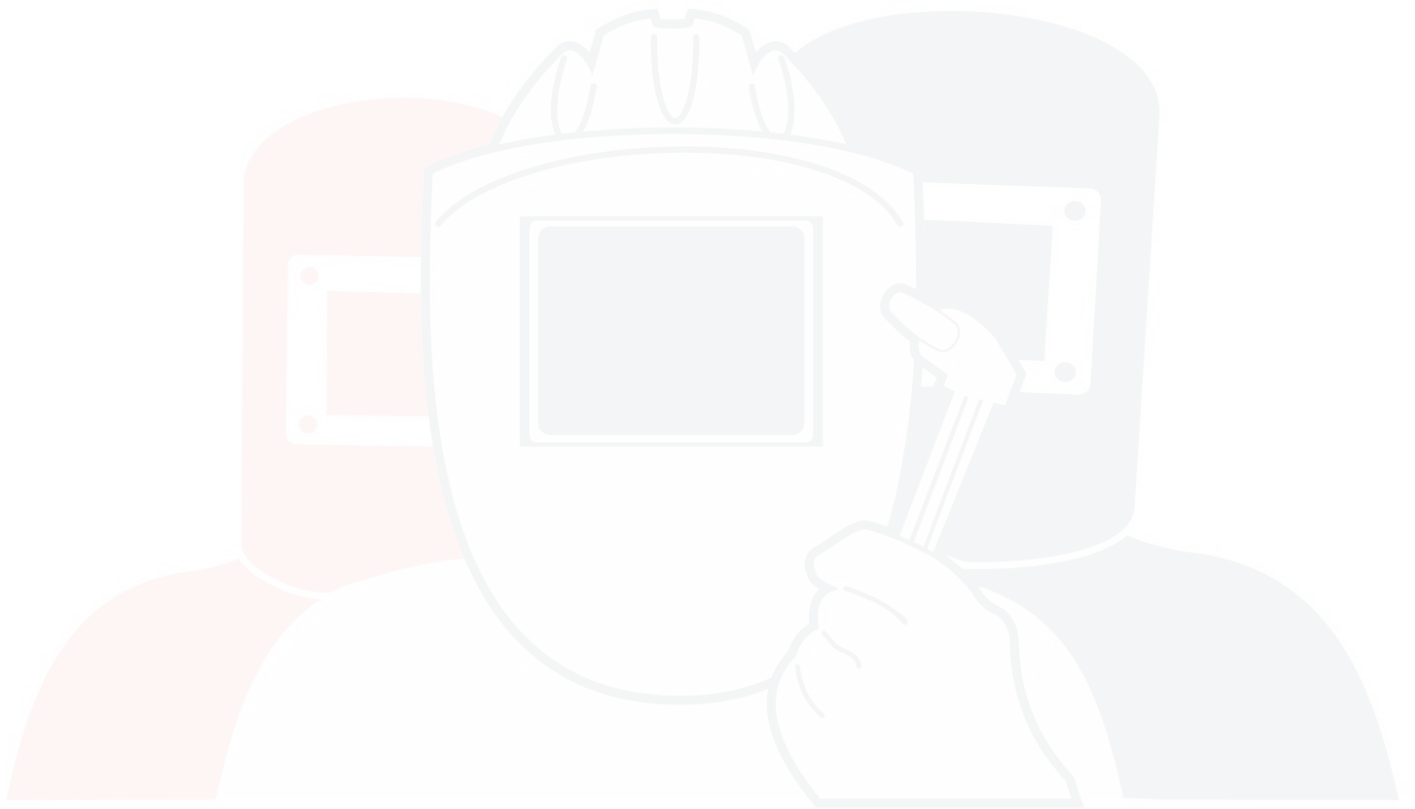


**SVARMA** ru

Эксперты в сварке

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение изделия	4
2 Технические характеристики и функции	6
3 Устройство и принцип работы	14
3.1 Принцип работы аппарата	14
3.2 Устройство аппарата	16
4 Указания мер безопасности	20
5 Подготовка аппарата к эксплуатации и порядок работы	22
5.1 Общие положения	22
5.2 Ручная аргонодуговая сварка	24
5.3 Ручная электродуговая сварка	30
5.4 Дополнительные общие функции	33
6 Техническое обслуживание	37
7 Правила хранения, транспортирования и утилизации	39
8 Возможные неисправности и способы их устранения	40
Перечень принятых сокращений	45

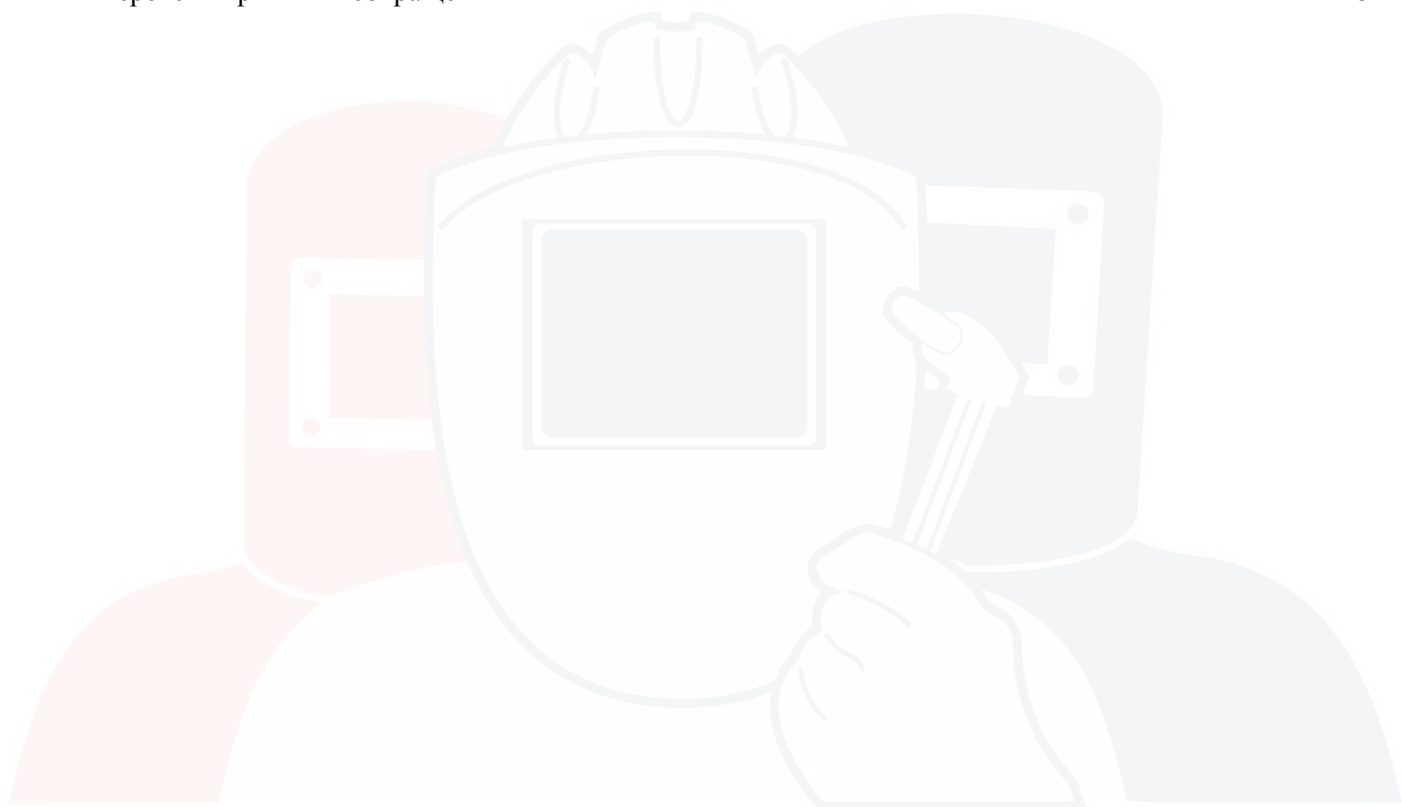


# SVARMA ru

## Эксперты в сварке

В настоящее руководство по эксплуатации включены необходимые разделы технического обслуживания, а также указания безопасности и рекомендации по эксплуатации аппарата для аргодуговой сварки постоянным током ФОРСАЖ-315АД ВИАМ.683152.004 промышленного применения (далее аппарат).

Перед началом работы необходимо внимательно изучить все правила и рекомендации, приведенные в руководстве, и соблюдать их в процессе эксплуатации. Это обеспечит надежную работу аппарата и высокое качество сварки.

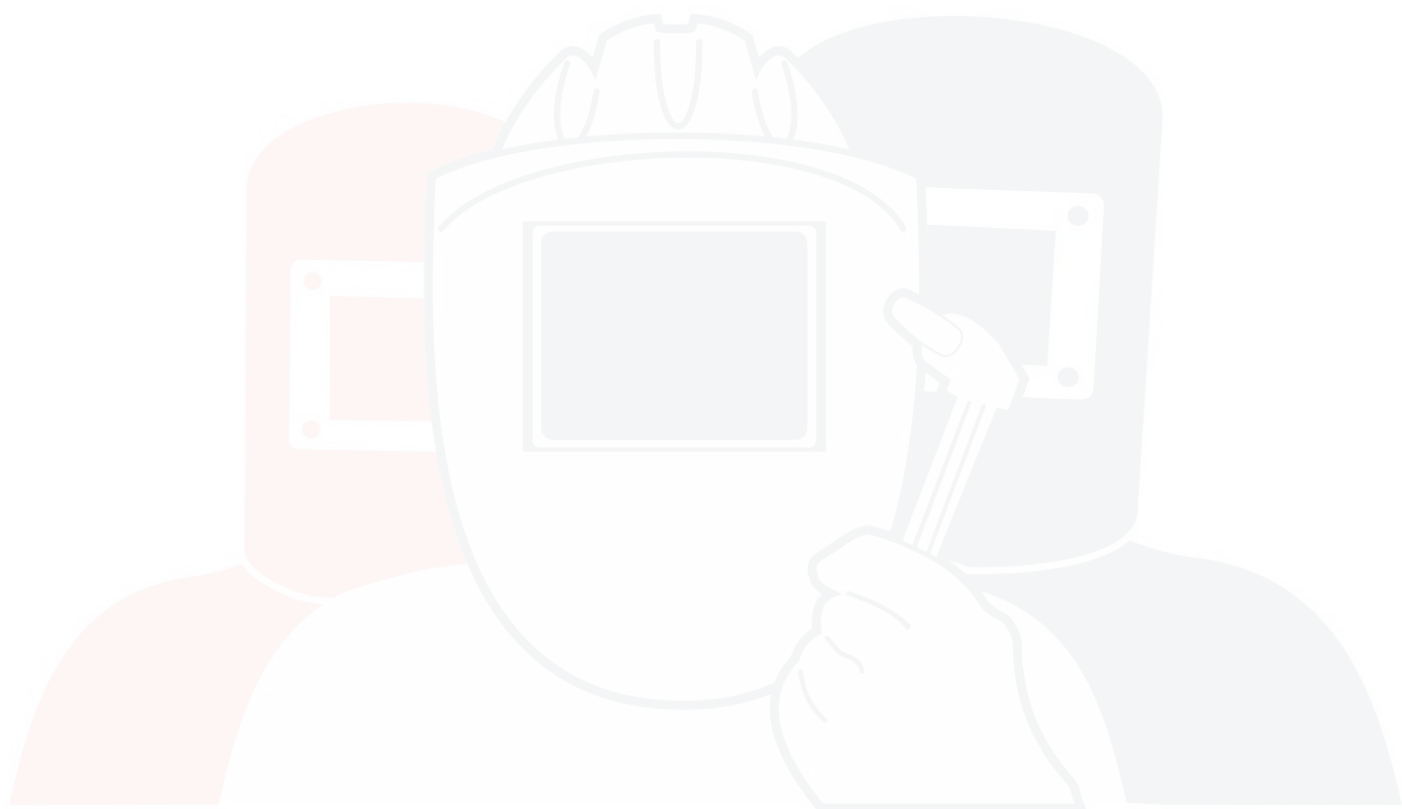

**SVARMA** ru

Эксперты в сварке

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1 Аппарат предназначен для аргонодуговой сварки постоянным током деталей и материалов из стали и медных сплавов (режим «TIG») и ручной электродуговой сварки стальных материалов, деталей и агрегатов (режим «ММА»).

1.2 В режиме «TIG» сварка производится неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде инертных газов (аргона и его смеси с гелием и др. газами) с применением присадочной проволоки при дуге, образованной постоянным током, регулируемым в пределах от 10 до 315 А специальным регулятором, расположенным на передней панели аппарата, или с помощью ПДУ (режим «ДУ»).

1.3 В режиме «ММА» сварка производится штучными плавкими электродами любой марки диаметром от 1,6 до 5,0 мм при дуге, образованной постоянным током, регулируемым в пределах от 20 до 315 А специальным регулятором, расположенным на передней панели аппарата, или с помощью ПДУ (режим «ДУ»).

1.4 Аппарат обеспечивает:

- бесконтактное (за счет применения осциллятора) или контактное возбуждение дуги при подаче электрода и защитного газа к свариваемому шву;
- стабильность процесса сварки;
- защиту сварного шва за счет подачи защитного газа в зону сварки до зажигания и после погасания дуги;
- высококачественное формирование шва и заварки кратера сварочного шва за счет плавного нарастания и спада сварочного тока;
- выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях;
- возможность работы в продолжительном режиме;
- возможность двухтактного управления процессом сварки и четырехтактного управления процессом сварки от кнопки сварочной горелки.

1.5 [Сварочный аппарат](#) может эксплуатироваться в следующих условиях:

- рабочая температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 °С;

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

- относительная влажность воздуха  $(90\pm 3)$  % при температуре  $+(25\pm 2)$  °С;
- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.);
- вибрации с амплитудой до 0,5 мм и ускорением  $15 \text{ м/с}^2$  (1,5 g) в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

1.6 Аппарат выполнен со степенью защиты IP22 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». По степени защиты от поражения электрическим током аппарат относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», что обеспечено применением специальной вилки с заземляющим контактом и аналогичной розетки.

1.7 При покупке аппарата необходимо:

- убедиться в отсутствии на упаковке и корпусе аппарата механических повреждений;
- проверить комплектность документации и аксессуаров;
- убедиться в правильном заполнении свидетельства о продаже, в котором должен быть проставлен заводской номер аппарата, наименование и штамп магазина, разборчивая подпись продавца, дата продажи и адрес владельца аппарата.

1.8 Декларация о соответствии № РОСС RU.МЕ10.Д00194 срок действия от 07 декабря 2011 г до 07 декабря 2017 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ10.В12120 от 6 декабря 2011 г. выдан органом по сертификации РОСС RU.0001.11МЕ10 ОС ТЕСТБЭТ.

1.9 Адрес предприятия-изготовителя

ОАО «Государственный Рязанский приборный завод» (ОАО «ГРПЗ»)

ул. Семинарская, д.32, Рязань, 390000, Россия.

Телефон (4912) 29-87-98.

1.10 После транспортирования или хранения аппарата при температуре ниже минус 20 °С включение в сеть можно производить только после выдержки его в течение от 2 часов, не менее при температуре не ниже минус 20 °С.



SVARMA ru

Эксперты в сварке

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

2.1 Электропитание – трехфазная сеть переменного тока (стационарная или питание от автономной передвижной электростанции мощностью не менее 18 кВт (25 кВ·А) со стабилизатором выходного напряжения) со следующими параметрами:

- линейное напряжение, В 380<sup>+38</sup><sub>-57</sub> ;
  - частота, Гц 50±1.
- 2.2 Электрическая мощность, потребляемая от сети, кВ·А, не более 17.

### 2.3 Параметры в режиме «TIG»

2.3.1 Напряжение холостого хода:

- в активном режиме, В 80<sup>+20</sup><sub>-10</sub> \* \*\*.

2.3.2 Максимальный сварочный ток, А 315<sup>+10</sup> \*;

315<sup>+10</sup><sub>-45</sub> \*\*.

2.3.3 Ток КЗ в режиме максимального сварочного тока, А 315<sup>+10</sup> \*;

(в режиме «TIG» ток КЗ равен рабочему значению сварочного тока) 315<sup>+10</sup><sub>-45</sub> \*\*.

2.3.4 Минимальный сварочный ток, А 10±5 \* \*\*.

\* При номинальном значении линейного напряжения питающей сети ~380 В (фазного напряжения ~220 В).

\*\* При крайних значениях линейного напряжения питающей сети ~323 и ~418 В (фазного напряжения ~187 и ~242 В).



# SVARMA.ru

## Эксперты в сварке

### 2.3.5 Параметры дополнительных функции:

- время предгаза  $t_{пр}$  от 0,1 до 10,0 с – регулирование времени подачи защитного газа в зону сварки от момента нажатия кнопки сварочной горелки до включения силового преобразователя аппарата. Время предгаза устанавливается по индикатору аппарата «V» регулятором дополнительных функций после нажатия кнопки « $t_{пр}/\overrightarrow{\text{sec}}$ » (индикатор « $t_{пр}/\overrightarrow{\text{sec}}$ » светится) и отключенном импульсном режиме (индикатор « $\square\square$ » не светится);

- ток дежурной дуги  $I_{деж}$  от 10,0 до 35,0 А – регулирование тока дежурной дуги. Ток устанавливается по индикатору аппарата «V» регулятором дополнительных функций после нажатия кнопки « $I_{деж} / \overrightarrow{\text{A}}$ » (индикатор « $I_{деж} / \overrightarrow{\text{A}}$ » светится) и отключенном импульсном режиме (индикатор « $\square\square$ » не светится).

- время нарастания тока  $t_{н.т.}$  от 0,3 до 10,0 с – регулирование времени нарастания тока от дежурного значения до рабочего, установленного регулятором тока «-»-«+». Время устанавливается по индикатору аппарата «V» регулятором дополнительных функций после нажатия кнопки « $t_{н.т.}/\text{НАКЛОН ВАХ}$ » (индикатор « $t_{н.т.}/\text{НАКЛОН ВАХ}$ » светится);




- время спада тока  $t_{сп.т.}$  от 0,3 до 15,0 с – регулирование времени спада тока от рабочего до дежурного значения в четырехтактном режиме или от рабочего до минимального значения в двухтактном режиме. Время устанавливается по индикатору аппарата «V» регулятором дополнительных функций после нажатия кнопки « $t_{сп.т.}/\text{HOT START}$ » (индикатор « $t_{сп.т.}/\text{HOT START}$ » светится);

- время постгаза  $t_{пст}$  от 0,1 до 30,0 с – регулирование времени подачи защитного газа в зону сварки от момента отключения силового преобразователя аппарата после отпускания кнопки сварочной горелки до окончания сварки (закрытия клапана). Время устанавливается по индикатору аппарата «V» регулятором дополнительных функций после нажатия кнопки « $t_{пст}/\overrightarrow{\text{sec}}$ » (индикатор « $t_{пст}/\overrightarrow{\text{sec}}$ » светится) и отключенном импульсном режиме (индикатор « $\square\square$ » не светится).



# SVARMA.ru

## Эксперты в сварке

2.3.6 Функция бесконтактного поджига дуги обеспечивается включением осциллятора с помощью клавишного выключателя «» со светодиодной подсветкой. В положении «0» выключателя «» светодиод подсветки выключателя не светится и осциллятор бесконтактного поджига дуги отключен. В положении «HF» выключателя «» светодиод клавишного выключателя светится и осциллятор бесконтактного поджига дуги включен.


2.3.7 Функция переключения двухтактного и четырехтактного режимов управления аппаратом:

- при начальном включении аппарата в режим «TIG» обеспечивается функция «Pilot arc» - четырехтактный способ управления от кнопки горелки (далее по тексту – четырехтактный режим), индикатор «упр.2T/ARC FORCE» не светится;

- при нажатии кнопки «упр.2T/ARC FORCE» обеспечивается переключение на двухтактный способ управления от кнопки горелки (далее по тексту – двухтактный режим), индикатор «упр.2T/ARC FORCE» светится;

- повторное нажатие кнопки «упр.2T/ARC FORCE» обеспечивает поочередное переключение двухтактного и четырехтактного режимов управления.

2.3.8 Двухтактный режим:


- контактный способ зажигания дуги (выключатель «» - в положении «0») – при нажатии и удержании кнопки сварочной горелки происходит последовательная подача защитного газа в зону сварки (время предгаза -  $t_{пр}$ ), по окончании времени предгаза, после касания вольфрамовым электродом свариваемой детали, осуществляется поджиг дуги при дежурном значении сварочного тока (ток дежурной дуги -  $I_{деж}$ ) и последующее плавное увеличение сварочного тока (время нарастания -  $t_{н.т.}$ ) до значения, установленного регулятором тока «-»-«+». При отпускании кнопки сварочной горелки происходит плавный спад тока (время спада –  $t_{сп.т.}$ ) до минимального значения с последующим отключением и в зону сварки подается защитный газ (время постгаза -  $t_{пст}$ );



SVARMA.ru


Эксперты в сварке



- бесконтактный способ зажигания дуги (выключатель «» - в положении «HF») – удерживайте сварочную горелку с зазором от 1 до 2 мм между вольфрамовым электродом и свариваемой деталью (для обеспечения данного зазора рекомендуется сварочную горелку упереть на край керамического сопла), нажмите кнопку сварочной горелки, при этом обеспечивается предварительная продувка защитного газа, после чего включается осциллятор, обеспечивающий высокочастотный высоковольтный разряд между вольфрамовым электродом и деталью, обеспечивающий поджиг сварочной дуги и последующее плавное увеличение сварочного тока (время нарастания -  $t$  н.т.) до значения, установленного регулятором тока «-»-«+». После того, как дуга инициируется, осциллятор отключается и светодиод подсветки перестает светиться. Если дуга не загорелась в течение 5 с, не более, осциллятор также отключается и светодиод подсветки перестает светиться, продолжить зажигание дуги можно только контактным способом (для того, чтобы осциллятор снова заработал необходимо отпустить и снова нажать кнопку сварочной горелки).

При отпускании кнопки сварочной горелки происходит плавный спад тока (время спада –  $t$  сп.т.) до минимального значения с последующим отключением, и в зону сварки подается защитный газ (время постгаза -  $t$  пст). Если в процессе плавного спада тока дуга не прервалась, то при нажатии кнопки горелки происходит повторное плавное нарастание выходного тока до значения, установленного регулятором тока «-»-«+».


### 2.3.9 Четырехтактный режим - функция «Pilot arc» («дежурная дуга»):

- контактный способ зажигания дуги (выключатель «» - в положении «0») – при нажатии кнопки сварочной горелки происходит подача защитного газа в зону сварки (время предгаза -  $t$  пр), по окончании времени предгаза при касании вольфрамовым электродом свариваемой детали осуществляется поджиг дуги при дежурном значении сварочного тока (ток дежурной дуги -  $I$  деж), после отпускания кнопки сварочной горелки сварочный ток плавно увеличивается (время нарастания -  $t$  н.т.) до значения, установленного регулятором тока «-»-«+». При повторном нажатии кнопки сварочной горелки происходит плавный спад тока (время спада -  $t$  сп.т.) до дежурного значения, после отпускания кнопки аппарат отключается, и в зону сварки подается газ (время постгаза -  $t$  пст);




SVARMA ru

Эксперты в сварке

- бесконтактный способ зажигания дуги (выключатель «» - в положении «HF») - удерживайте сварочную горелку с зазором от 1 до 2 мм между вольфрамовым электродом и свариваемой деталью (для обеспечения данного зазора рекомендуется сварочную горелку упереть на край керамического сопла), нажмите кнопку сварочной горелки, при этом обеспечивается предварительная продувка защитного газа, после чего включается осциллятор, обеспечивающий высокочастотный высоковольтный разряд между вольфрамовым электродом и деталью, обеспечивающий поджиг сварочной дуги при дежурном значении сварочного тока (ток дежурной дуги - I деж). После того, как дуга инициируется, осциллятор отключается и светодиод подсветки перестает светиться (если дуга не загорелась в течение 5 с, не более, осциллятор также выключается и светодиод подсветки перестает светиться, инициировать дугу можно только контактным способом. Для того, чтобы осциллятор снова заработал, необходимо отпустить и снова нажать кнопку сварочной горелки для повторения начала процесса. Отпустите кнопку сварочной горелки, при этом сварочный ток плавно увеличивается (время нарастания - t н.т.) до значения, установленного регулятором тока «-»-«+».

При повторном нажатии кнопки сварочной горелки происходит плавный спад тока (время спада - t сп.т.) до дежурного значения, после отпускания кнопки аппарат отключается, и в зону сварки подается газ (время постгаза - t пст). Если в процессе плавного спада тока дуга не прервалась, то при отпускании кнопки горелки происходит повторное плавное нарастание выходного тока до значения, установленного регулятором тока «-»-«+».

2.3.10 Функция «продувка» (кнопка, совмещенная с регулятором дополнительных функций) обеспечивает включение газового клапана для продувки газового тракта аппарата и сварочной горелки.

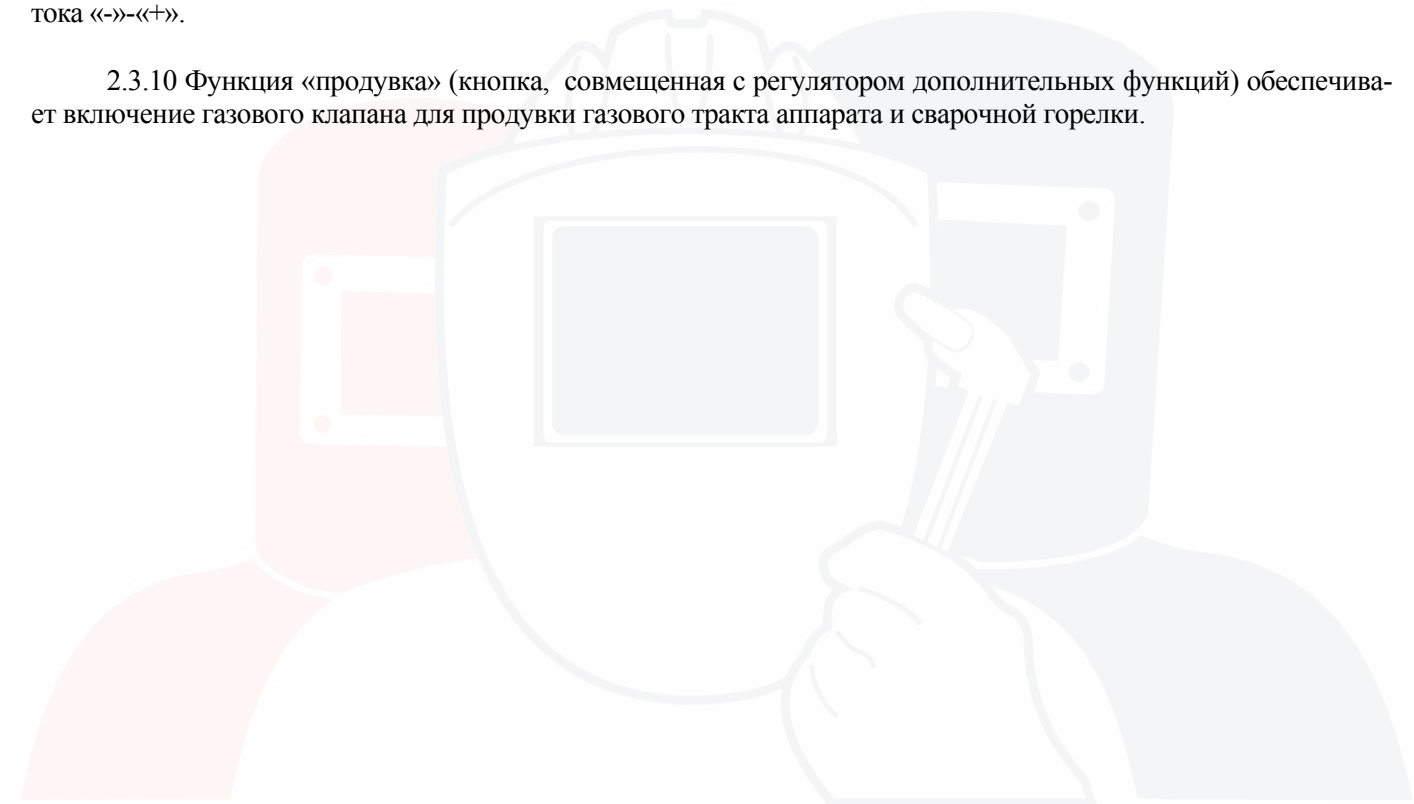

**SVARMA** ru

Эксперты в сварке

## 2.4 Основные параметры в режиме «ММА»

2.4.1 Напряжение холостого хода, В

$80^{+20}_{-10}$  \*, \*\*.

2.4.2 Максимальный сварочный ток, А

$315^{+10}$  \*;  
 $315^{+10}_{-45}$  \*\*.

2.4.3 Ток КЗ в режиме максимального сварочного тока, А:

- при наклоне ВАХ 0,35 В/А

$405 \pm 10$  \*, \*\*;

- при наклоне ВАХ 1,85 В/А

$330 \pm 10$  \*, \*\*.

2.4.4 Минимальный сварочный ток, А

$20^{+5}_{-10}$  \*, \*\*.

2.4.5 Функция «Antistick» («антиприлип») обеспечивает отключение аппарата через 1 с, не более, при залипании электрода в процессе зажигания сварочной дуги.

2.4.6 Защита при длительном КЗ обеспечивает отключение аппарата через 4 с, не более, при залипании электрода в режиме сварки.

2.4.7 Функция «ARC FORCE» («форсаж дуги») обеспечивает регулирование от 0 до 100 относительных единиц наклона участка ВАХ на малых напряжениях – на короткой дуге (увеличение тока для исключения «прилипания» электрода к детали, увеличения проплавления и давления дуги).

2.4.8 Функция «Наклон ВАХ» обеспечивает регулирование наклона ВАХ от 0,35 до 1,85 В/А.

2.4.9 Функция «HOT START» («горячий старт») обеспечивает регулирование величины и длительности кратковременного усиления сварочного тока для облегчения поджига дуги (величина сварочного тока относительно заданного значения регулируется от 0 до 200 %, длительность – от 0 до 2 с).

\* При номинальном значении линейного напряжения питающей сети ~380 В (фазного напряжения ~220 В).

\*\* При крайних значениях линейного напряжения питающей сети ~323 и ~418 В (фазного напряжения ~187 и ~242 В).

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

## 2.5 Общие функции аппарата

2.5.1 Цифровая индикация сварочного тока и выходного напряжения и дополнительных рабочих параметров.

2.5.2 Импульсный режим – обеспечивает изменение длительности от 0,05 до 2 с импульса сварки (рабочее значение), длительности от 0,05 до 2 с паузы сварки и тока паузы – от минимального до значения, установленного с помощью регулятора тока аппарата «-»-«+». Это обеспечивает требуемую проплавляющую способность дуги без опасности прожогов.

2.5.3 Режим «ДУ» - регулирование сварочного тока с помощью ПДУ.

2.5.4 Функция записи пользовательских программ - память программ рассчитана на хранение 20 пользовательских программ в режиме «TIG» и 7 пользовательских программ в режиме «ММА». При этом в памяти хранится информация обо всех параметрах, которые могут устанавливаться пользователем.

2.5.5 Функция сохранения и контроля фактических усредненных значений тока и напряжения в дуге, зафиксированных за 4 с, не более, до окончания сварки. Вывод значений тока и напряжения в дуге на цифровые индикаторы производится при нажатии и удержании кнопки, совмещенной с регулятором тока аппарата «-»-«+».

2.5.6 Защита аппарата от перепадов напряжения питающей сети:

- аппарат отключается от сети при линейном напряжении питающей сети более ~450 В (фазном напряжении питающей сети более ~260 В), при этом индикаторы аппарата «А», «V», «№» показывают «Ег.5», «НАП», «Ні» соответственно;

- силовой преобразователь аппарата отключается (без отключения аппарата от сети) при линейном напряжении питающей сети менее ~295 В (фазном напряжении питающей сети ~170 В и менее), при этом индикаторы аппарата «А», «V», «№» показывают «Ег.4», «НАП», «Lo» соответственно;

- аппарат включается в течение 3 с, не более, после возвращения напряжения сети в допустимый диапазон, при этом индикаторы аппарата «А» и «V» показывают текущие значения выходных параметров.

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

2.6 ПН при рабочем цикле 5 минут и рабочей температуре окружающего воздуха  $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$ , %:

- при максимальном сварочном токе 315 А
- при сварочном токе 250 А

60;  
100.

2.7 Электрическое сопротивление изоляции между цепями сетевого питания и корпусом, между выходными цепями и корпусом, а также между цепями сетевого питания и выходными цепями в зависимости от климатических условий окружающей среды должно быть, МОм, не менее:

- в нормальных климатических условиях окружающей среды;
- при наибольшем значении рабочей температуры окружающего воздуха;
- при наибольшем значении относительной влажности окружающего воздуха

10;  
5;  
2.

2.8 Габаритные размеры аппарата, мм, не более

425x185x355.

2.9 Масса аппарата, кг, не более


14.

2.10 Масса брутто аппарата, кг, не более

16,5.

2.11 Срок службы, лет, не менее

6.

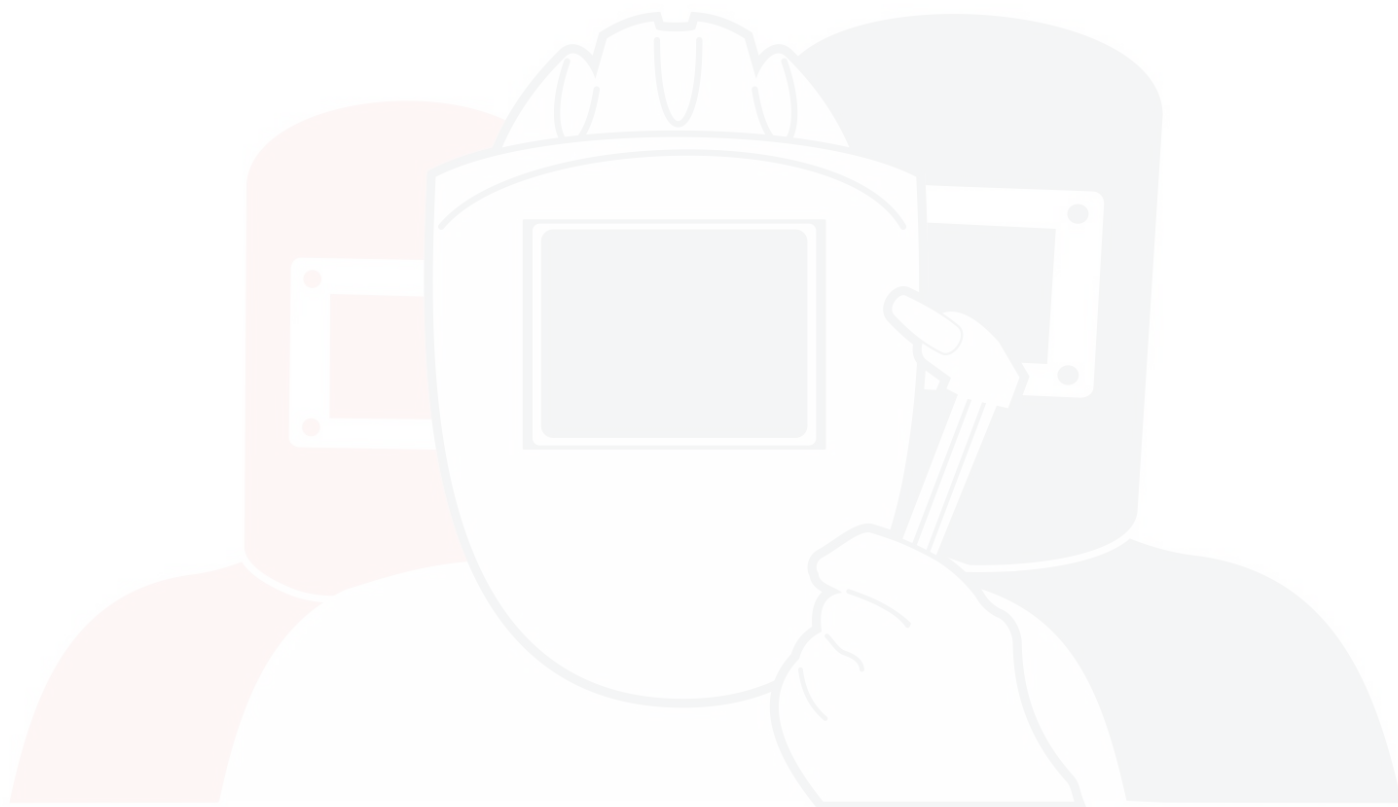

# SVARMA.ru

## Эксперты в сварке

### 3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

#### 3.1 Принцип работы аппарата

3.1.1 Аппарат представляет собой инверторный источник питания, в основу работы которого положен метод высокочастотного преобразования электрической энергии.

3.1.2 Функциональная схема аппарата приведена на рисунке 3.1.

3.1.3 Переменное напряжение сети электропитания (либо от автономной электростанции) подается на блок измерения и коммутации сетевого напряжения (БИК), в котором осуществляется его измерение. В случае соответствия линейного напряжения питающей сети допустимому диапазону, оно поступает на входной выпрямитель (В), где выпрямляется. В случае несоответствия напряжения питающей сети допустимому диапазону аппарат не включается.


3.1.4 Далее напряжение питания сглаживается входным фильтром (Ф).

3.1.5 Постоянное напряжение с выхода фильтра поступает на транзисторный преобразователь (ТП), представляющий собой генератор с внешним возбуждением, где вновь происходит его трансформация в переменное импульсное напряжение. Также ТП обеспечивает формирование крутопадающей выходной вольтамперной характеристики.

3.1.6 Импульсное напряжение выпрямляется выходным выпрямителем (ВВ) и поступает на выходные розетки аппарата.

3.1.7 Управление работой ТП, защиту от перегрузок по току и регулирование сварочного тока осуществляет устройство управления (УУ).

3.1.8 Цифровые индикаторы модуля интерфейса пользователя (МИП) обеспечивают индикацию выходных параметров (ток и напряжение) и дополнительных рабочих параметров аппарата.

3.1.9 Бесконтактный поджиг дуги обеспечивает осциллятор (ОСЦ). Включение осциллятора происходит при установке клавишного выключателя «» в положение «HF» (светодиод клавишного выключателя должен светиться).

*Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой право введения конструктивных изменений, не ухудшающих технических характеристик и требований безопасности.*

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

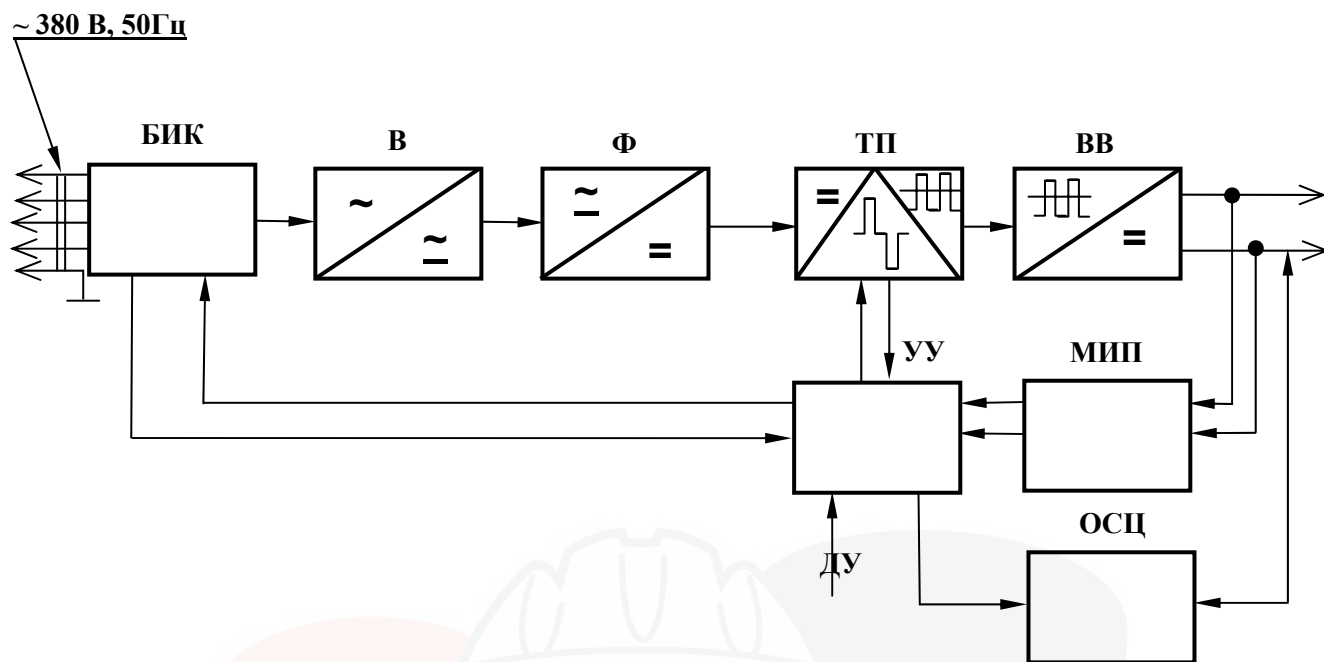


Рисунок 3.1

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

### 3.2 Устройство аппарата

3.2.1 Конструктивно аппарат выполнен в виде переносного моноблока.



3.2.2 В верхней части передней панели расположены:

- индикатор «ММА»;
- индикатор «TIG»;
- кнопка переключения режимов работы аппарата «ММА/TIG»;
- регулятор сварочного тока «-»-«+», совмещенный с кнопкой контроля фактического тока и напряжения;
- регулятор дополнительных функций, предназначенный для установки параметров дополнительных функций, совмещенный с кнопкой продувки газа;
- индикатор «А» - индикатор сварочного тока отображает:
  - 1) при сварке – величину сварочного тока (сегменты индикатора светятся непрерывно);
  - 2) при работе аппарата на холостом ходу величину заданного (предустановленного) значения тока (сегменты индикатора прерывисто светятся);
- индикатор «V» – индикатор выходного напряжения аппарата и дополнительных функций отображает:
  - 1) при сварке – напряжение в дуге;
  - 2) на холостом ходу – напряжение холостого хода;
  - 3) при нажатии кнопки какой-либо из дополнительных функций аппарата или вращении регулятора дополнительных функций, данный индикатор отображает параметр этой функции (если не нажимать кнопок дополнительных функций и не вращать регулятор дополнительных функций, то через 4 с, не более, индикатор снова отображает величину выходного напряжения);
- индикатор номера программы «№»;
- кнопка «PRG» включения режима записи текущих параметров в память пользовательских программ либо вызова сохраненных параметров из памяти пользовательских программ;
- кнопка и индикатор «упр.2Т/ARC FORCE» переключения способа управления от кнопки на горелке аппаратом в режиме «TIG» (двухтактный или четырехтактный) и включения режима регулирования параметров функции «ARC FORCE» в режиме «ММА»;

 
 
 
**SVARMA** ru

Эксперты в сварке


 
 


- кнопка и индикатор «t н.т./НАКЛОН ВАХ» включения режима регулирования параметров функции: времени нарастания тока в режиме «TIG» и функции «НАКЛОН ВАХ» в режиме «ММА», устанавливаемых регулятором дополнительных функций;
- кнопка и индикатор «t сп.т./HOT START» включения режима регулирования параметров функции: времени спада тока в режиме «TIG» и функции «HOT START» в режиме «ММА», устанавливаемых регулятором дополнительных функций;
- кнопка и индикатор «» включения режима «ДУ»;
- кнопка и индикатор «» включения импульсного режима.

*При включенном импульсном режиме:*

- кнопка и индикатор «t пр/≥sec<img alt="square button icon" data-bbox="425 218 448 241"/>» включения режима установки длительности импульса от 0,05 до 2,0 с регулятором дополнительных функций;
- кнопка и индикатор «t пст / ≥sec<img alt="square button icon" data-bbox="425 245 448 268"/>» включения режима установки длительности паузы от 0,05 до 2,0 с регулятором дополнительных функций;
- кнопка и индикатор « I ДЕЖ /  » включения режима установки тока паузы от минимального значения до величины предустановленного значения регулятором дополнительных функций.



 
 

*При выключенном импульсном режиме:*

- кнопка и индикатор «t пр/≥sec<img alt="square button icon" data-bbox="425 358 448 381"/>» включения режима установки времени подачи защитного газа от 0,1 до 10,0 с до начала сварочного процесса регулятором дополнительных функций;
- кнопка и индикатор «t пст / ≥sec<img alt="square button icon" data-bbox="425 385 448 408"/>» включения режима установки времени подачи защитного газа от 0,1 до 30,0 с после окончания сварочного процесса регулятором дополнительных функций;
- кнопка и индикатор « I ДЕЖ /  » включения режима установки тока дежурной дуги от 10,0 до 35,0 А регулятором дополнительных функций.

SVARMA ru

Эксперты в сварке


3.2.3 В нижней части передней панели расположены:

- соединители «+», « - /  » (с обозначением полярности выходного напряжения) для присоединения сварочных кабелей и горелки;
- соединитель «  » для подключения кабеля ПДУ;
- соединитель «  » для подключения кабеля кнопки сварочной горелки;
- фитинг «  » для подключения шланга сварочной горелки;
- клавишный выключатель «  » со светодиодной подсветкой для включения осциллятора.

3.2.4 На задней панели аппарата размещены:


- фитинг «ГАЗ» для шланга подачи защитного газа от газового баллона;
- выключатель «СЕТЬ» отключения сети;
- сетевой шнур.

3.2.5 На крышке имеется ручка для переноса аппарата. Общий вид аппарата приведен на рисунке 3.2.

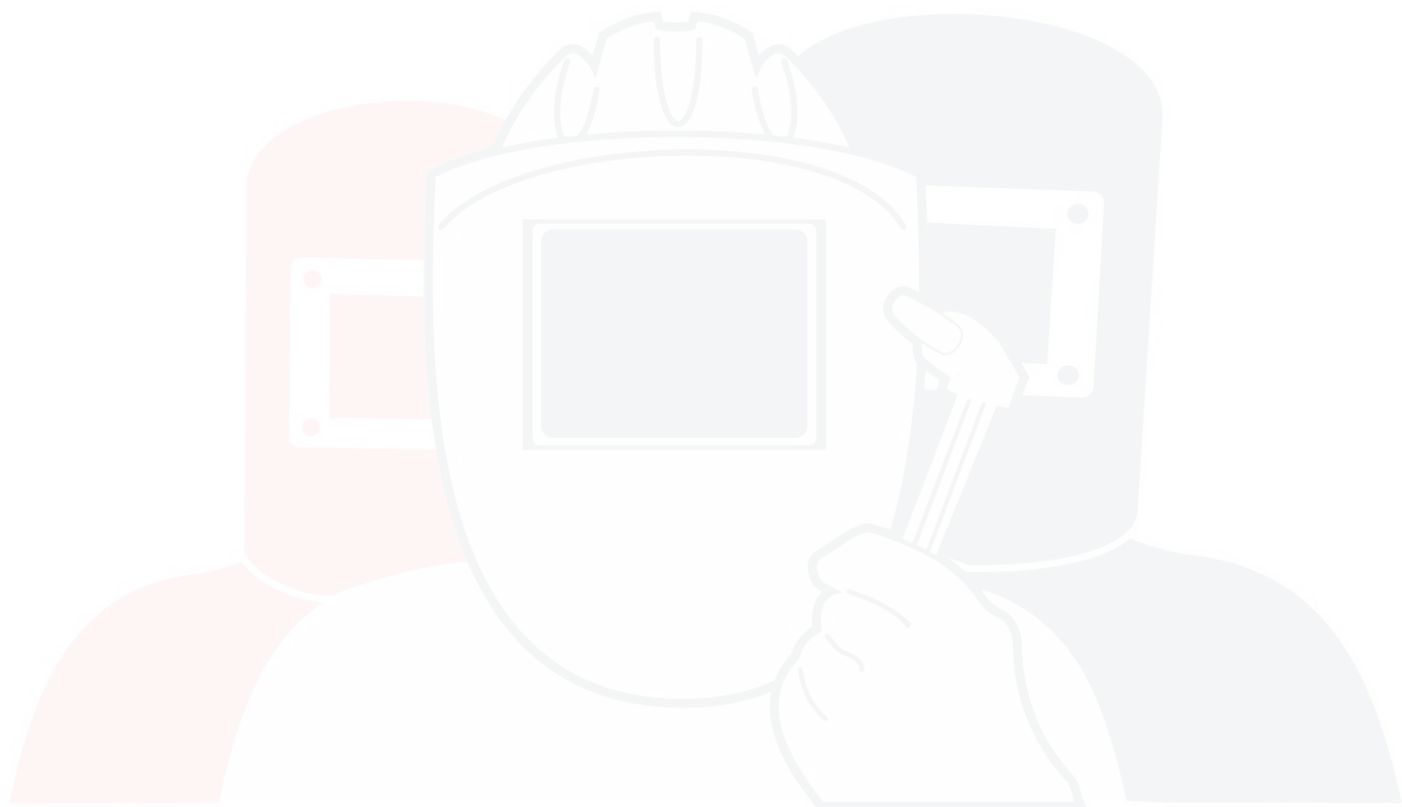

**SVARMA** ru

Эксперты в сварке

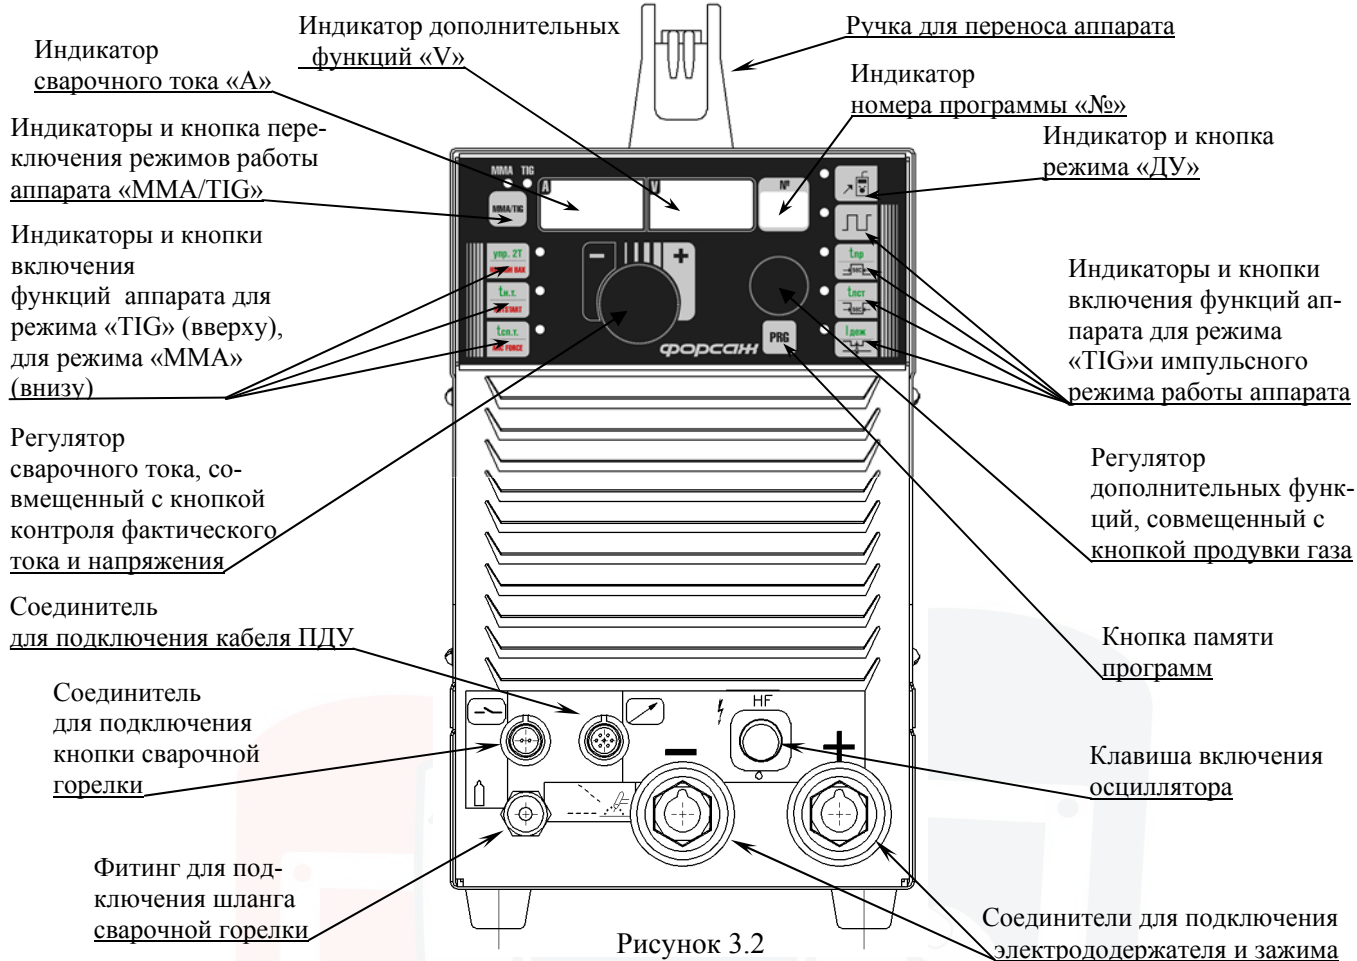

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

#### 4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К работе с аппаратом допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, изучившие правила электробезопасности при проведении сварочных работ, а также изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

4.2 Перед проведением сварочных работ необходимо предусмотреть наличие на рабочем месте и готовность к эксплуатации средств пожаротушения (огнетушителя, ящика с песком). Место для проведения сварочных работ необходимо оградить и защитить от несанкционированного приближения посторонних лиц.

4.3 При использовании аппарата в производственных помещениях необходимо обеспечить вентиляцию помещения с тем, чтобы содержание вредных веществ (окиси углерода, соединений марганца и т.п.) в сварочном аэрозоле не превышало предельно-допустимую концентрацию согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

4.4 При сварке на открытом воздухе необходимо принять меры по защите аппарата от прямого попадания капель воды, дождя и др. Для этого можно использовать любой навес либо лист подходящего материала.

4.5 При работе с аппаратом необходимо соблюдать правила электробезопасности.

4.6 В целях предупреждения перегрева не рекомендуется размещать работающий аппарат вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.

4.7 Необходимо предусмотреть меры, предупреждающие случайное заслонение вентиляционных отверстий, нельзя ставить работающий аппарат ближе 100 мм к стенам помещения или к крупным предметам.

4.8 Сварочные работы необходимо осуществлять при обязательном применении средств индивидуальной защиты. Спецодежда должна надежно защищать сварщика от искр и брызг расплавленного металла, а также от механических воздействий.

4.9 Для защиты глаз, лица, а также органов дыхания следует применять специальные защитные маски или щитки.



SVARMA.ru

Эксперты в сварке

4.10 Для защиты головы от механических травм использовать каску или головной убор.


4.11 Для защиты рук необходимо использовать рукавицы из материала с низкой тепло- и электропроводностью.

4.12 Для защиты ног необходимо применять специальную обувь, предохраняющую от ожогов брызгами расплавленного металла.

4.13 В случае появления неисправности ремонт аппарата можно производить только в специализированных мастерских, либо на предприятии-изготовителе. При этом необходимо учитывать требования безопасности. При вскрытии аппарата необходимо отключить его от сети, выждать 10 минут, не менее, и только после этого снимать боковые стенки или крышку корпуса.

4.14 При включении аппарата с раскрытым кожухом следует постоянно помнить, что пластины радиаторов и основные радиоэлементы находятся под высоким напряжением, всегда соблюдать предельную осторожность и повышенное внимание.

4.15 При хранении и работе с газовыми баллонами не допускать резких ударов и нагревания выше +30 °С, надежно закреплять баллоны на рабочем месте и защищать от сварочной дуги.

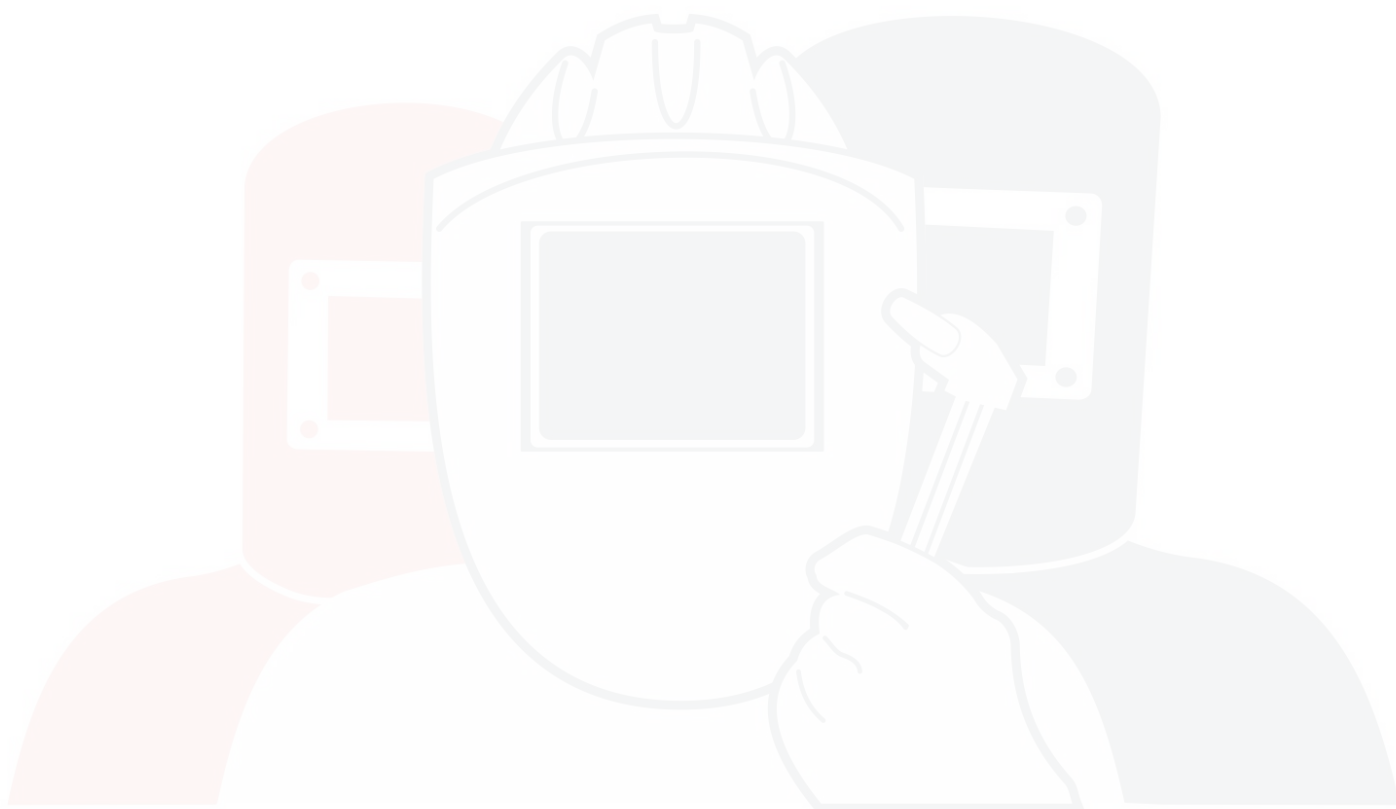

SVARMA ru

Эксперты в сварке

## 5 ПОДГОТОВКА АППАРАТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 5.1 Общие положения

5.1.1 Произвести внешний осмотр аппарата.

5.1.2 Убедиться в отсутствии механических повреждений.

5.1.3 Подключить аппарат к электросети, для чего подсоединить вилку сетевого шнура аппарата к трехфазной сети  $\sim 380\text{ В}$ ,  $50\text{ Гц}$ . Сеть должна допускать нагрузку не менее  $25\text{ А}$  по каждой фазе. Сетевая розетка должна соответствовать вилке сетевого шнура аппарата. Подключение розетки к электросети показано на рисунке 5.1.

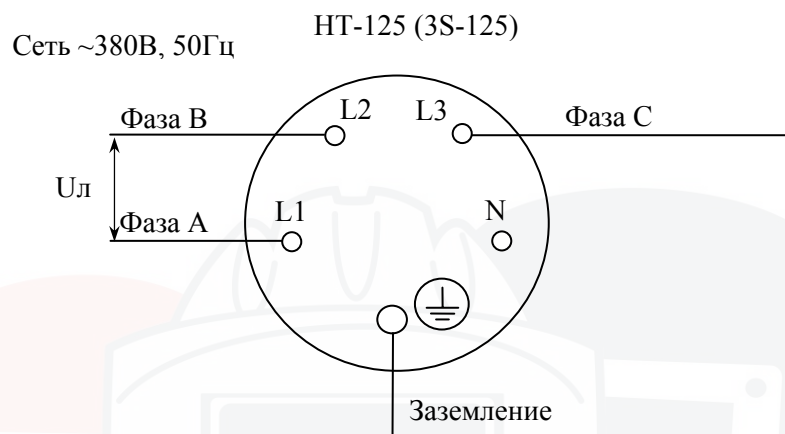


Рисунок 5.1

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА К СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ЗА-  
ЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ С РАСКРЫТЫМ КОЖУХОМ, ТАК  
КАК ПЛАСТИНЫ РАДИАТОРОВ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОРАДИОИЗДЕЛИЯ НАХОДЯТСЯ ПОД ВЫ-  
СОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

5.1.4 При включении аппарата необходимо учитывать следующее:

- включение электропитания аппарата производится установкой выключателя «СЕТЬ» на задней па-  
нели аппарата в положение «ВКЛ.». После этого должны прозвучать два кратковременных звуковых сигнала  
разной тональности и все индикаторы аппарата должны кратковременно засветиться;

- при отклонениях линейного напряжения питающей сети за пределы допустимых значений  
от ~323 до ~418 В (фазного напряжения от ~187 до ~242 В) или при пропадании фазы аппарат не включит-  
ся и на цифровых индикаторах появится предупреждающая информация о несоответствии напряжения сети  
допустимому значению (см. раздел 8). После того, как линейное напряжение сети достигнет значения в  
пределах допустимого диапазона, аппарат автоматически возвращается в рабочее состояние, можно про-  
должить сварочные работы;

- в случае длительного хранения и длительных перерывов в работе (1 год и более) необходимо вклю-  
чить аппарат в режим холостого хода на время от 1,5 до 2 часов, после чего можно приступать к работе;

- перед началом проведения сварочных работ при отрицательной температуре окружающей среды  
рекомендуется включить аппарат в режим холостого хода (без нагрузки) и провести в этом режиме  
трехминутный электропрогон;

- вентилятор включается при температуре на радиаторах силовых элементов аппарата  $+(35\pm 2)$  °С и  
отключается – при  $+(25\pm 2)$  °С.

*Примечания*

1 При необходимости удаления аппарата от сети электропитания применять специальные удлинители  
с совместимыми соединителями (вилка, розетка) и с сечением проводников, обеспечивающим на входе  
вилки сетевого шнура аппарата рабочее напряжение от 323 до 418 В.

SVARMA.ru

Эксперты в сварке




2 При необходимости удлинения проводов электрододержателя и зажима применять удлинители с соответствующими аппаратом байонетными разъемами и с сечением проводников 35 мм<sup>2</sup>, не менее.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АППАРАТ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ И В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ, СТРУЖКИ И ОПИЛОК ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАСОРЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА, ПОЯВЛЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ УЗЛАХ АППАРАТА И ВЫХОДА ЕГО ИЗ СТРОЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВСКРЫТИЯ АППАРАТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО УДАЛЕНИЮ ПЫЛИ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО ОТ СЕТИ (УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АППАРАТА «СЕТЬ» В ПОЛОЖЕНИЕ «ОТКЛ.», ОТКЛЮЧИТЬ СЕТЕВУЮ ВИЛКУ АППАРАТА ОТ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКИ), ВЫЖДАТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМАТЬ КРЫШКУ КОРПУСА.

## 5.2 Ручная аргодуговая сварка

 5.2.1 Присоединить кабель зажима к выходной розетке аппарата «+», а зажим – к свариваемому изделию.

5.2.2 Установить неплавящийся вольфрамовый электрод в цангу сварочной горелки, обеспечив вылет свободного конца электрода от 3 до 8 мм в зависимости от вида свариваемого соединения.

Подключить сварочную горелку к аппарату: силовой штеккер - к розетке «- /  », фитинг газопровода горелки – к фитингу «  » аппарата и кабель соединителя управления горелки - к разъему «  » на передней панели аппарата.

*Примечание* - Для подключения сварочной горелки другого типа или производителя необходимо на кабель управления горелки установить вилку SP1310 / P2, входящую в комплект поставки аппарата.

5.2.3 Присоединить шланг подачи защитного газа от редуктора газового баллона к штуцеру «ГАЗ» на задней панели и открыть на газовом баллоне кран подачи газа через газовый редуктор.

Установить выключатель аппарата «СЕТЬ» в положение «ВКЛ.». Если индикатор «TIG» не горит, кратковременно нажать кнопку аппарата «ММА/TIG» или кнопку сварочной горелки. Нажать на кнопку

SVARMA.ru

Эксперты в сварке



продувки газа, совмещенную с регулятором дополнительных функций, продуть газовый тракт аппарата и сварочной горелки, вытеснив из него воздух, а также настроить необходимое давление газа на выходе горелки.

**ВНИМАНИЕ:**

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА АППАРАТА НЕДОПУСТИМО ПОПАДАНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ (ПЕСКА И ГРЯЗИ) ВНУТРЬ ФИТИНГА «».

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА АППАРАТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ГАЗЫ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ ПРИМЕСЕЙ И ВОДЯНЫХ ПАРОВ. СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ГАЗА (ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ГАЗА) ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ:

- 99,98 % ДЛЯ АРГОНА (ПЕРВЫЙ СОРТ) В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 10157-79 «АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ И ЖИДКИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».

В зависимости от марки и толщины свариваемого металла, а также от требуемого катета шва и качества сборки выбрать оптимальные режимы сварки, рекомендуемые в технологических процессах или в специальной технической литературе.

В зависимости от характера сварочных работ и вида свариваемых материалов установить параметры время нарастания тока ( $t_{н.т.}$ ), время спада тока ( $t_{сп.т.}$ ), время предгаза ( $t_{пр}$ ), время постгаза ( $t_{пст}$ ), ток дежурной дуги ( $I_{деж}$ ) следующим образом:

- для включения режима регулирования времени нарастания тока  $t_{н.т.}$  нажать на лицевой панели соответствующую кнопку аппарата, при этом должен прозвучать звуковой сигнал и светится индикатор « $t_{н.т.}$ /НАКЛОН ВАХ»:

а) установить регулятором дополнительных функций аппарата по индикатору аппарата «V» величину времени нарастания тока от 0,3 до 10 с;

б) через 4 с, не более, с момента прекращения регулировки индикатор аппарата «V» переходит в режим индикации выходного напряжения;

- для включения режима регулирования времени спада тока ( $t_{сп.т.}$ ), времени предгаза ( $t_{пр}$ ), времени постгаза ( $t_{пст}$ ), тока дежурной дуги ( $I_{деж}$ ) нажать на лицевой панели соответствующую кнопку аппарата-




SVARMA.ru

Эксперты в сварке



та, при этом прозвучит звуковой сигнал и светится соответствующий индикатор. Повторить перечисления а) и б) данного подпункта и установить соответствующие параметры:

- 1) время спада тока ( $t_{сп.т}$ ) - от 0,3 до 15 с;
- 2) время предгаза ( $t_{пр}$ ), - от 0,1 до 10 с;
- 3) время постгаза ( $t_{пст}$ ) - от 0,1 до 30 с;
- 4) ток дежурной дуги ( $I_{деж}$ ) - от 10 до 35 А.

5.2.4 Работу аппарата в режиме «TIG» в двухтактном непрерывном режиме сварки (индикатор «» не светится) с осциллятором производить следующим образом:


а) нажать на лицевой панели аппарата кнопку «УПР.2Т/ARC FORCE» переключения способа управления (двухтактный или четырехтактный режим) до зажигания индикатора;

б) установить регулятором аппарата «-»-«+» на индикаторе аппарата «А» необходимое значение сварочного тока;

в) для бесконтактного зажигания дуги установить на передней панели аппарата клавишный выключатель со светодиодной подсветкой «» (включение осциллятора) в положение «HF», при этом светодиод подсветки выключателя «» должен светиться;

г) поднести сварочную горелку с электродом к свариваемому изделию на расстояние от 1 до 2 мм.

*Примечание* - Для исключения касания электродом детали при зажигании и уверенного выдерживания зазора между электродом и деталью рекомендуется делать упор соплом горелки на деталь;

д) нажать и удерживать кнопку сварочной горелки, при этом, после предварительной подачи газа, автоматически включается осциллятор, должен пройти высоковольтный разряд между электродом и свариваемым изделием, загорается сварочная дуга, после чего, осциллятор автоматически отключается, светодиод подсветки выключателя «» не будет светиться и произойдет плавное нарастание тока дуги от дежурного до предустановленного значения.


SVARMA.ru

Эксперты в сварке

Если сварочная дуга при работе осциллятора в течение 5 с, не более, не загорелась, то осциллятор автоматически отключается и зажечь дугу возможно только контактным способом или при повторном нажатии кнопки сварочной горелки;



е) для окончания сварки необходимо отпустить кнопку сварочной горелки, при этом произойдут плавный спад тока до минимального значения, продувка газа и отключение аппарата.

Если при снижении тока дуга не погасла и нажать кнопку горелки, то произойдет повторное нарастание сварочного тока. Таким образом обеспечивается управление сварочным процессом.

5.2.5 Работу аппарата в режиме «TIG» в двухтактном непрерывном режиме сварки (индикатор «» не светится) с контактным зажиганием дуги производить следующим образом:

а) нажать на лицевой панели аппарата кнопку «упр.2T/ARC FORCE» переключения способа управления (двухтактный или четырехтактный) до зажигания индикатора;

б) установить регулятором аппарата «-»-«+» на индикаторе аппарата «А» необходимое значение сварочного тока, установить по методике п.5.2.3 ток дежурной дуги;

в) для контактного зажигания дуги установить на передней панели аппарата клавишный выключатель со светодиодной подсветкой «» (включение осциллятора) в положение «0», при этом светодиод подсветки выключателя «» не должен светиться;

г) поднести сварочную горелку с электродом к свариваемому изделию на расстояние от 1 до 2 мм;

д) нажать и удерживать кнопку сварочной горелки, после предварительной подачи газа, коснуться электродом свариваемой детали и зажечь сварочную дугу, после чего произойдет плавное нарастание тока дуги до предустановленного значения;


е) для окончания сварки необходимо отпустить кнопку сварочной горелки, при этом произойдут плавный спад тока до минимального значения, продувка газа и отключение аппарата.

Если при снижении тока дуга не погасла и нажать кнопку горелки, то произойдет повторное нарастание сварочного тока. Таким образом обеспечивается управление сварочным процессом.





SVARMA.ru

Эксперты в сварке

5.2.6 Работу аппарата в четырехтактном режиме - функция «Pilot arc» («дежурная дуга») при непрерывном режиме сварки (индикатор «» не светится) с осциллятором производить следующим образом:

а) нажать на лицевой панели аппарата кнопку «УПР.2Т/ARC FORCE» переключения способа управления (двухтактный или четырехтактный) до погасания индикатора (по умолчанию при включении аппарата в сеть установлен четырехтактный режим);

б) установить регулятором аппарата «-»-«+» на индикаторе аппарата «А» необходимое значение сварочного тока, а с помощью регулятора дополнительных функций по методике п.5.2.3 установить необходимый ток дежурной дуги;

в) установить на передней панели аппарата клавишный выключатель со светодиодной подсветкой «» (включение осциллятора) в положение «HF», при этом светодиод подсветки выключателя «» должен светиться;

г) поднести сварочную горелку с электродом к свариваемому изделию на расстояние от 1 до 2 мм.

*Примечание* - Для исключения касания электродом детали при зажигании и уверенного выдерживания зазора между электродом и деталью рекомендуется делать упор соплом горелки на деталь;

д) нажать и удерживать кнопку сварочной горелки, при этом, после предварительной подачи газа, автоматически включается осциллятор, должен пройти высоковольтный разряд между электродом и свариваемым изделием, загореться сварочная дуга на дежурном значении тока, осциллятор автоматически отключится, после чего отпустить кнопку сварочной горелки, произойдет плавное нарастание тока дуги до предустановленного значения.

Если сварочная дуга при работе осциллятора в течение 5 с, не более, не загорелась, то осциллятор автоматически отключится и зажечь дугу возможно только контактным способом или при повторном нажатии кнопки сварочной горелки;


е) для окончания сварки необходимо нажать кнопку сварочной горелки, при этом произойдет плавный спад тока до дежурного значения тока, после чего отпустить кнопку сварочной горелки, произойдет отключение аппарата и продувка газом зоны сварки.

Если при снижении тока дуга не погасла и отпустить кнопку горелки, то произойдет повторное нарастание сварочного тока. Таким образом обеспечивается управление сварочным процессом.





SVARMA.ru

Эксперты в сварке

5.2.7 Работу аппарата в четырехтактном режиме - функция «Pilot arc» («дежурная дуга») при непрерывном режиме сварки (индикатор «» не светится) с контактным зажиганием дуги производить следующим образом:

а) нажать на лицевой панели аппарата кнопку «упр.2Т/ARC FORCE» переключения способа управления (двухтактный или четырехтактный) до погасания индикатора (по умолчанию при включении аппарата в сеть установлен четырехтактный режим).

б) установить регулятором аппарата «-»-«+» на индикаторе аппарата «А» необходимое значение сварочного тока, а с помощью регулятора дополнительных функций по методике п.5.2.3 установить необходимый ток дежурной дуги (от 10 до 35 А);

в) установить на передней панели аппарата клавишный выключатель со светодиодной подсветкой «» (включение осциллятора) в положение «0», при этом светодиод подсветки выключателя «» не должен светиться;

г) поднести сварочную горелку с электродом к свариваемому изделию на расстояние от 1 до 2 мм;

д) нажать и удерживать кнопку сварочной горелки, при этом, после предварительной подачи газа, коснуться электродом свариваемой детали и зажечь сварочную дугу на дежурном значении тока, после чего отпустить кнопку сварочной горелки, произойдет плавное нарастание тока дуги до предустановленного значения;

е) для окончания сварки необходимо нажать кнопку сварочной горелки, при этом произойдет плавный спад тока до дежурного значения тока, после чего отпустить кнопку сварочной горелки, произойдет отключение аппарата и продувка газом зоны сварки.


Если при снижении тока дуга не погасла и отпустить кнопку горелки, то произойдет повторное нарастание сварочного тока. Таким образом обеспечивается управление сварочным процессом.



SVARMA.ru

Эксперты в сварке

### 5.3 Ручная электродуговая сварка

5.3.1 Подключить кабель электрододержателя и кабель зажима к выходным розеткам аппарата «+» и «- /  », при этом полярность подключения кабелей выбирается в соответствии со свариваемыми материалами и используемыми для проведения сварочных работ электродами (полярность указывается на этикетках используемых электродов).

5.3.2 Установить плавящийся электрод в электрододержатель.

5.3.3 Включить электропитание аппарата, для чего установить выключатель «СЕТЬ» на задней панели аппарата в положение «ВКЛ.». После этого должны прозвучать два кратковременных звуковых сигнала разной тональности и все индикаторы аппарата должны кратковременно засветиться.


5.3.4 Нажать кнопку аппарата «ММА/TIG», проконтролировать переход аппарата из режима «TIG» в режим «ММА» по загоранию светодиода «ММА».

*Примечание* – По умолчанию аппарат включается в режим «TIG».

5.3.5 С помощью кнопок и регуляторов аппарата установить необходимые параметры сварочного процесса. Регулировку сварочного тока в пределах от 20 до 315 А производить регулятором аппарата «-»-«+».

5.3.6 В режиме холостого хода с помощью регулятора аппарата «-»-«+» обеспечивается установка значения сварочного тока, которое аппарат будет стабилизировать при проведении сварки, при этом сегменты индикатора аппарата «А» прерывисто светятся, отображая установленное значение тока. Во время сварки допускается корректировать значение сварочного тока регулятором аппарата «-»-«+», сегменты индикатора аппарата «А» при этом непрерывно светятся, отображая значение сварочного тока.

5.3.7 Ориентировочные значения сварочного тока при различных условиях сварки приведены в таблице 5.1.

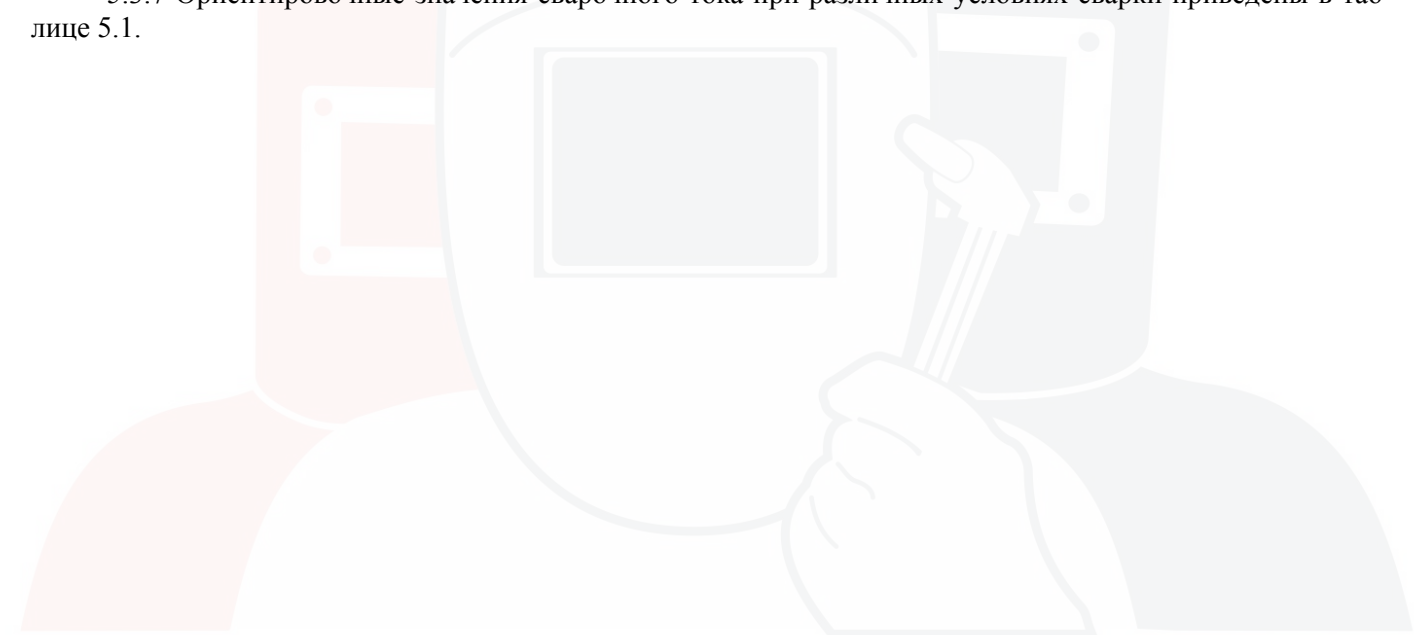

# SVARMA.ru

## Эксперты в сварке

Таблица 5.1

Положение шва	Диаметр электрода, мм			
	3,0	4,0	5,0	6,0
	Сварочный ток, А			
Нижнее	90-110	120-160	160-240	240-300
Вертикальное	80-90	120-150	160-240	240-300

5.3.8 Качество сварного шва зависит от правильного выбора типа и марки электрода. Тип и марка электрода определяются маркой и толщиной свариваемого материала, пространственным положением свариваемого шва, температурой окружающего воздуха при сварке, родом и полярностью сварочного тока.

5.3.9 При выборе электрода необходимо использовать приведенные в этикетке на него рекомендации по рабочим значениям сварочных токов и режимам предварительного прокаливания перед выполнением сварочных работ.

5.3.10 Функция «HOT START» обеспечивает регулирование величины и длительности кратковременного усиления сварочного тока для облегчения поджига дуги. Для включения режима регулирования параметров функции необходимо:

а) нажать кнопку аппарата «t сп.т./HOT START», при этом прозвучит звуковой сигнал и светится аналогичный индикатор;

б) установить регулятором дополнительных функций аппарата по индикатору аппарата «V» величину кратковременного усиления сварочного тока от 0 до 200 %, при этом длительность усиления обеспечивается программно и линейно зависит от величины усиления (100 % кратковременного усиления сварочного тока соответствует длительность усиления 1 с, не более, 200 % - 2 с, не более);

в) через 4 с, не более, с момента прекращения регулировки индикатор аппарата «V» переходит в режим индикации выходного напряжения.



SVARMA.ru

Эксперты в сварке


5.3.11 Функция «ARC FORCE» обеспечивает увеличение тока для исключения «прилипания» электрода к детали, увеличения проплавления и давления дуги. Для включения режима регулирования параметров функции необходимо:

- а) нажать кнопку аппарата «упр.2Т/ARC FORCE», при этом прозвучит звуковой сигнал и светится аналогичный индикатор;
- б) установить регулятором дополнительных функций аппарата по индикатору аппарата «V» величину форсирования дуги от 0 до 100 относительных единиц;
- в) через 4 с, не более, с момента прекращения регулировки индикатор аппарата «V» переходит в режим индикации выходного напряжения.

5.3.12 Функция «НАКЛОН ВАХ» обеспечивает регулирование наклона ВАХ от 0,35 до 1,85 В/А с целью оптимизации сварочных свойств при работе с различными типами электродов. Для включения режима регулирования параметров функции необходимо:

- а) нажать кнопку аппарата «t н.т./НАКЛОН ВАХ», при этом прозвучит звуковой сигнал и светится аналогичный индикатор;
- б) установить регулятором дополнительных функций аппарата по индикатору аппарата «V» величину наклона ВАХ от 0,35 до 1,85 В/А;
- в) через 4 с, не более, с момента прекращения регулировки индикатор аппарата «V» переходит в режим индикации выходного напряжения.

5.3.13 Для надежного поджига дуги необходимо коснуться электродом свариваемой поверхности, а затем, отрывая его, произвести поджиг и удержание сварочной дуги.

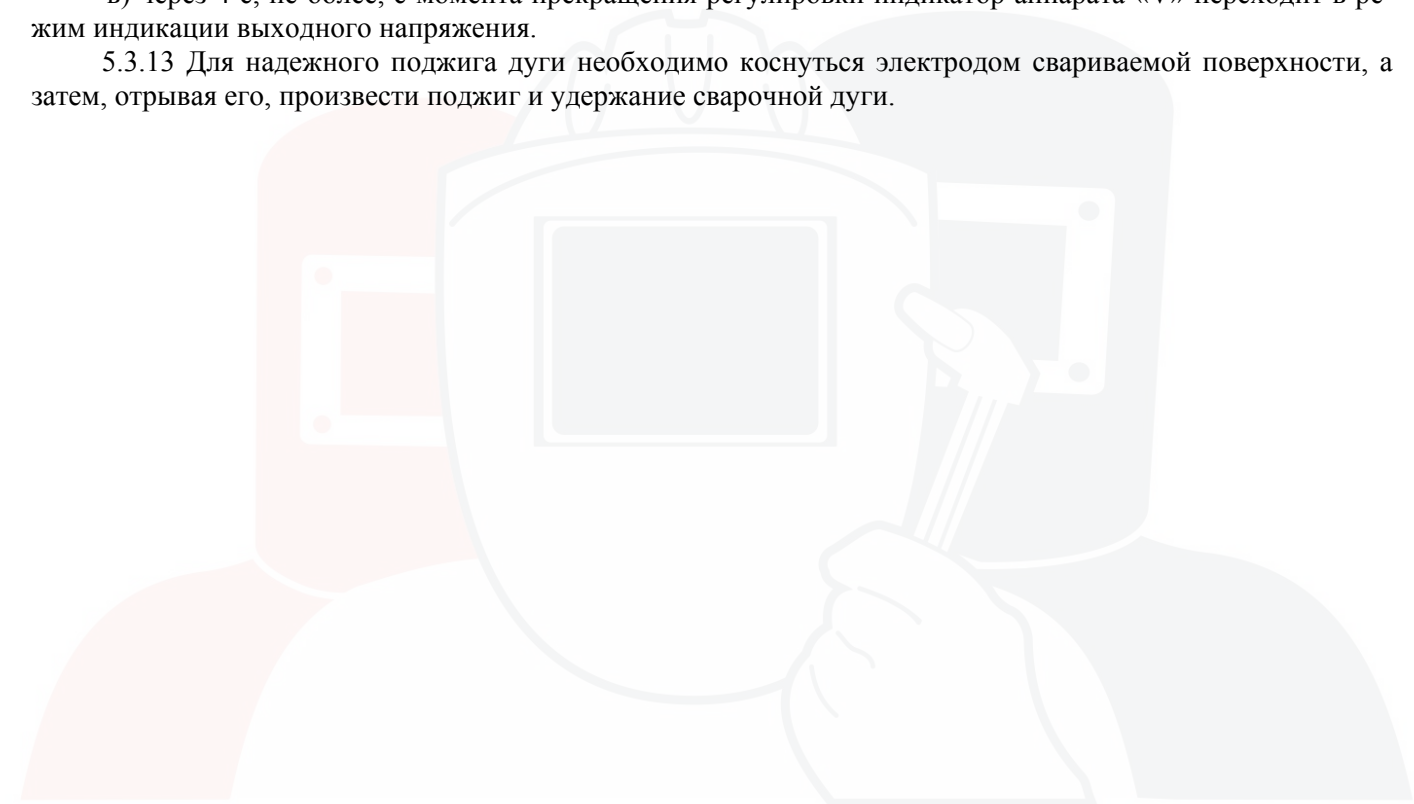



SVARMA ru

 

 
Эксперты в сварке


 





## 5.4 Дополнительные общие функции



5.4.1 Импульсный режим предназначен для управления процессом тепловложения и кристаллизации сварочной ванны и может быть использован в режимах «TIG» и «MMA». Для включения режима необходимо:

а) нажать кнопку аппарата «», при этом прозвучит звуковой сигнал, индикатор «» светится;

б) поочередно нажимая кнопки аппарата «», «», «» (при каждом нажатии прозвучит звуковой сигнал и светится соответствующий индикатор аппарата, предыдущий индикатор гаснет), установить регулятором дополнительных функций аппарата по индикатору аппарата «V» соответственно длительность импульса и длительность паузы от 0,05 до 2,00 с, и ток паузы от минимального значения до 315 А;

в) для отключения режима повторно нажать кнопку аппарата «», при этом прозвучит звуковой сигнал, индикатор «» погаснет.

5.4.2 Режим «ДУ» обеспечивает возможность регулирования сварочного тока с помощью регуляторов пульта ПДУ-03, для чего необходимо подключить ПДУ с помощью кабеля ДУ к соединителю «» на передней панели аппарата, нажать кнопку аппарата «», при этом должен прозвучать звуковой сигнал, индикатор аппарата «» должен светиться. Вращая регуляторы ПДУ, установить необходимый сварочный ток (внешний вид ПДУ приведен на рисунке 5.2).

Для отключения режима повторно нажать кнопку аппарата «», при этом индикатор аппарата «» должен погаснуть.

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

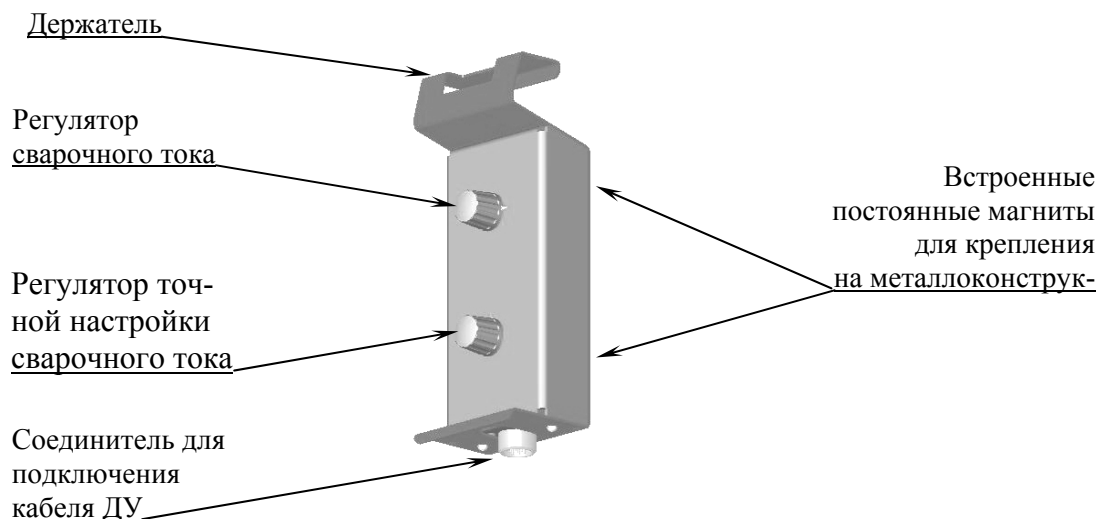


Рисунок 5.2

5.4.3 Функция записи пользовательских программ - память программ рассчитана на хранение 20 пользовательских программ в режиме «TIG» и 7 пользовательских программ в режиме «MMA». Функция записи пользовательских программ работает следующим образом:

а) чтобы сохранить текущие параметры в память пользовательских программ, необходимо выполнить следующие действия:

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

1) нажать и удерживать кнопку аппарата «PRG» не менее 4 с до короткого звукового сигнала, сегменты индикатора номера программы «№» аппарата светятся непрерывно;

2) регулятором дополнительных функций аппарата по индикатору «№» установить номер программы, в которую необходимо записать текущие параметры;

3) кратковременно нажать кнопку аппарата «PRG», при этом прозвучит продолжительный звуковой сигнал, свидетельствующий о сохранении параметров в память программ, при этом сегменты индикатора аппарата «№» светятся непрерывно, но более ярко;

б) чтобы вызвать параметры из памяти программ, необходимо выполнить следующие действия:

1) нажать кратковременно кнопку аппарата «PRG», при этом сегменты индикатора номера программы «№» аппарата должны прерывисто светиться;

2) регулятором дополнительных функций аппарата выбрать по индикатору «№» номер программы для установки записанных в память параметров;

3) повторным кратковременным нажатием кнопки аппарата «PRG» вызываются параметры аппарата из данной программы, при этом индикатор аппарата показывает номер программы.

*Примечание* - Если произвести перестройку какого-либо параметра, то номер программы «№» гаснет и для записи нового режима сварки потребуется повторить запись программы с данным или другим номером. Если аппарат проработал более 1 минуты, последние параметры сварочного процесса сохраняются в ячейку памяти программ № 00. При каждом выключении аппарата ячейка памяти программ № 00 перезаписывается.

5.4.4 Функция сохранения и вывода усредненных значений тока и напряжения в дуге (за 4 с, не более, до окончания сварки). Сохраненные значения можно проконтролировать по индикаторам аппарата «А» и «V» при нажатии на регулятор тока аппарата «-»-«+».



SVARMA.ru


Эксперты в сварке

5.4.5 Выполняя сварочные работы, следует помнить, что для аппарата при нормальной температуре окружающей среды  $(25\pm 2)$  °С и максимальном сварочном токе показатель ПН составляет 60 % при пяти-минутном цикле. Работа с меньшими сварочными токами при нормальной температуре окружающей среды позволяет соответственно увеличить показатель ПН.

В случае перегрева аппарата срабатывает схема защиты от перегрева – силовой преобразователь аппарата отключается, при этом индикаторы аппарата показывают: «А» - номер термодатчика («Ег.1» или «Ег.2»), «V» - текущее значение температуры на соответствующем термодатчике, «№» - знак «°С», при возвращении температуры в допустимый диапазон аппарат возвращается в рабочее состояние и индикаторы аппарата показывают текущие значения рабочих параметров.

5.4.6 При возникновении неисправности силовой преобразователь аппарата отключается, при этом индикаторы аппарата «А» и «V» показывают соответственно «Ег.6», «ПРЕ».

Необходимо выключить и включить аппарат, если при этом показания индикаторов остаются прежними, аппарат необходимо отправить на ремонт в сервисный центр, либо на предприятие-изготовитель.

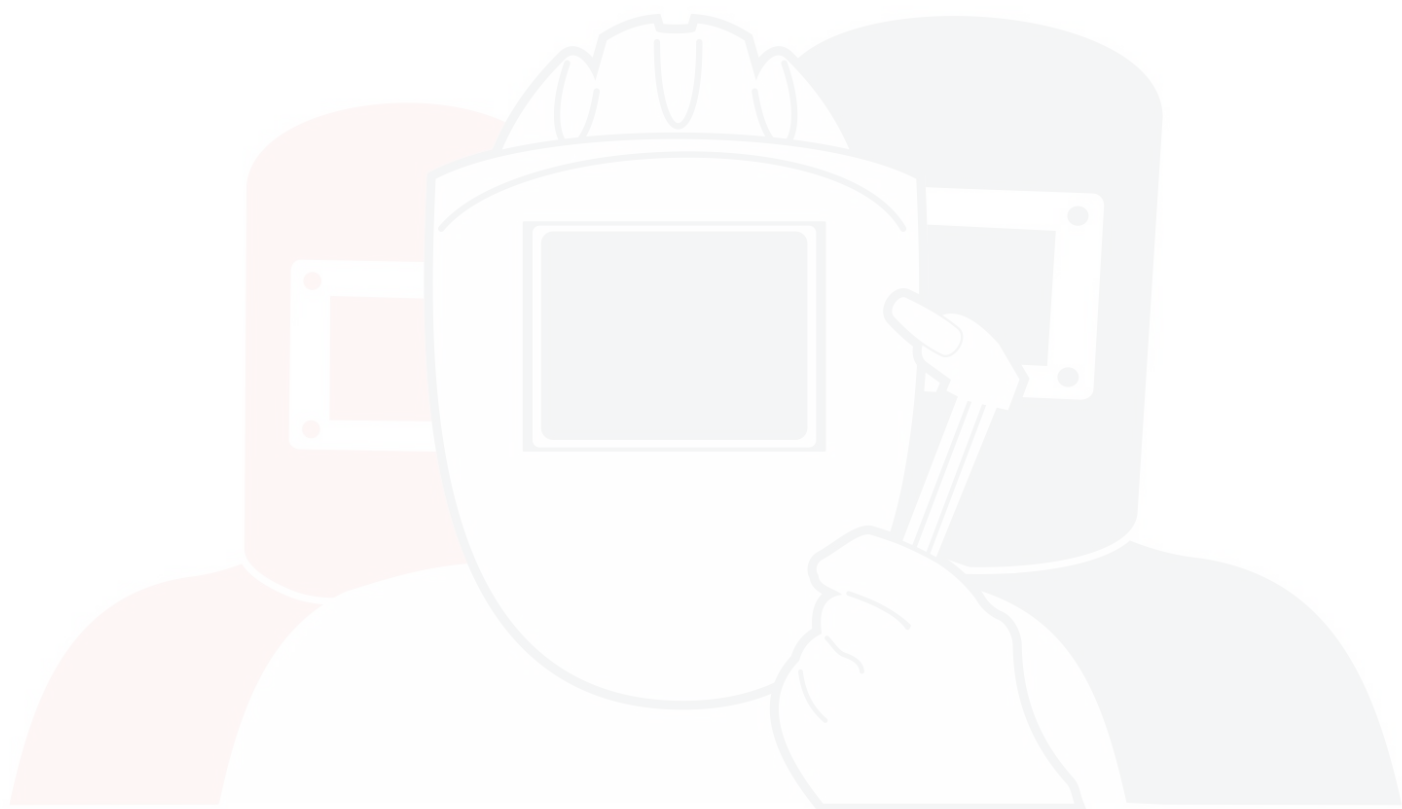

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

## 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Техническое обслуживание аппарата заключается в проведении раз в месяц профилактического осмотра в следующем объеме:

- внешний вид аппарата, отсутствие повреждений, исправность шнура сетевого питания, органов управления, токоведущих и газовых соединителей и заземляющих шин;
- состояние сварочной горелки и ее сменных частей на отсутствие повреждений;
- состояние сварочной горелки на отсутствие копоти и брызг расплавленного металла в раструбе сопла, признаков нарушения контакта в держателе неплавящегося электрода;
- герметичность газопроводящих кабелей и соединений проверить внешним осмотром, а также промазкой стыков и повреждений водно-мыльным раствором и контролем отсутствия пузырьков от выхода газа.

При обнаружении недостатков необходимо устранить их заменой компонентов сварочной горелки или устранением неисправности аппарата в соответствии с разделом 8.

**ВНИМАНИЕ: ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ НЕИСПРАВНОСТИ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ И ЗАМЕНЫ ЕЕ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ В СЛУЧАЕ ИЗНОСА ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ФИРМЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЮ В СОТВЕТСТВИИ С ПАСПОРТОМ НА ГОРЕЛКУ.**

6.2 При включении аппарата под напряжение достаточно убедиться в кратковременном свечении всех индикаторов аппарата, наличии двух кратковременных звуковых сигналов разной тональности.


6.3 Содержите аппарат в чистоте, раз в месяц, а при повышенной запыленности окружающей среды не реже раза в неделю, снимите кожух аппарата и струей чистого сжатого воздуха или пылесосом очистите аппарат от загрязнений. Для контроля чистоты воздуха направьте его струю на чистый лист бумаги, на которой не должно появиться пятен влаги или масла. При чистке аппарата не допускайте повреждения его элементов.




**SVARMA** ru

Эксперты в сварке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ АППАРАТА КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ!

6.4 На этапе аттестации аппарата, а также в последствии раз в 3 года в аттестационном центре потребителя, производится проверка электрического сопротивления изоляции между цепями, указанными в п.2.7 с помощью мегаомметра Ф4101 или аналогичного при напряжении постоянного тока 500 В. Для этого соединить перемычкой выходные соединители аппарата «+», «- /  » и три контакта вилки сетевого питания. Установить на аппарате выключатель «СЕТЬ» в положение «ВКЛ.».

*Примечание* – Перед проведением проверки выполнить профилактические работы согласно п.6.3.

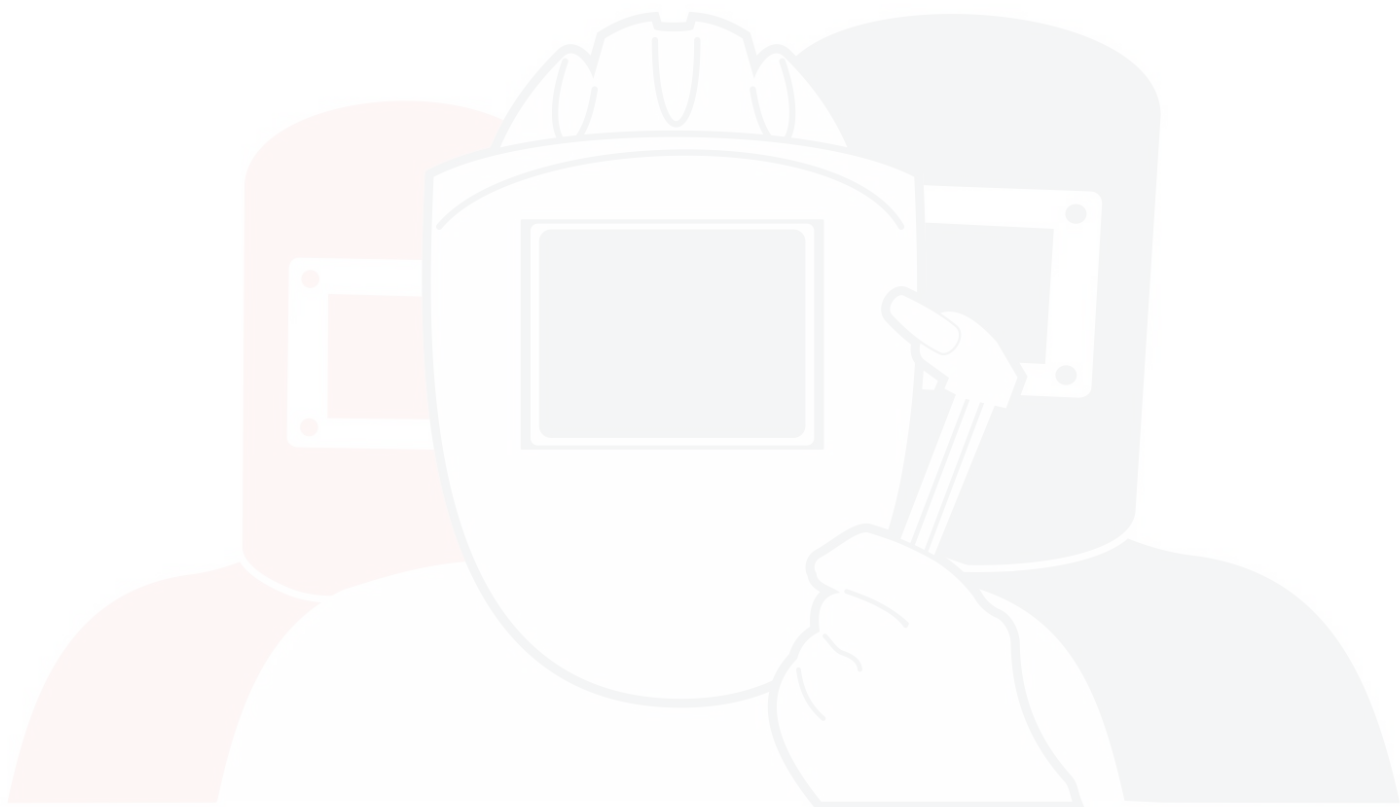

**SVARMA** ru

Эксперты в сварке

## 7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Аппарат в упаковке изготовителя следует хранить в условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха (90±3) % при температуре +(25±2) °С.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

7.2 Аппарат в транспортировочной таре предприятия-изготовителя может транспортироваться автомобильным, железнодорожным, водным (кроме морского) транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок.

7.3 Условия транспортирования аппарата при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха (90±3) % при температуре +(25±2) °С.

7.4 При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными аппаратами от атмосферных осадков.

7.5 Размещение и крепление транспортной тары с упакованными аппаратами в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

7.6 Во время погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

7.7 Переноска аппарата без упаковки с одного рабочего места на другое производится с помощью специальной ручки, закрепленной на крышке корпуса.

7.8 Утилизация аппарата не требует дополнительных средств и мер безопасности.



SVARMA ru

Эксперты в сварке

## 8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности аппарата и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Возможные неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
<p>1 При включении аппарата индикаторы «А», «V», «№» показывают соответственно: «Ег.4», «НАП», «Lo»</p>	<p>1 Напряжение электропитания не соответствует допустимому диапазону – занижено                      2 Плохой контакт в вилке сетевого шнура                      3 Неисправен сетевой шнур                      4 Неисправен выключатель «СЕТЬ»</p>	<p>1 Проверить значение напряжения электропитания и устранить отклонение                      2 Проверить, исправить вилку сетевого шнура                      3 Заменить сетевой шнур на исправный ВИАМ.685614.002                      4 Заменить выключатель «СЕТЬ» на исправный типа ВА25-29 ЕТИМАТ 10 СЗ-25-0-УХЛЗ ИШГА.641256.005ТУ</p>
<p>2 При включении аппарата индикаторы «А», «V», «№» показывают соответственно: «Ег.5», «НАП», «Hi»</p>	<p>Напряжение электропитания не соответствует допустимому диапазону – завышено</p>	<p>Проверить значение напряжения электропитания и устранить отклонение</p>

SVARMA.ru

Эксперты в сварке




Продолжение таблицы 8.1

Возможные неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
<p>3 Не прослушивается шум вентилятора, отсутствует движение воздуха вблизи вентиляционных жалюзи на передней и задней панелях корпуса и при этом индикаторы аппарата «А», «V», «№» показывают соответственно «Er.1» (Er.2, Er.3), текущее значение температуры узла, знак «°C»</p>	<p>1 Отсутствует напряжение питания вентилятора по цепи +24В 2 Отсутствует напряжение питания вентилятора на выходе платы модуля инвертора 3 Неисправен вентилятор</p>	<p>1 Проверить электрические цепи питания вентилятора от платы модуля инвертора 2 Аппарат отправить на ремонт 3 Заменить вентилятор на исправный PMD2412PMB1-A(2).GN (фирмы «Sunon»)</p>
<p>4 Не прослушивается шум вентилятора, отсутствует движение воздуха вблизи вентиляционных жалюзи на передней и задней панелях корпуса и при этом индикаторы аппарата «А», «V», «№» показывают соответственно заданное значение сварочного тока, текущее значение выходного напряжения и номер программы</p>	<p>Температура силовых узлов не достигла температуры включения вентилятора.</p>	<p>Провести сварку не менее чем тремя электродами при токе от 100 до 140 А и убедиться в работоспособности вентилятора. При этом, если выходной ток прервался и на цифровых индикаторах аппарата «А», «V», «№» появятся соответственно «Er.1» (Er.2, Er.3), текущее значение температуры узла, знак «°C», то проведите работы согласно п.3 таблицы 8</p>

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

 
Продолжение таблицы 8.1


Возможные неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
5 После повторного включения аппарата индикаторы «А», «V» показывают соответственно «Ег.6», «ПРЕ»	Отказ электронных узлов или радиоэлементов	Аппарат отправить на ремонт
6 Нет поджига дуги в режиме «TIG»	1 Выключен осциллятор 2 Большой вылет неплавящегося электрода 3 Слишком большой зазор между электродом горелки и деталью 4 Неправильно заточен или окислен и притупился кончик электрода 5 Установлено большое время «предгаза» 6 Нарушение контакта в наконечнике сварочной горелки	1 Установить выключатель «  » в положение «HF» 2 Уменьшить вылет электрода от 3 до 8 мм 3 Выдержать зазор от 1 до 2 мм, для удобства можно упереть горелку керамическим соплом на деталь 4 Заточить электрод. Перед началом сварки до нажатия кнопки горелки коснутся электродом детали 5 Проверить установку времени «предгаза» 6 Зачистить контактный узел наконечника

**SVARMA** ru

Эксперты в сварке

Продолжение таблицы 8.1

Возможные неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
	7 Неисправность кнопки управления сварочной горелки	7 Замкнуть с помощью переключки контакты соединителя для подключения сварочной горелки «  » на лицевой панели аппарата, проверить наличие выходного напряжения аппарата по индикатору «V» аппарата. При появлении напряжения отремонтировать или заменить сварочную горелку
	8 Отказ осциллятора аппарата	8 Отремонтировать плату осциллятора

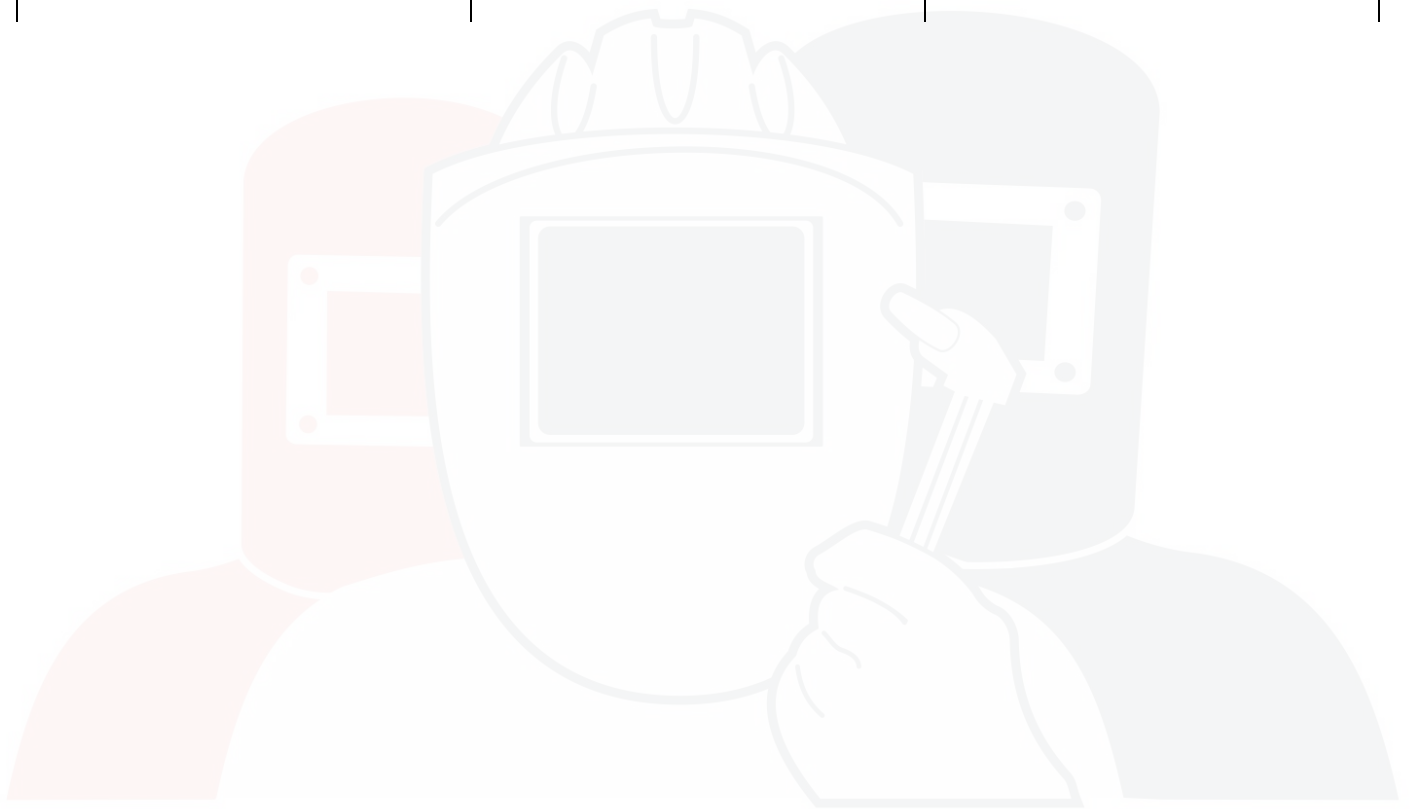

**SVARMA** ru

Эксперты в сварке

Продолжение таблицы 8.1

Возможные неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
7 При нажатии кнопки сварочной горелки отсутствует выход защитного газа	1 Израсходован газ в баллоне 2 Отсутствует сигнал управления электромагнитным клапаном аппарата 3 Неисправны шланги или соединители газовых фидеров сварочной горелки 4 Газ не проходит через электромагнитный клапан аппарата из-за попадания в него посторонних предметов	1 Проверить показания манометра и принять решение о замене газового баллона 2 Заменить сварочную горелку * 3 Заменить газовые фидеры сварочной горелки * 4 Заменить электромагнитный клапан на исправный типа ZCQ-20B-2 DC-24V (Ø6,5)**

Примечание – Работы по устранению неисправностей аппарата производить в условиях специализированных ремонтных мастерских или на предприятии-изготовителе.

\* Претензии по поводу неисправности сварочной горелки и замены ее сменных частей, кроме указанных в комплекте поставки аппарата, в случае их износа предъявлять фирме-производителю в соответствии с паспортом на горелку.


\*\* В случае засорения электромагнитного клапана при эксплуатации аппарата в условиях, не отвечающих требованиям настоящего руководства по эксплуатации, гарантии на аппарат не распространяются

SVARMA ru

Эксперты в сварке

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БИК	-	блок измерения и коммутации сетевого напряжения
В	-	входной выпрямитель
ВАХ	-	выходная вольтамперная характеристика
ВВ	-	выходной выпрямитель
ДУ	-	дистанционное управление
КЗ	-	короткое замыкание
Кол.	-	количество
МИП	-	модуль интерфейса пользователя
ОСЦ	-	осциллятор
ПДК	-	предельно-допустимая концентрация
ПДУ	-	выносной пульт дистанционного управления
ПН	-	процент нагрузки
ССБТ	-	система стандартов безопасности труда
ТП	-	транзисторный преобразователь
УУ	-	устройство управления
Ф	-	входной фильтр

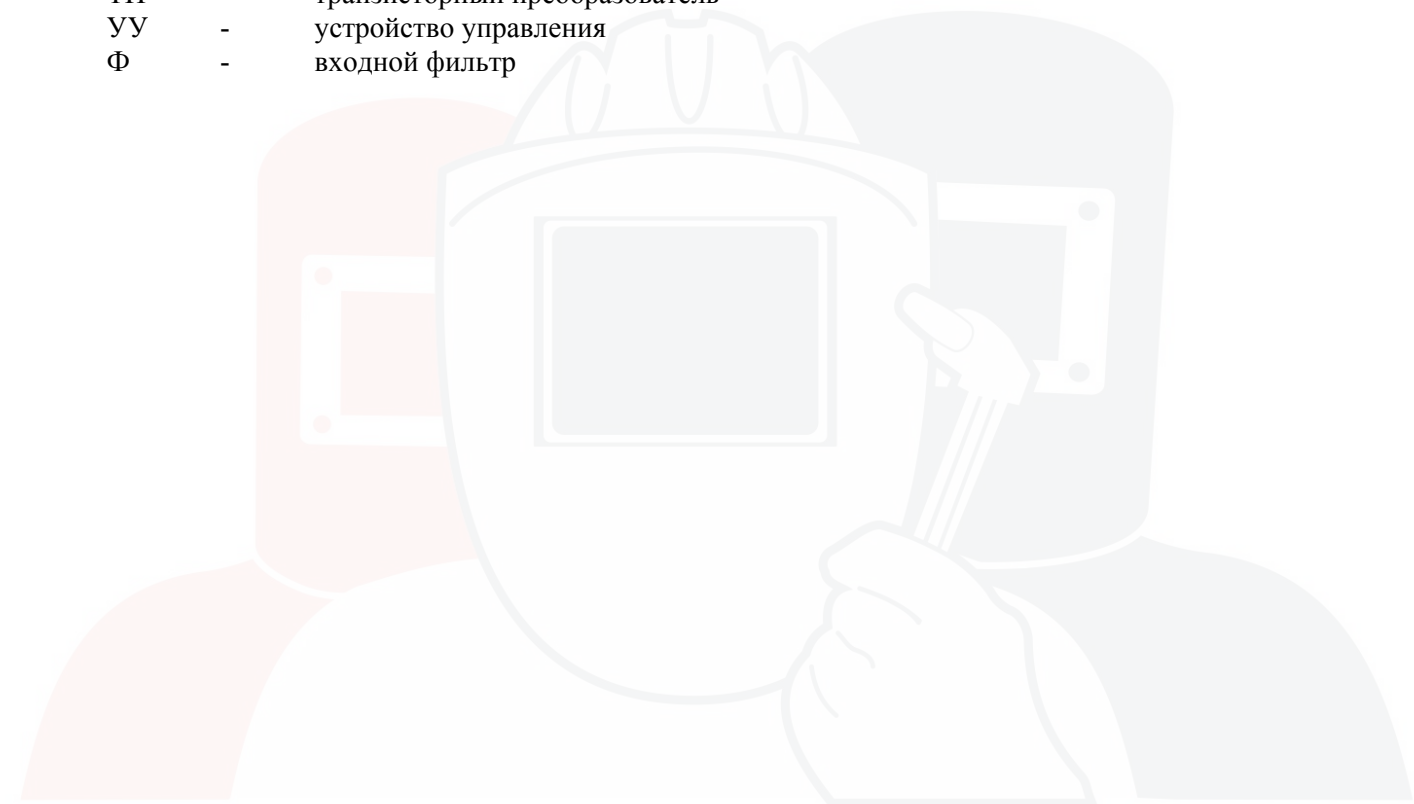

# SVARMA ru

## Эксперты в сварке