



Сварочные аппараты

Wega 401, 501 FDG
Wega 401, 501, 601 FDW



099-004934-EW508

Учитывайте данные дополнительной документации на систему!

13.06.2013

SVARMA^{ru}

Эксперты в сварке

Общие указания

ОСТОРОЖНО



Прочтите инструкцию по эксплуатации!

Инструкция по эксплуатации содержит сведения о том, как обезопасить себя при использовании изделия.

- Читайте инструкции по эксплуатации всех компонентов системы!
- Выполняйте мероприятия по технике безопасности!
- Соблюдайте национальные предписания!
- При необходимости следует подтвердить соблюдение данных положений подписью.

УКАЗАНИЕ



При наличии вопросов относительно монтажа, ввода в эксплуатацию, режима работы, особенностей места использования, а также целей применения обращайтесь к вашему торговому партнеру или в наш отдел поддержки заказчиков по тел.: +49 2680 181 -0.

Перечень авторизованных торговых партнеров находится по адресу: www.ewm-group.com.

Ответственность в связи с эксплуатацией данного аппарата ограничивается только функциями аппарата. Любая другая ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. Вводом аппарата в эксплуатацию пользователь признает данное исключение ответственности.

Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также условия и способы монтажа, эксплуатацию, использование и техобслуживание аппарата.

Неквалифицированное выполнение монтажа может привести к материальному ущербу и, в результате, подвергнуть персонал опасности. Поэтому мы не несем никакой ответственности и гарантии за убытки, повреждения и затраты, причиненные или каким-нибудь образом связанные с неправильной установкой, неквалифицированным использованием, а также неправильной эксплуатацией и техобслуживанием.

SVARMA^{ru}

Эксперты в сварке

1 Содержание

1 Содержание.....	3
2 Указания по технике безопасности	5
2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации	5
2.2 Пояснение знаков.....	6
2.3 Общее.....	7
2.4 Транспортировка и установка.....	11
2.4.1 Перемещение краном.....	12
2.4.2 Условия окружающей среды.....	13
2.4.2.1 Эксплуатация.....	13
2.4.2.2 Транспортировка и хранение	13
3 Использование по назначению.....	14
3.1 Область применения.....	14
3.1.1 Стандартная сварка МИГ/МАГ	14
3.2 Эксплуатация только со следующими аппаратами	14
3.3 Сопроводительная документация.....	15
3.3.1 Гарантия	15
3.3.2 Декларация о соответствии рекомендациям.....	15
3.3.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током	15
3.3.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы)	15
3.3.5 Калибровка/Утверждение.....	15
4 Описание аппарата — быстрый обзор.....	16
4.1 Wega 401	16
4.1.1 Вид спереди	16
4.1.2 Вид сзади.....	18
4.2 Wega 501, 601	20
4.2.1 Вид спереди	20
4.2.2 Вид сзади.....	22
5 Конструкция и функционирование.....	24
5.1 Общее.....	24
5.2 Монтаж	25
5.3 Охлаждение аппарата.....	25
5.4 Обратный кабель, общее.....	25
5.5 Охлаждение сварочной горелки.....	26
5.5.1 Общее.....	26
5.5.2 Обзор охлаждающих жидкостей	26
5.5.3 Заправка охлаждающей жидкости	27
5.6 Подключение к электросети	28
5.6.1 Форма сети	28
5.7 Подключение межсоединительного пакета кабелей	29
5.7.1 Wega 401	29
5.7.2 Wega 501, 601	30
5.8 Подача защитного газа	31
5.8.1 Разъем	32
5.9 Подключение кабеля массы	33
5.9.1 Wega 401	33
5.9.2 Wega 501, 601	34
6 Техническое обслуживание, уход и утилизация.....	35
6.1 Общее.....	35
6.2 Работы по техническому обслуживанию, интервалы.....	35
6.2.1 Ежедневные работы по техобслуживанию.....	35
6.2.1.1 Визуальная проверка.....	35
6.2.1.2 Проверка функционирования.....	35
6.2.2 Ежемесячные работы по техобслуживанию.....	36
6.2.2.1 Визуальная проверка.....	36
6.2.2.2 Проверка функционирования.....	36
6.2.3 Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации)	36

6.3	Работы по техническому обслуживанию	36
6.4	Утилизация изделия	37
6.4.1	Декларация производителя для конечного пользователя.....	37
6.5	Соблюдение требований RoHS	37
7	Устранение неполадок	38
7.1	Контрольный список по устранению неисправностей	38
7.2	Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения	39
8	Технические характеристики	40
8.1	Wega 401 FDG.....	40
8.2	Wega 401 FDW	41
8.3	Wega 501 FDG.....	42
8.4	Wega 501, 601 FDW	43
9	Принадлежности.....	44
9.1	Компонент системы	44
9.2	Общие принадлежности.....	44
9.3	Опции.....	45
9.3.1	Wega 401	45
9.3.2	Wega 501, 601	45
10	Приложение А	46
10.1	Указания по настройке	46
11	Приложение В	49
11.1	Обзор представительств EWM	49



SVARMA^{ru}

Эксперты в сварке

2 Указания по технике безопасности**2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации****⚠ ОПАСНОСТЬ**

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при непосредственной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОПАСНОСТЬ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при потенциальной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ВНИМАНИЕ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

⚠ ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить возможные легкие травмы людей.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" с общим предупреждающим знаком.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать повреждения изделия.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" без общего предупреждающего знака.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

УКАЗАНИЕ

 
Технические особенности, требующие внимания со стороны пользователя.

- Указание содержит в своем заголовке сигнальное слово "УКАЗАНИЕ" без общего предупреждающего знака.

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых поочерёдно описываются действия в определенных ситуациях, обозначены круглым маркером, например:

- Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока.

2.2 Пояснение знаков

Символ	Описание
	Нажать
	Не нажимать
	Повернуть
	Переключить
	Выключить аппарат
	Включите аппарат
	ENTER (вход в меню)
	NAVIGATION (навигация в меню)
	EXIT (Выйти из меню)
	Представление времени (пример: 4 с подождать / нажать)
	Прерывание изображения меню (есть другие возможности настройки)
	Инструмент не нужен / не использовать
	Инструмент нужен / использовать

Эксперты в сварке

2.3 Общее

 ОПАСНОСТЬ

Поражение электрическим током!

В сварочных аппаратах используется высокое напряжение, которое в случае контакта может стать причиной опасного для жизни поражения электрическим током и ожога. Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю.

- Запрещается прикасаться к каким-либо частям аппарата, находящимся под напряжением!
- Линии подключения и соединительные кабели должны быть безупречны!
- Простого выключения аппарата недостаточно! Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!
- Сварочные горелки и электрододержатель должны лежать на изолирующей подкладке!!
- Вскрытие корпуса аппарата допускается уполномоченным квалифицированным персоналом только после извлечения вилки сетевого кабеля из розетки!
- Носить только сухую защитную одежду!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!



Электромагнитные поля!

Источник тока может стать причиной возникновения электрических или электромагнитных полей, которые могут нарушить работу электронных установок, таких как компьютеры, устройства с числовым программным управлением, телекоммуникационные линии, сети, линии сигнализации и кардиостимуляторы.

- Соблюдайте руководства по обслуживанию! (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»)
- Сварочные кабели полностью размотать!
- Соответствующим образом экранировать приборы или устройства, чувствительные к излучению!
- Может быть нарушена работа кардиостимуляторов (при необходимости получить консультацию у врача).



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

 ВНИМАНИЕ

Опасность несчастного случая при несоблюдении указаний по технике безопасности!

Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать угрозу жизни людей!

- Внимательно прочитать указания по технике безопасности в данной инструкции!
- Следить за соблюдением требований техники безопасности, принятых в стране использования аппарата!
- Указать людям, находящимся в рабочей зоне, на соблюдение инструкций!



Опасность получения травм под действием излучения или нагрева!

Излучение дуги ведет к травмированию кожи и глаз.

При контакте с горячими деталями и искрами могут возникнуть ожоги.

- Используйте щиток или шлем с достаточной степенью защиты (в зависимости от вида применения)!
- Носите сухую защитную одежду (например, сварочный щиток, перчатки и т. д.) согласно требованиям соответствующей страны!
- Лица, не участвующие в производственном процессе, должны быть защищены от излучения и поражения глаз защитными завесами или защитными стенками.

ВНИМАНИЕ



Опасность взрыва!

Кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах в результате нагрева создают повышенное давление.

- Удалить из рабочей зоны емкости с горючими или взрывоопасными жидкостями!
- Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки!



Дым и газы!

Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению! Помимо этого, под воздействием ультрафиолетового излучения электрической дуги пары растворителя (хлорированного углеводорода) могут превращаться в токсичный фосген!

- Обеспечить достаточный приток свежего воздуха!
- Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги!
- При необходимости одевать соответствующие устройства защиты органов дыхания!



Огнеопасность!

Высокие температуры, разлетающиеся искры, раскаленные детали и горячие шлаки, образующиеся при сварке, могут стать причиной возгорания.

Привести к возгоранию могут и блуждающие сварочные токи!

- Обратить внимание на очаги возгорания в рабочей зоне!
- Не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов, например, спичек или зажигалок.
- Иметь в рабочей зоне соответствующие огнетушители!
- Перед началом сварки тщательно удалить с детали остатки горючих веществ.
- Сваренные детали можно дальше обрабатывать только после их охлаждения. Детали не должны контактировать с воспламеняемыми материалами!
- Подсоединить сварочные кабели надлежащим образом!



Опасность при одновременном подключении нескольких источников тока!

При необходимости параллельного или последовательного подключения нескольких источников тока оно должно выполняться исключительно специалистами согласно рекомендациям производителя. Устройства могут быть допущены к работам по дуговой сварке только после предварительной проверки, чтобы не допустить превышения предельного значения напряжения холостого хода.

- Подключение аппарата должно выполняться исключительно специалистами!
- При выводе отдельных источников тока из эксплуатации следует надлежащим образом отсоединить все сетевые кабели и кабели сварочного тока от сварочной системы. (опасность в связи с обратным напряжением!)

ОСТОРОЖНО



Шумовая нагрузка!

Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!

- Носить соответствующие средства для защиты ушей!
- Персонал, находящийся в рабочей зоне, должен носить соответствующие средства для защиты ушей!

ОСТОРОЖНО**Обязанности эксплуатирующей стороны!**

При эксплуатации аппарата следует соблюдать национальные директивы и законы!

- Национальная редакция общей директивы (89/391/EWG),, а также соответствующие отдельные директивы.
- В частности, директива (89/655/EWG), по минимальным предписаниям для обеспечения безопасности и защиты здоровья рабочих при использовании в процессе работы орудий труда.
- Предписания по безопасности труда и технике безопасности соответствующей страны.
- Установка и эксплуатация аппарата согласно IEC 60974-9.
- Регулярно проверять сознательное выполнение пользователем указаний по технике безопасности.
- Регулярная проверка аппарата согласно IEC 60974-4.

**Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!**

Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования компонентов сторонних производителей!

- Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашающиеся детали и т. д.) только из нашей программы поставки!
- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.

**Опасность повреждения аппарата блуждающим сварочным током!**

Блуждающий сварочный ток может привести к разрушению защитных проводов, повреждению аппаратов и электроприборов, перегреву компонентов и возникновению пожара.

- Регулярно проверяйте прочность крепления проводов, по которым передается сварочный ток.
- Следите, чтобы соединение с заготовкой было безупречным для передачи электроэнергии и прочным!
- Все электропроводные компоненты источника тока — корпус, салазки, подставка для транспортировки с помощью крана — следует установить так, чтобы они были электрически изолированы, закрепить или подвесить!
- Не кладите другие электроприборы, в частности, перфораторы и угловые шлифмашины, на источник тока, салазки и подставку, не изолировав их!
- Когда сварочная горелка и электрододержатель не используются, кладите их на основание, обеспечивающее электрическую изоляцию!

**Подключение к электросети****Требования при подключении к общественной электросети**

Потребляя ток, аппараты высокой мощности могут повлиять на качество сети. Поэтому для аппаратов некоторых типов могут действовать ограничения на подключение, требования к максимально возможному полному сопротивлению линии или минимальной нагрузочной способности элемента подключения к общественной сети (совместной точки сопряжения РСС). При этом также следует учитывать технические характеристики аппаратов. В этом случае эксплуатационник или пользователь аппарата обязан проверить, можно ли подключать аппарат к сети, и при необходимости проконсультироваться с лицом, ответственным за эксплуатацию электросети.

ОСТОРОЖНО



Классификация аппарата по ЭМС

В соответствии со стандартом IEC 60974-10 сварочные аппараты делятся по электромагнитной совместимости на два класса (см. технические характеристики):

Класс А Аппараты не предназначены для использования в жилых секторах, в которых используется электроэнергия из общественной низковольтной электросети. При установке электромагнитной совместимости для аппаратов класса А в подобных областях возможны трудности, связанные как с помехами по цепи питания, так и от электротехнического оборудования.

Класс В Аппараты удовлетворяют требованиям по ЭМС в промышленной и жилой зоне, жилые районы с подключением к общественной низковольтной электросети.

Строительство и эксплуатация

Во время эксплуатации установок для электродуговой сварки в некоторых случаях возможны электромагнитные помехи, несмотря на то, что каждый сварочный аппарат соответствует предельным значениям эмиссий, указанным в стандарте. За помехи, возникающие при сварке, несет ответственность пользователь.

При **оценке** возможных проблем с электромагнитным излучением в окружающей среде пользователь должен учитывать следующее: (см. также EN 60974-10, приложение А)

- наличие сетевых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных линий;
- наличие радиоприемников и телевизоров;
- наличие компьютеров и других управляющих устройств;
- наличие предохранительных устройств;
- опасность для здоровья окружающих, особенно если они используют кардиостимуляторы или слуховые аппараты;
- наличие калибровочных и измерительных приспособлений;
- помехоустойчивость других устройств в окружающей среде;
- время выполнения сварочных работ.

Рекомендации по уменьшению эмиссии помех

- подключение к электросети, например, дополнительный сетевой фильтр или экранирование посредством металлической трубы;
- техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки;
- сварочные провода должны быть максимально короткими, их следует прокладывать на полу как можно ближе друг к другу;
- выравнивание потенциалов;
- заземление заготовки: в тех случаях, когда прямое заземление заготовки невозможно, соединение должно осуществляться с помощью подходящих для этого конденсаторов;
- экранирование от других устройств в окружающей среде или от всего сварочного оборудования.

2.4 Транспортировка и установка

ВНИМАНИЕ



Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа!

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!

ОСТОРОЖНО



Опасность опрокидывания!

При передвижении и установке аппарат может опрокинуться и травмировать или нанести вред персоналу. Устойчивость от опрокидывания обеспечивается только при угле наклона до 10° (согласно EN 60974-A2).

- Устанавливать или транспортировать аппарат на ровной и твердой поверхности!
- Навешиваемые детали закрепить подходящими средствами!
- Поврежденные транспортировочные ролики и элементы обеспечения их безопасности заменить!
- При транспортировке внешние устройства подачи проволоки зафиксировать (избегать неконтролируемого вращения)!



Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями!

При транспортировке неотсоединеные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.) могут стать источником опасности, например, подсоединеные аппараты могут опрокинуться и травмировать персонал!

- Отсоединить питающие линии!

ОСТОРОЖНО

Повреждения аппарата в результате эксплуатации в положении, отличном от вертикального!

Аппараты сконструированы для работы в вертикальном положении!

Работа в неразрешенных положениях может привести к повреждению аппарата.

- Транспортировка и эксплуатация исключительно в вертикальном положении!

Эксперты в сварке

2.4.1 Перемещение краном

ОПАСНОСТЬ



При поднятии краном существует опасность получения травм!

При поднятии краном персонал может быть серьезно травмирован из-за падающих устройств или навешиваемых деталей.

- Транспортировать одновременно за все крановые серьги (см. рис. Схема поднятия краном)!
- Обеспечить равномерное распределение нагрузки! Использовать исключительно цепи или тросы одинаковой длины!
- Соблюдать схему поднятия краном (см. рисунок)!
- Удалить все без исключения дополнительные принадлежности (например, баллоны защитного газа, ящики с инструментом, устройства подачи проволоки и др.)!
- Избегать поднятия и опускания аппарата рывками!
- Необходимо применять только скобы и крюки, рассчитанные на вес поднимаемого груза!

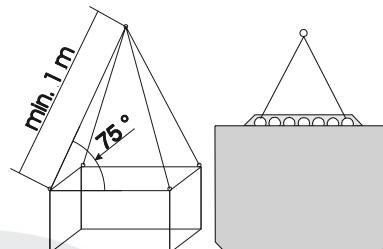


Рис. Схема поднятия краном



Опасность получения травм при использовании несоответствующих рым-болтов!

При ненадлежащем использовании рым-болтов или использовании несоответствующих рым-болтов возможно нанесение тяжелых травм людям вследствие падения аппаратов или навесных компонентов!

- Рым-болты должны быть закручены полностью!
- Рым-болты должны ровно и всей площадью ложиться на поверхность прилегания!
- Перед использованием следует проверять надежность закрепления рым-болтов и наличие видимых повреждений (коррозия, деформация)!
- Запрещается использовать или ввинчивать поврежденные рым-болты!
- Рым-болты не должны подвергаться боковым нагрузкам!

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

2.4.2 Условия окружающей среды**⚠ ОСТОРОЖНО****Место установки!**

Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!

- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

ОСТОРОЖНО**Повреждения аппарата в результате загрязнения!**

Необычно большие количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ могут повредить аппарат.

- Избегать образования большого количества дыма, паров, масляного тумана и пыли от шлифовальных работ!
- Избегать окружающего воздуха, содержащего соли (морского воздуха).

**Недопустимые условия окружающей среды!**

Недостаточная вентиляция ведет к снижению мощности и повреждению аппарата.

- Соблюдать условия окружающей среды!
- Поддерживать проходимость впускного и выпускного отверстий для охлаждающего воздуха!
- Выдерживать минимальное расстояние до препятствий, равное 0,5 м!

2.4.2.1 Эксплуатация**Диапазон температур окружающего воздуха:**

- от -25 °C до +40 °C

Относительная влажность воздуха:

- до 50 % при 40 °C
- до 90 % при 20 °C

2.4.2.2 Транспортировка и хранение**Хранение в закрытых помещениях, диапазон температур окружающего воздуха:**

- от -30 °C до +55 °C

Относительная влажность воздуха

- до 90 % при 20 °C

Эксперты в сварке

3 Использование по назначению

ВНИМАНИЕ



Опасность вследствие использования не по назначению!

При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший вследствие такого использования ущерб!

- Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу!
- Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата!

3.1 Область применения

3.1.1 Стандартная сварка МИГ/МАГ

Электродуговая сварка с использованием проволочного электрода, при которой дуга и сварочная ванна защищаются от воздействия атмосферы газовой оболочкой от внешнего источника.

3.2 Эксплуатация только со следующими аппаратами

УКАЗАНИЕ



Для эксплуатации сварочного аппарата необходимо соответствующее устройство подачи проволоки (компонент системы)!

	Wega drive 41	Wega drive 41L
Wega 401	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wega 501	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wega 601	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



SVARMA^{ru}

Эксперты в сварке

3.3 Сопроводительная документация**3.3.1 Гарантия****УКАЗАНИЕ**

Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»!

3.3.2 Декларация о соответствии рекомендациям

Указанный аппарат по своей концепции и конструкции соответствует рекомендациям и стандартам ЕС:

- Предписание ЕС для низковольтной техники (2006/95/EWG),
- Предписание ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EWG),

В случае внесения несанкционированных изменений, выполнения неквалифицированного ремонта, несоблюдения сроков проведения периодических проверок и (или) доработки аппарата, которые официально не одобрены фирмой-изготовителем, настоящая декларация теряет силу.

Оригинал декларации о соответствии прилагается к аппарату.

3.3.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током

В соответствии со стандартами IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 аппараты могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью.

3.3.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы)**ОПАСНОСТЬ**

Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Оригинальные электрические схемы прилагаются к аппарату.

Запчасти можно приобрести у дилера в вашем регионе.

3.3.5 Калибровка/Утверждение

Настоящим подтверждается, что данный аппарат был проверен калиброванными измерительными приборами в соответствии с действующими стандартами IEC/EN 60974, ISO/EN 17662, EN 50504 Полученные значения измерений находятся в пределах допустимых отклонений. Рекомендуемый интервал калибровки: 12 месяцев.

Эксперты в сварке

4 Описание аппарата — быстрый обзор

4.1 Wega 401

УКАЗАНИЕ

☞ Бак с охлаждающей жидкостью, быстроразъемные муфты подачи и отвода имеются только у аппаратов с водяным охлаждением.

4.1.1 Вид спереди

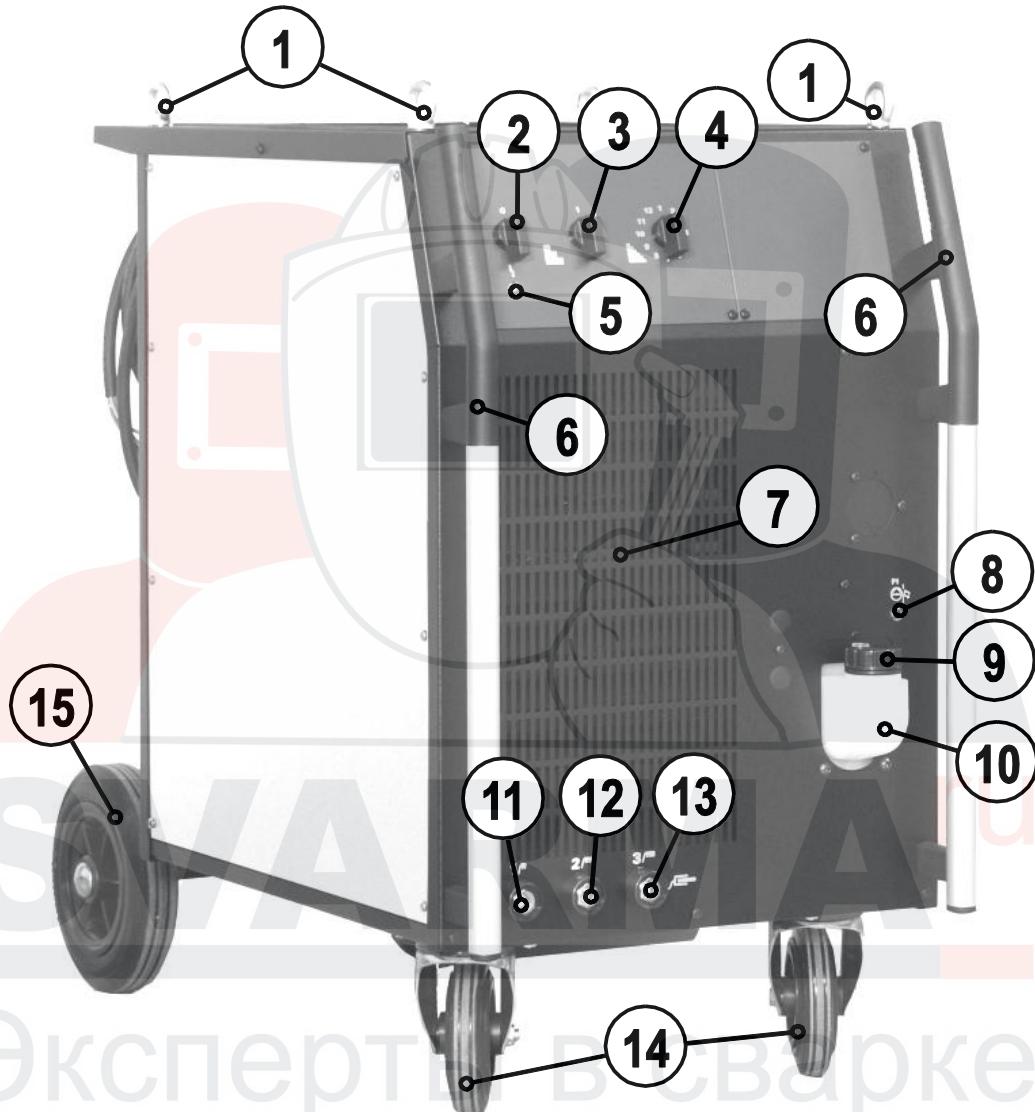


Рисунок 4-1

Поз.	Символ	Описание
1		Рым
2		Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата
3		Переключатель ступеней, сварочное напряжение, предварительная настройка грубая предварительная настройка сварочного напряжения
4		Переключатель ступеней, сварочное напряжение, конечная настройка тонкая, конечная настройка сварочного напряжения (сначала выберите грубую предварительную настройку сварочного напряжения)
5		Сигнальная лампочка, Неисправность Загорается при перегреве
6		Ручка для транспортировки
7		Впускное отверстие для охлаждающего воздуха
8		Кнопка Предохранитель-автомат насоса охлаждающей жидкости Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель в исходное состояние
9		Запорная крышка бака с охлаждающей жидкостью
10		Бак с охлаждающей жидкостью
11		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод „жёсткий“
12		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод „средний“
13		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод «мягкий»
14		Транспортные и направляющие колесики
15		Транспортные и поддерживающие колесики

SVARMA.ru
Эксперты в сварке

4.1.2 Вид сзади


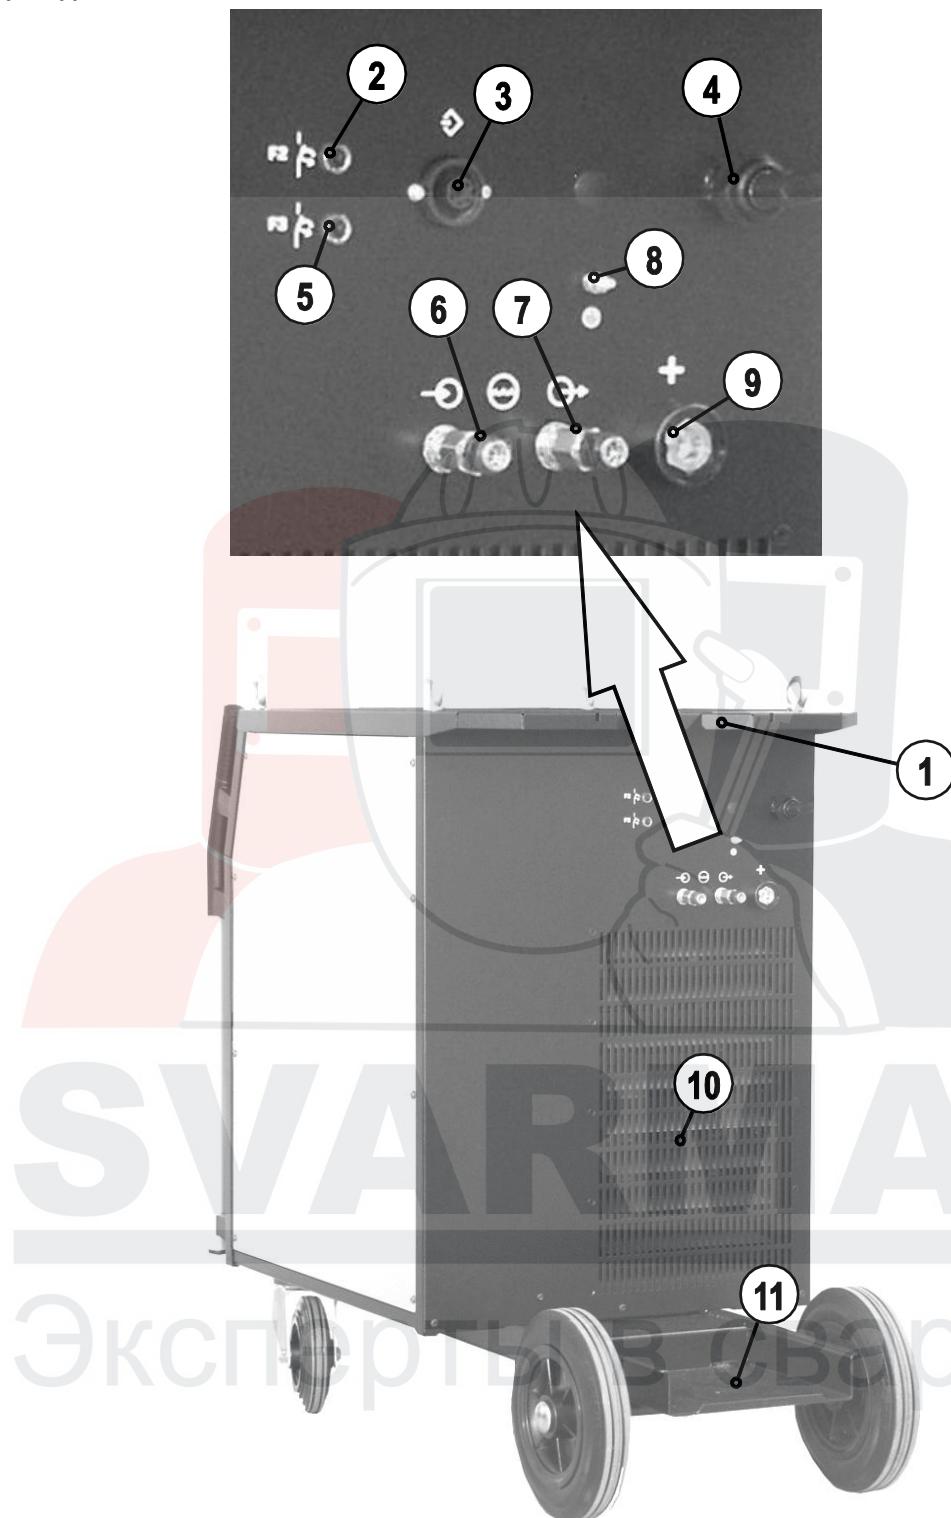


Рисунок 4-2

Поз.	Символ	Описание
1		Кабель пакета кабелей
2		Кнопка, Предохранитель-автомат Блокировка двигателя устройства подачи проволоки Выключить блокировку повторным нажатием кнопки
3		Розетка 7-контактная Провод цепи управления устройства подачи проволоки
4		Сетевой кабель
5		Кнопка, Предохранитель-автомат мотора вентилятора Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель в исходное состояние
6		Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости
7		Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости
8		Подключение заземления (PE) Соединение для желто-зелёного кабеля заземления из промежуточного пакета шлангов
9		Штекер, сварочный ток "+" Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки
10		Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха
11		Отделение для баллона защитного газа

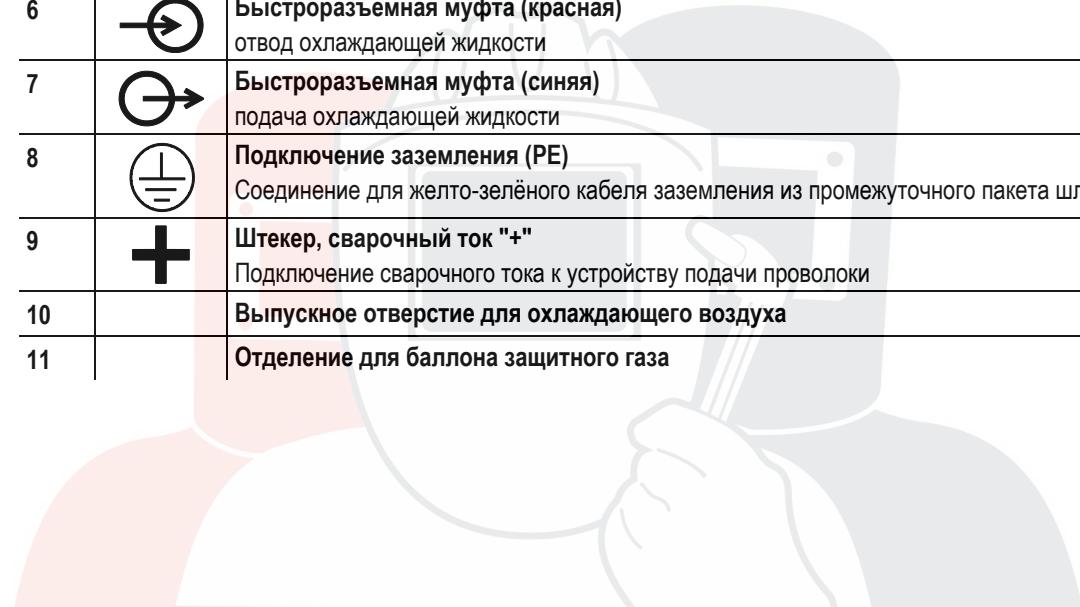

SVARMA^{ru}
Эксперты в сварке

4.2 Wega 501, 601

УКАЗАНИЕ

☞ Бак с охлаждающей жидкостью, быстроразъемные муфты подачи и отвода имеются только у аппаратов с водяным охлаждением.

4.2.1 Вид спереди

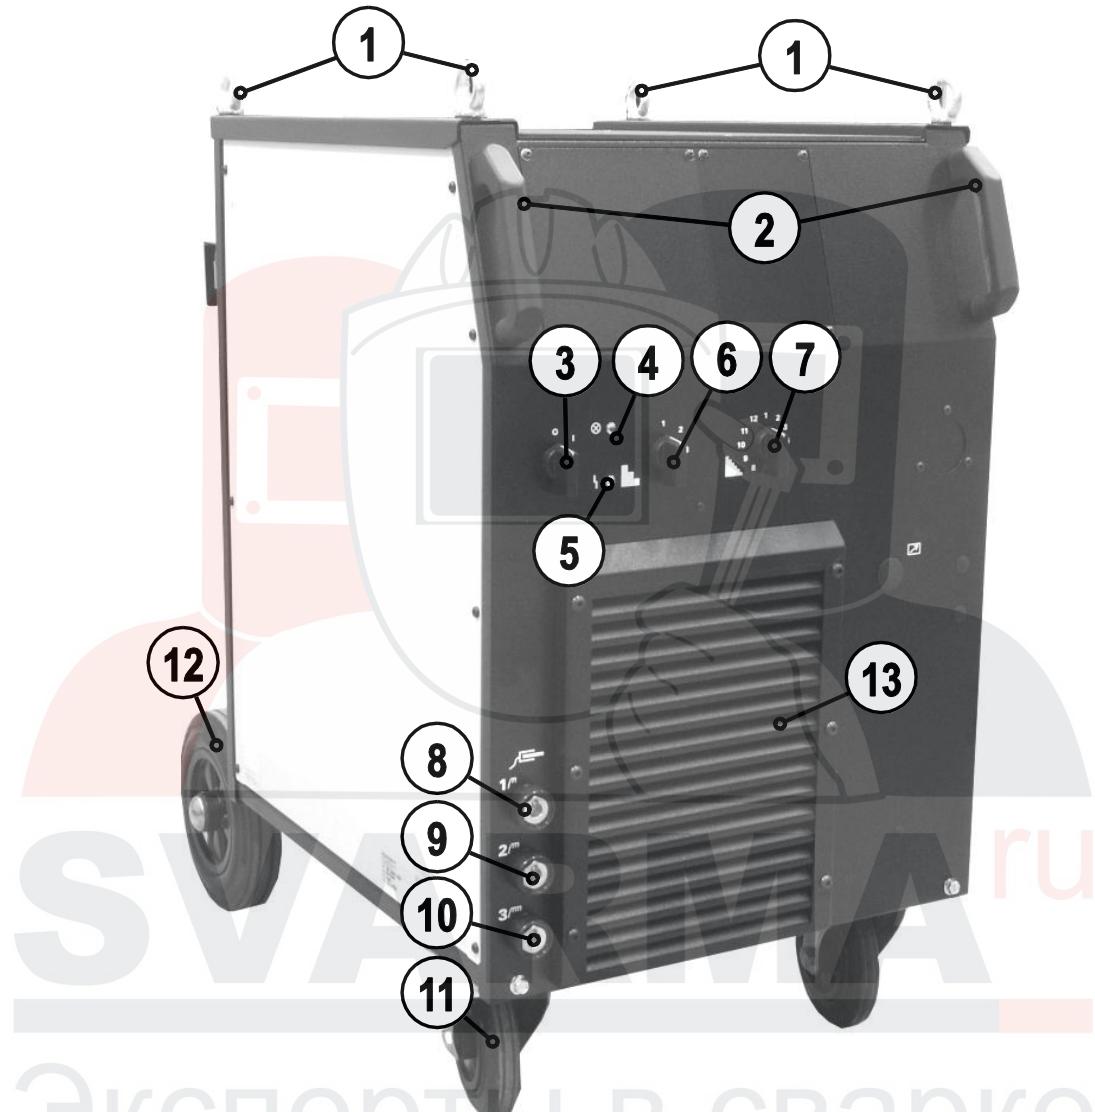


Рисунок 4-3

Поз.	Символ	Описание
1		Рым
2		Ручка для транспортировки
3		Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата
4		Сигнальная лампа, Готовность Сигнальная лампа загорается, если аппарат включен и готов к работе
5		Сигнальная лампочка, Неисправность Загорается при перегреве
6		Переключатель ступеней, сварочное напряжение, предварительная настройка грубая предварительная настройка сварочного напряжения
7		Переключатель ступеней, сварочное напряжение, конечная настройка тонкая, конечная настройка сварочного напряжения (сначала выберите грубую предварительную настройку сварочного напряжения)
8		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод „жёсткий“
9		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод „средний“
10		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод «мягкий»
11		Транспортные и направляющие колесики
12		Транспортные и поддерживающие колесики
13		Впускное отверстие для охлаждающего воздуха

SVARMA^{ru}
Эксперты в сварке

4.2.2 Вид сзади

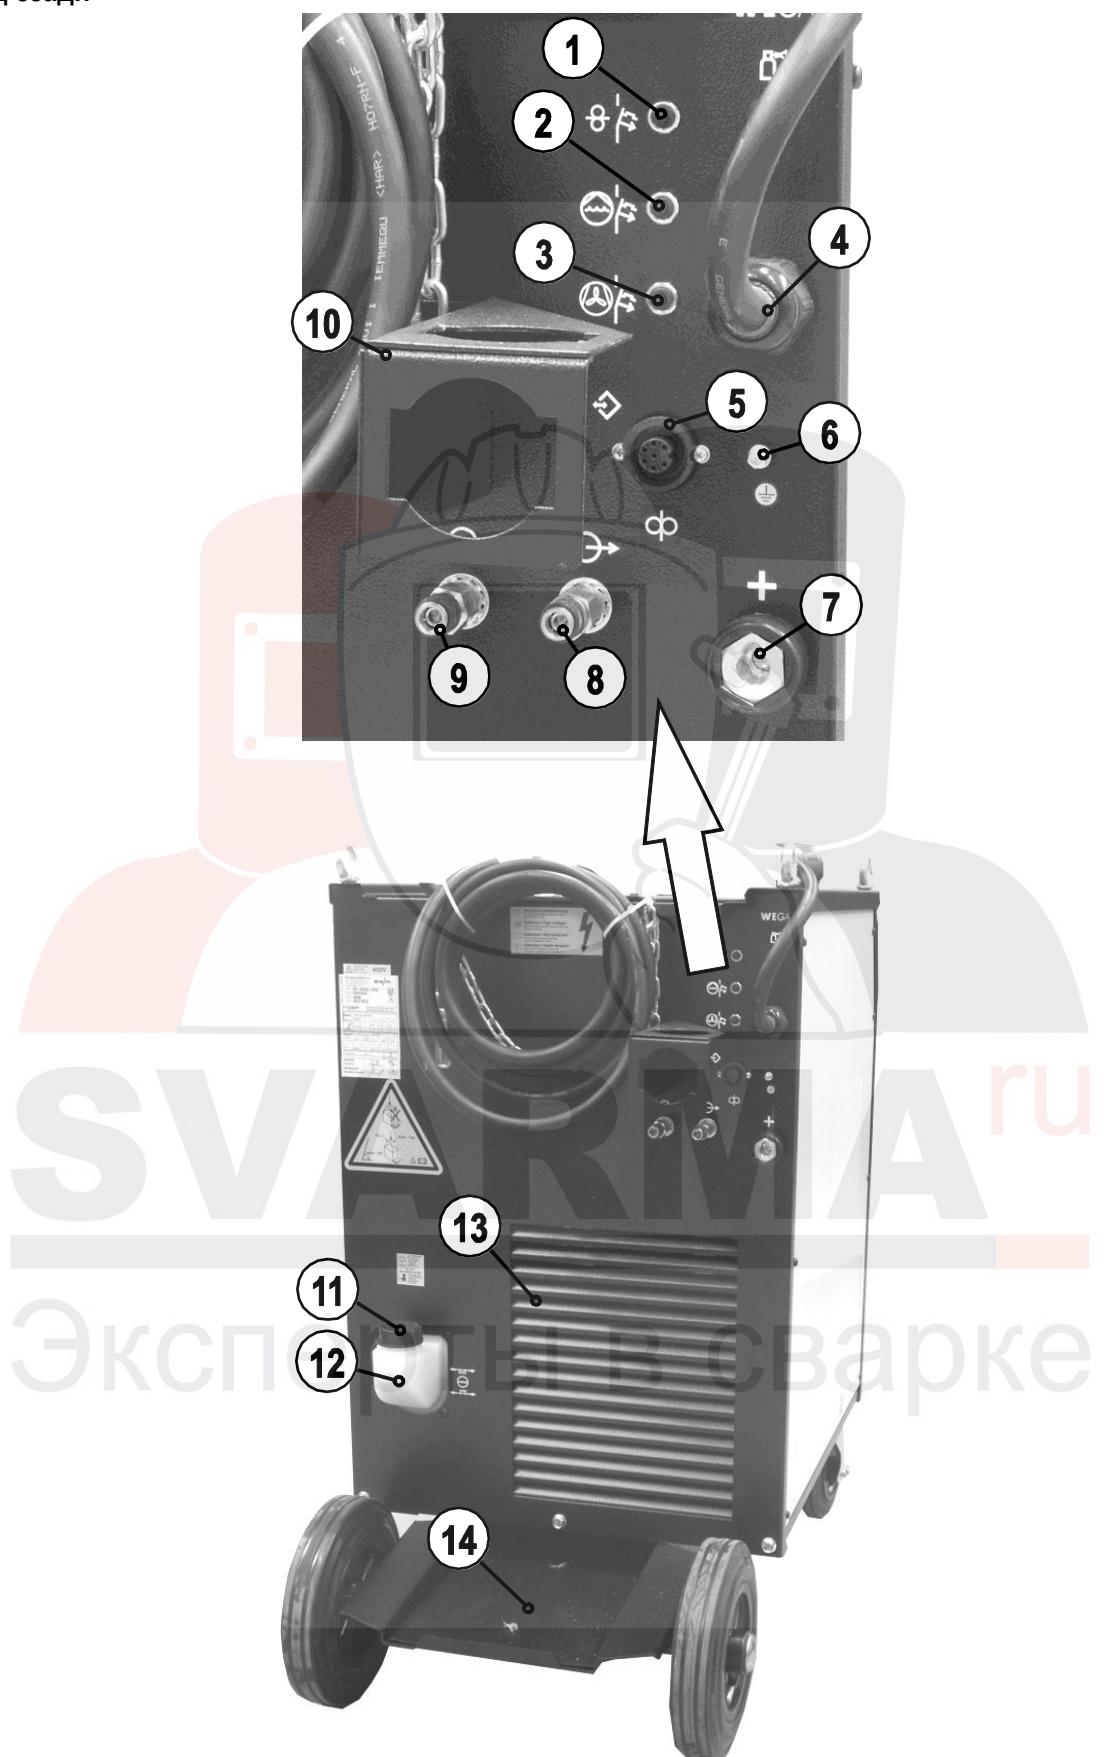


Рисунок 4-4

Поз.	Символ	Описание
1		Кнопка, Предохранитель-автомат Блокировка двигателя устройства подачи проволоки Выключить блокировку повторным нажатием кнопки
2		Кнопка Предохранитель-автомат насоса охлаждающей жидкости Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель в исходное состояние
3		Кнопка, Предохранитель-автомат мотора вентилятора Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель в исходное состояние
4		Сетевой кабель
5		Розетка 7-контактная Провод цепи управления устройства подачи проволоки
6		Подключение заземления (PE) Соединение для желто-зелёного кабеля заземления из промежуточного пакета шлангов
7		Штекер, сварочный ток "+" Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки
8		Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости
9		Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости
10		Кабель пакета кабелей
11		Запорная крышка бака с охлаждающей жидкостью
12		Бак с охлаждающей жидкостью
13		Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха
14		Отделение для баллона защитного газа

SVARMA^{ru}
Эксперты в сварке

5 Конструкция и функционирование

5.1 Общее

ВНИМАНИЕ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!

Прикосновение к токоведущим деталям, например, к гнездам сварочного тока, может быть опасно для жизни!

- Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации!
- Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами!
- Соединительные или сварочные кабели (например, от держателей электродов, сварочных горелок, кабеля массы, интерфейсов) подключать только при выключенном аппарате!

ОСТОРОЖНО



Изоляция дуги от сварочного напряжения!

Не все активные компоненты контура сварочного тока можно защитить от прямого контакта.

Поэтому сварщик должен придерживаться правил техники безопасности. Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю.

- Средства защиты должны быть сухими и целыми (используйте обувь с резиновой подошвой, специальные кожаные перчатки без заклепок или скоб)!
- Избегайте прямого контакта с неизолированными гнездами или штекерами!
- Укладывайте сварочные горелки и электрододержатели только на изолирующие подкладки!



Опасность ожога от подключения сварочного тока!

Незакрепленные соединения могут вызвать нагрев разъемов и проводки и, при касании, привести к ожогам!

- Необходимо ежедневно проверять соединения и, при необходимости, закреплять поворотом вправо.



Опасность травмирования вследствие контакта с подвижными узлами!

Устройства подачи проволоки оснащены подвижными компонентами, которые могут захватить кисти рук, волосы, предметы одежды или инструменты и нанести травмы человеку!

- Не подходите к вращающимся или подвижным компонентам и частям привода!
- Следите за тем, чтобы крышки корпуса и защитные крышки во время работы были закрыты!



Опасность травмирования вследствие неконтролируемого выхода сварочной проволоки!

Сварочная проволока может подаваться на высокой скорости, и при неправильной или неполной протяжке проволоки она может выйти и нанести травмы!

- Перед подключением к электросети протяните проволоку от катушки до сварочной горелки надлежащим образом!
- Если сварочная горелка не установлена, ослабьте прижимные ролики привода устройства подачи проволоки!
- Регулярно проверяйте правильность протяжки проволоки!
- Следите, чтобы во время работы все крышки корпуса и защитные крышки были закрыты!



Аппарат находится под электрическим током!

Если работа ведется попеременно с применением различных способов сварки и если к сварочному аппарату одновременно подключены сварочная горелка и электрододержатель, то все они будут находиться одновременно под напряжением холостого хода или сварочным напряжением!

- Поэтому перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке!

ОСТОРОЖНО**Повреждения в результате неправильного соединения!****В результате неправильного соединения дополнительные компоненты и источник тока могут получить повреждения!**

- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.
- Более подробные описания см. в инструкции по эксплуатации соответствующего дополнительного компонента!
- После включения источника тока дополнительные компоненты распознаются автоматически.

**Обращение с пылезащитным колпачком!****Пылезащитные колпачки защищают гнезда подключения и, следовательно, сам аппарат от загрязнений и повреждений.**

- Если к гнезду не подключен никакой дополнительный компонент, на него должен быть надет пылезащитный колпачок.
- При утере или обнаружении дефекта колпачка его следует заменить!

УКАЗАНИЕ**При подключении учитывайте данные документации на другие компоненты системы!**

5.2 Монтаж

ОСТОРОЖНО**Место установки!****Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!**

- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

5.3 Охлаждение аппарата

Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо:

- Для обеспечения достаточной вентиляции на рабочем месте необходимо.
- Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата.
- и защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел.

5.4 Обратный кабель, общее

ОСТОРОЖНО**Опасность ожога в результате неправильного подсоединения кабеля массы!****Краска, ржавчина и загрязнения в местах соединения препятствуют протеканию тока и могут привести к возникновению блуждающих сварочных токов.****Блуждающие сварочные токи могут вызвать пожар и травмировать персонал!**

- Очистить места соединения!
- Надежно закрепить кабель массы!
- Элементы конструкции изделия не должны использоваться в качестве проводника для отвода сварочного тока!
- Обратить внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока!

5.5 Охлаждение сварочной горелки

5.5.1 Общее

ОСТОРОЖНО



Смеси охлаждающих жидкостей!

Смешивание с другими жидкостями или использование непригодной охлаждающей жидкости приводит к материальному ущербу и аннулированию гарантии изготовителя!

- Использовать исключительно охлаждающие жидкости, описанные в данной инструкции ("Обзор охлаждающих жидкостей").
- Не смешивать различные охлаждающие жидкости.
- При замене охлаждающей жидкости необходимо заменить всю жидкость.



Недостаточно антифриза в охлаждающей жидкости сварочной горелки!

В зависимости от условий окружающей среды для охлаждения сварочной горелки могут использоваться различные жидкости (см. обзор охлаждающих жидкостей).

Охлаждающую жидкость с антифризом (KF 37E или KF 23E) следует регулярно проверять на достаточный уровень антифриза, чтобы избежать повреждения аппарата или дополнительных компонентов.

- Проверка охлаждающей жидкости на достаточный уровень антифриза осуществляется с помощью устройства контроля защиты от мороза TYP 1 (см. принадлежности).
- При недостаточном уровне антифриза в охлаждающей жидкости ее следует заменить!

УКАЗАНИЕ



Утилизацию охлаждающей жидкости следует проводить в соответствии с законодательными предписаниями и с соблюдением соответствующих сертификатов технической безопасности (немецкий номер ключа отходов: 70104)!

- Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами!
- Запрещается сливать в канализацию!
- Рекомендуемое чистящее средство: вода, возможно, с добавлением чистящих средств.

5.5.2 Обзор охлаждающих жидкостей

Можно использовать следующие охлаждающие жидкости (№ арт. см. в разделе Принадлежности):

Охлаждающая жидкость	Диапазон температур
KF 23E (стандарт)	от -10 °C до +40 °C
KF 37E	от -20 °C до +10 °C
DKF 23E (для плазменных приборов)	от 0 °C до +40 °C

Эксперты в сварке

5.5.3 Заправка охлаждающей жидкости

Прибор поставляется изготовителем с заправленной охлаждающей жидкостью на минимальном уровне.

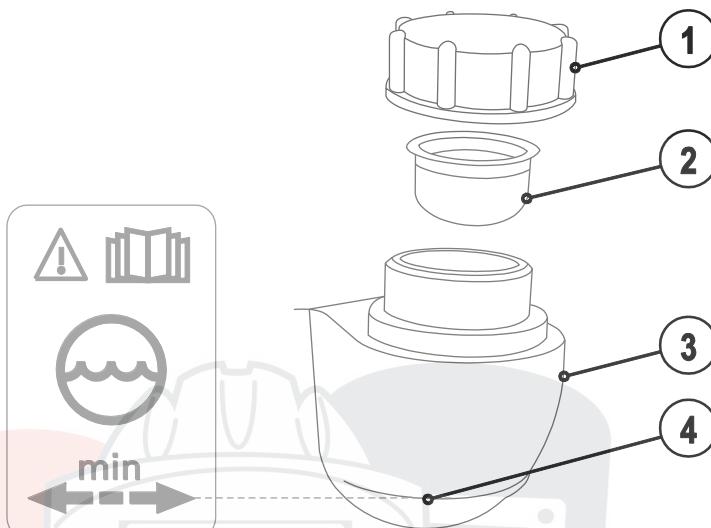


Рисунок 5-1

Поз.	Символ	Описание
1		Запорная крышка бака с охлаждающей жидкостью
2		Сетчатый фильтр охлаждающей жидкости
3		Бак с охлаждающей жидкостью
4	„Min“	Маркировка „Min“ Минимальный уровень охлаждающей жидкости

- Отвинтить резьбовую крышку бака с охлаждающей жидкостью.
- Проверить загрязненность сетчатого фильтра, при необходимости очистить и вернуть в рабочее положение.
- Залить охлаждающую жидкость до сетчатого фильтра, снова навинтить резьбовую крышку.

УКАЗАНИЕ



После первой заправки после включения сварочного аппарата следует подождать не менее одной минуты, чтобы пакет шлангов полностью и без пузырей заполнился охлаждающей жидкостью. В случае частой замены горелки и при первой заправке бак охлаждающего модуля следует должным образом наполнить.



Уровень охлаждающей жидкости не должен опускаться ниже маркировки «min»!



Если уровень жидкости охлаждения опустится ниже отметки минимального уровня в баке, может потребоваться удаление воздуха из контура жидкости охлаждения. В этом случае сварочный аппарат отключит насос жидкости охлаждения и подаст сигнал ошибки по жидкости охлаждения, см. главу «Устранение неполадок».

5.6 Подключение к электросети

ОПАСНОСТЬ



Опасность при ненадлежащем подключении к электросети!

Ненадлежащее подключение к электросети может привести к физическому или материальному ущербу!

- Подключать аппарат только к розетке с защитным проводом, подсоединенными согласно предписаниям.
- При необходимости подсоединения новой сетевой вилки установку должен выполнять только специалист-электротехник в соответствии с национальными законами или предписаниями!
- Специалист-электротехник должен регулярно проверять сетевую вилку, розетку и линию питания!
- Во время работы в режиме генератора последний следует заземлить в соответствии с руководством по его эксплуатации. Созданная сеть должна подходить для эксплуатации аппаратов в соответствии с классом защиты I.

5.6.1 Форма сети

УКАЗАНИЕ



Аппарат можно подключать либо

- к трехфазной 4-проводной системе с заземленным нулевым проводом, либо
- к трехфазной 3-проводной системе с заземлением в любой точке, например, с заземленным внешним проводом, и эксплуатировать с этими системами.

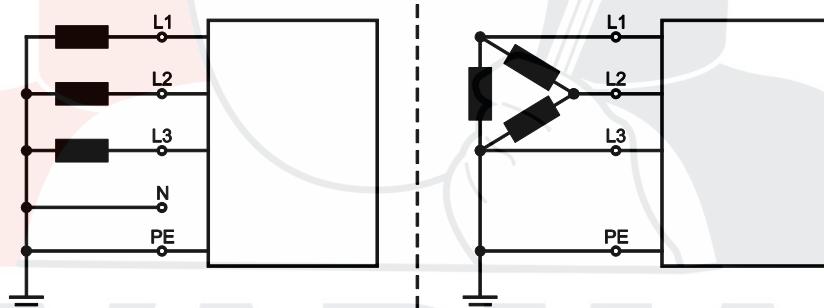


Рисунок 5-2

Экспликация

Поз.	Обозначение	Распознавательная окраска
L1	Внешний провод 1	коричневый
L2	Внешний провод 2	черный
L3	Внешний провод 3	серый
N	Нулевой провод	синий
PE	Заделочный провод	желто-зеленый

ОСТОРОЖНО



Рабочее напряжение - сетевое напряжение!

Во избежание повреждения аппарата рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!

- Сведения о сетевой защите содержатся в разделе "Технические характеристики".

- Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку.

5.7 Подключение межсоединительного пакета кабелей

5.7.1 Wega 401

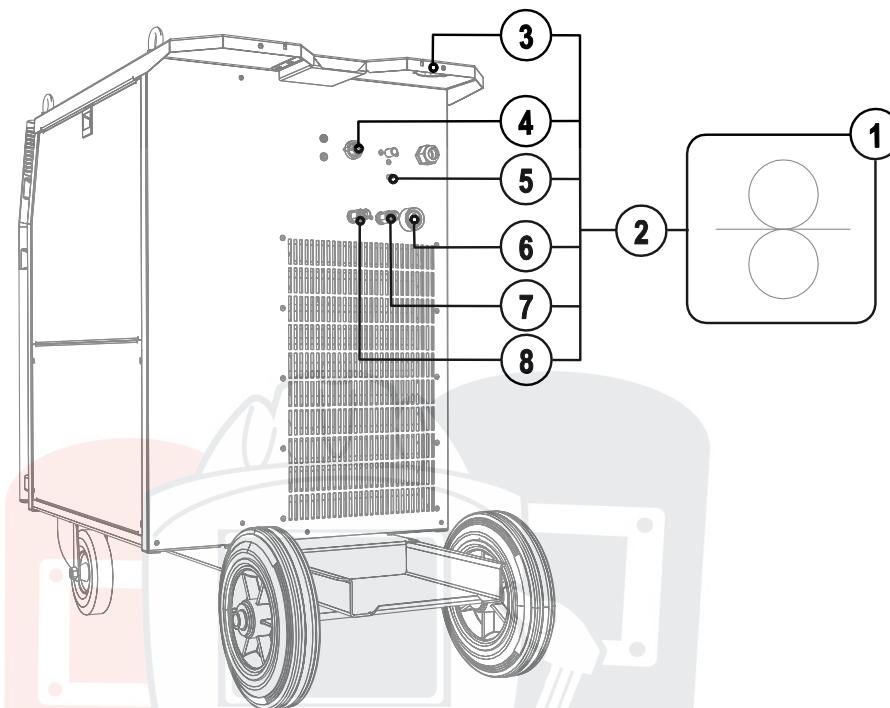


Рисунок 5-3

Поз.	Символ	Описание
1		Устройство подачи проволоки
2		Пакет промежуточных шлангов
3		Кабель пакета кабелей
4	↗	Розетка 7-контактная Провод цепи управления устройства подачи проволоки
5	⏚	Подключение заземления (PE) Соединение для желто-зелёного кабеля заземления из промежуточного пакета шлангов
6	+	Штекер, сварочный ток "+" Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки
7	→	Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости
8	→	Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости

- Конец пакета кабелей вставить в защитное приспособление и зафиксировать поворотом вправо.
- Вставить штекер кабеля сварочного тока в гнездо, сварочный ток - „+“, и закрепить.
- Штекер кабеля цепи управления вставить в 7-контактную розетку и зафиксировать накидной гайкой (штекер можно вставить в розетку только в одном положении).
- Подсоединить кабель заземления к соединительному штуцеру.

Если имеется в наличии:

- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
подача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

5.7.2 Wega 501, 601

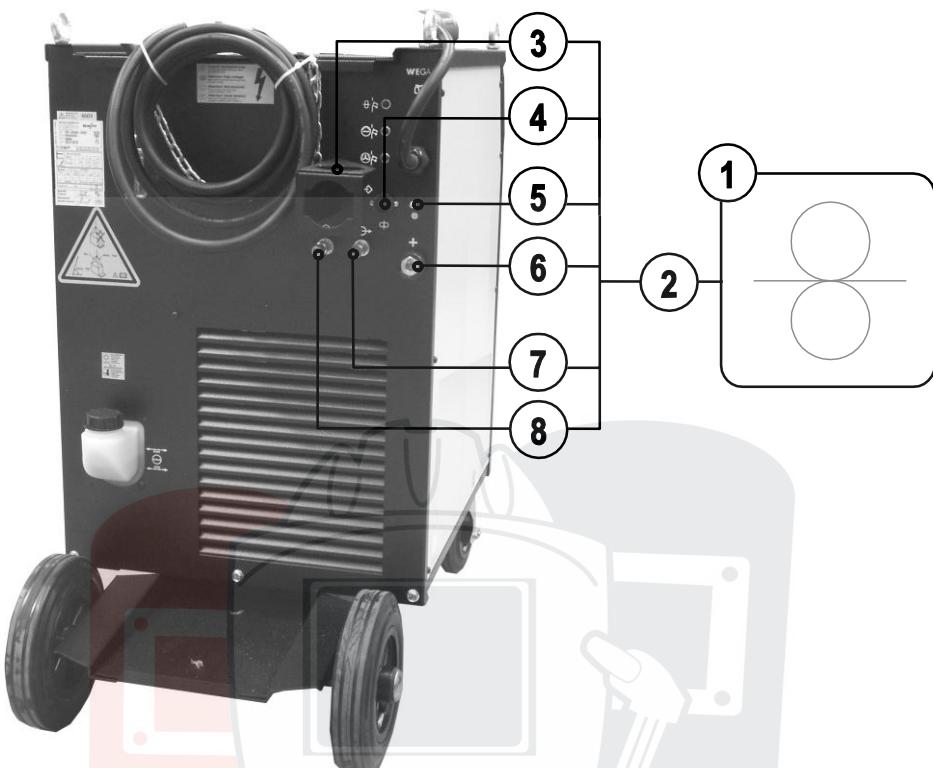


Рисунок 5-4

Поз.	Символ	Описание
1		Устройство подачи проволоки
2		Пакет промежуточных шлангов
3		Кабель пакета кабелей
4	➡	Розетка 7-контактная Провод цепи управления устройства подачи проволоки
5	⏚	Подключение заземления (PE) Соединение для желто-зелёного кабеля заземления из промежуточного пакета шлангов
6	+	Штекер, сварочный ток "+" Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки
7	→	Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости
8	→	Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости

- Конец пакета кабелей вставить в защитное приспособление и зафиксировать поворотом вправо.
- Вставить штекер кабеля сварочного тока в гнездо, сварочный ток - „+“, и закрепить.
- Штекер кабеля цепи управления вставить в 7-контактную розетку и зафиксировать накидной гайкой (штекер можно вставить в розетку только в одном положении).
- Подсоединить кабель заземления к соединительному штуцеру.

Если имеется в наличии:

- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

5.8 Подача защитного газа


⚠ ВНИМАНИЕ



Опасность травмирования вследствие неправильного обращения с баллонами защитного газа!

Неправильное обращение с баллонами защитного газа и недостаточно прочное крепление баллонов может привести к тяжелым травмам!

- Зафиксировать баллоны защитного газа предохранительными элементами аппарата (цепью / ремнем)!
- Предохранительные элементы должны тесно прилегать к баллону!
- Крепление следует осуществлять в верхней половине баллона защитного газа!
- Клапан баллона защитного газа нельзя использовать для крепления!
- Следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!

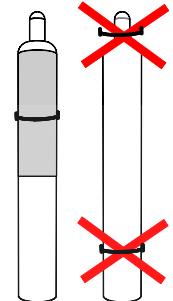

ОСТОРОЖНО



Неисправности системы подачи защитного газа!

Беспрепятственная подача защитного газа из баллона с защитным газом к сварочной горелке является основным условием для оптимальных результатов сварки. Кроме того, закупоренная система подачи защитного газа может привести к выходу из строя сварочной горелки!

- Если соединительный штуцер защитного газа больше не используется, необходимо снова установить на него желтую защитную крышку!
- Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!

УКАЗАНИЕ



Перед подключением редуктора давления к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона, чтобы вынуть возможные загрязнения.

SVARMA^{ru}
Эксперты в сварке

5.8.1 Разъем

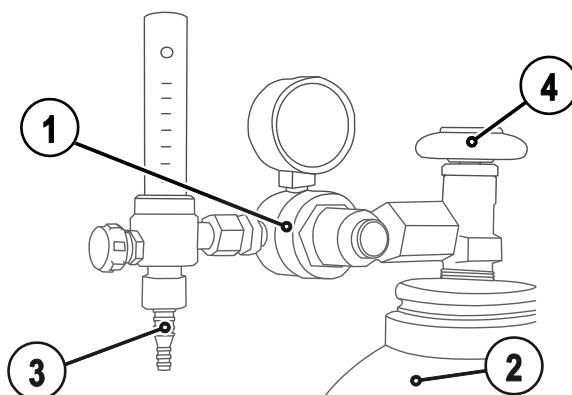


Рисунок 5-5

Поз.	Символ	Описание
1		Редуктор давления
2		Баллон с защитным газом
3		Выходной стороне редуктора
4		Клапан газового баллона

- Установить баллон защитного газа в предусмотренное для этого крепление баллона.
- Зафиксировать баллон защитного газа страховочной цепью.
- Герметично привинтите редуктор на вентиль газового баллона.
- Присоединительный ниппель газового шланга (промежуточный пакет шлангов) привинтите на выходной стороне редуктора.

SVARMA^{ru}
Эксперты в сварке

5.9 Подключение кабеля массы

5.9.1 Wega 401


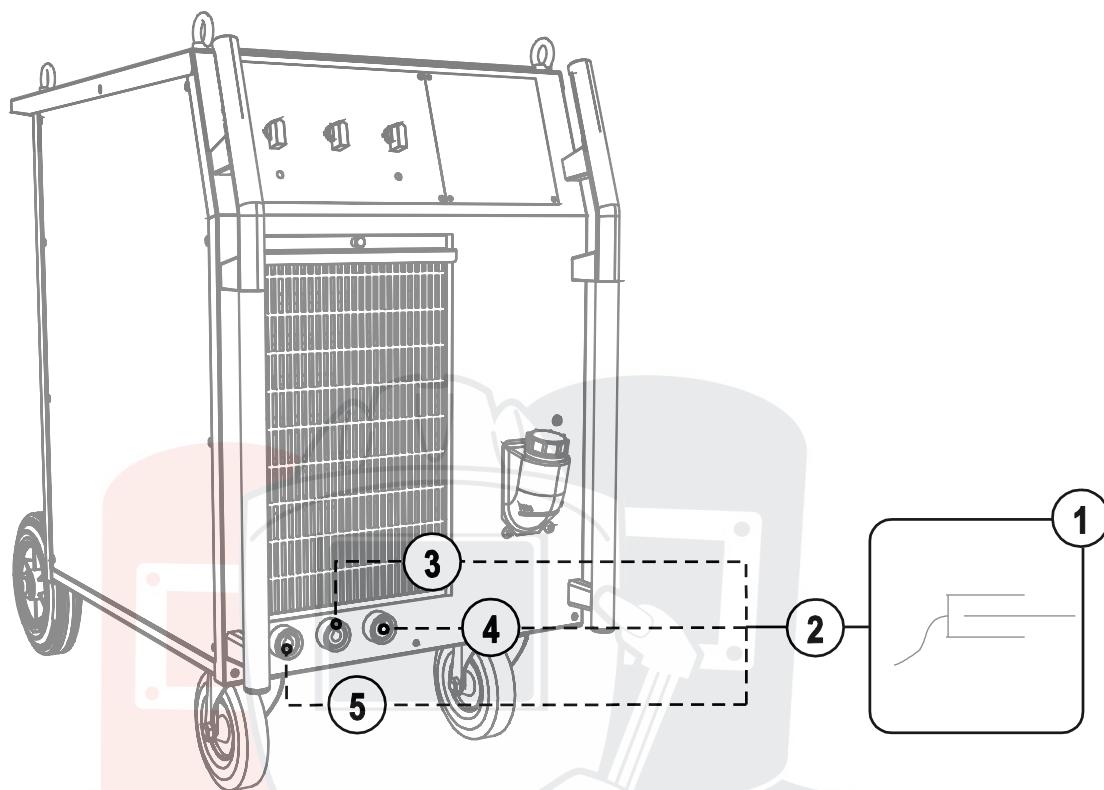


Рисунок 5-6

Поз.	Символ	Описание
1		Заготовка
2		Кабель массы
3		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод „средний“
4		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод «мягкий»
5		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод „жёсткий“

- Вставьте штекер кабеля массы в гнездо подключения кабеля массы 1, 2 или 3 (в зависимости от назначения, а также используемого защитного газа) и зафиксируйте поворотом вправо.

5.9.2 Wega 501, 601

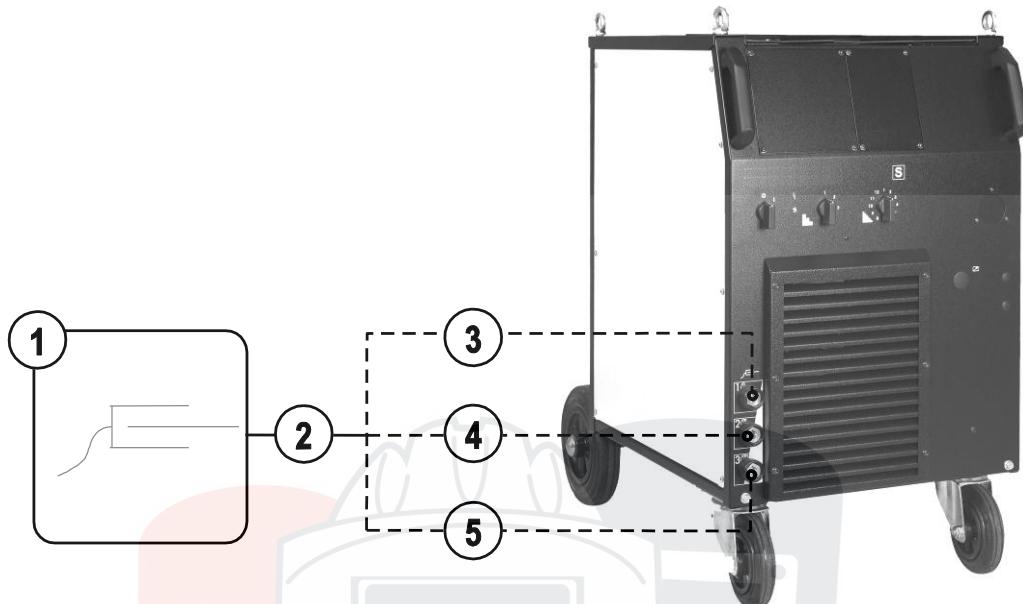

Поз.	Символ	Описание
1		Заготовка
2		Кабель массы
3		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод „жёсткий“
4		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод „средний“
5		Гнездо подключения, кабель массы Дроссельный отвод «мягкий»

- Вставьте штекер кабеля массы в гнездо подключения кабеля массы 1, 2 или 3 (в зависимости от назначения, а также используемого защитного газа) и зафиксируйте поворотом вправо.

Эксперты в сварке

6 Техническое обслуживание, уход и утилизация

ОПАСНОСТЬ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!

Чистка аппаратов, не отключенных от сети, может привести к серьезным травмам!

- Гарантированно отключить аппарат от сети.
- Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!

6.1 Общее

Настоящий аппарат практически не требует технического обслуживания при эксплуатации в пределах указанных параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, также он требует минимум ухода.

Для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся описанные ниже регулярная чистка и проверка, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающей среды и длительности эксплуатации сварочного аппарата.

6.2 Работы по техническому обслуживанию, интервалы

ОСТОРОЖНО



Электрический ток!

Ремонт токопроводящих устройств должен осуществляться только авторизованным персоналом!

- Не снимать горелку с пакета шлангов!
- Ни в коем случае не зажимать корпус горелки в тисках или подобном устройстве, иначе горелка может быть непоправимо сломана!
- Если горелка или пакет шлангов получили повреждения, которые нельзя устранить в рамках ремонтных работ, всю горелку в комплекте необходимо отправить для ремонта на фирму-изготовитель.

6.2.1 Ежедневные работы по техобслуживанию

- Все разъемы и быстроизнашивающиеся детали вручную проверить на прочность посадки, при необходимости подтянуть.
- Проверить правильность посадки винтовых и вставных соединений, а также быстроизнашивающихся деталей, при необходимости подтянуть.
- Удалить прилипшие остатки материалов, появившиеся вследствие попадания брызг во время сварки.
- Регулярно чистить ролики для подачи проволоки (в зависимости от степени загрязнения).

6.2.1.1 Визуальная проверка

- Проверить пакет шлангов и токовые разъемы на наличие внешних повреждений, при необходимости заменить или поручить ремонт специалистам!
- Кабель подключения к сети и его устройство для разгрузки натяжения и крепления
- Газовые шланги и их переключающие устройства (электромагнитный клапан)
- Прочее, общее состояние

6.2.1.2 Проверка функционирования

- Проверить правильность крепления катушки проволоки.
- Кабели сварочного тока (проверить на прочность посадки и фиксацию)
- Элементы крепления газового баллона
- Контрольные, сигнальные, защитные и исполнительные устройства (Проверка функционирования)

6.2.2 Ежемесячные работы по техобслуживанию

6.2.2.1 Визуальная проверка

- Повреждение корпуса (передняя, задняя и боковые стенки)
- Транспортировочные ролики и элементы их крепления
- Элементы, предназначенные для транспортировки (ремень, рым-болты, ручка)
- Проверить шланги охлаждающей жидкости и их соединения на предмет загрязнения

6.2.2.2 Проверка функционирования

- Переключатели, командаоаппараты, устройства аварийного выключения, устройство понижения напряжения, сигнальные и контрольные лампочки
- Проверка элементов проволочной проводки (входной ниппель, направляющая труба для ввода проволоки) на предмет прочной посадки.

6.2.3 Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации)

УКАЗАНИЕ



Проверку сварочного аппарата должен выполнять только дееспособный квалифицированный персонал.

Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения безопасности.



Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»!

Необходимо выполнять регулярную проверку согласно стандарту IEC 60974-4 «Регулярный осмотр и проверка». Наряду с упомянутыми здесь предписаниями касательно проверок следует соблюдать и соответствующее национальное законодательство.

6.3 Работы по техническому обслуживанию



ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться в специализированное торговое предприятие, в котором был приобретен аппарат. Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через это предприятие. Для замены используйте только фирменные запасные детали. При заказе запасных деталей необходимо указывать тип аппарата, серийный номер и номер изделия, типовое обозначение и номер запасной детали.

6.4 Утилизация изделия

УКАЗАНИЕ



Правильная утилизация!

Аппарат изготовлен из ценных материалов, которые можно превратить в сырье путем вторичной переработки; он также содержит электронные узлы, подлежащие ликвидации.

- Не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами!
- Соблюдайте официальные предписания по утилизации!



6.4.1 Декларация производителя для конечного пользователя

- Согласно европейским положениям (директива 2002/96/EG Европейского парламента и совета от 27.1.2003) использованные электрические и электронные приборы не должны передаваться на пункты приема несортированных отходов. Они должны собираться по отдельности. Символ мусорного бака на колесах указывает на необходимости раздельного сбора отходов. Такой прибор должен передаваться для утилизации или для повторного использования на предусмотренные для этого пункты раздельного сбора отходов.
- В Германии согласно закону (закон о сбыте, возврате и экологически безвредной утилизации электрических и электронных приборов (ElektroG) от 16.3.2005) устаревший прибор должен быть передан на специальный пункт сбора, отделенный от пункта сбора несортированных отходов. Общественно-правовые организации по утилизации отходов (коммуны) оборудуют для этого пункты сбора, в которых устаревшие приборы бесплатно изымаются из частных хозяйств.
- Информация о возврате или сборе устаревших приборов передается в ответственные органы городского или коммунального управления.
- Фирма EWM принимает участие в разрешенной системе утилизации и вторичного использования и зарегистрирована в реестре устаревших электроприборов (EAR) под номером WEEE DE 57686922.
- Кроме того, на территории Европы возможен возврат аппаратов партнерам фирмы EWM по сбыту.

6.5 Соблюдение требований RoHS

Мы, фирма EWM HIGTEC Welding GmbH Mündersbach, настоящим подтверждаем, что все поставленным нами Вам изделия, на которые распространяется действие директивы RoHS, соответствуют требованиям RoHS (Директива 2002/95/EG).

SVARMA^{ru}
Эксперты в сварке

Устранение неполадок

Все изделия проходят жесткий производственный и выходной контроль. Если, несмотря на это, в работе изделия возникают какие-либо неисправности, проверьте его в соответствии с представленным ниже списком. Если проверка не приведет к восстановлению работоспособности изделия, необходимо сообщить об этом уполномоченному дилеру.

Контрольный список по устранению неисправностей

УКАЗАНИЕ

 Основным условием безупречной работы является применение оборудования аппарата, подходящего к используемому материалу и газу!

Экспликация	Символ	Описание
	✗	Ошибка / Причина
	✖	Устранение неисправностей

Неисправность в системе жидкости охлаждения/отсутствует жидкость охлаждения

- ✗ Недостаточный расход жидкости охлаждения
 - ✖ Проверить уровень жидкости охлаждения и при необходимости долить
- ✗ Воздух в контуре жидкости охлаждения
 - ✖ см. главу «Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения»

Проблемы, связанные с подачей проволоки

- ✗ Контактное сопло засорилось
 - ✖ Очистить, вприснуть спрей для сварочных работ и при необходимости заменить
- ✗ Настройка тормоза катушки (см. главу «Установка тормоза катушки»)
 - ✖ Проверить настройки, при необходимости исправить
- ✗ Настройка прижимных узлов (см. главу «Заправка сварочной проволоки»)
 - ✖ Проверить настройки, при необходимости исправить
- ✗ Изношенные катушки для проволоки
 - ✖ Проверить и при необходимости заменить
- ✗ На мотор механизма подачи проволоки не подается питание (в связи с перегрузкой сработал установочный автомат)
 - ✖ Сработавший предохранитель (с обратной стороны источника тока) следует вернуть в исходное положение путем нажатия кнопки
- ✗ Пакеты шлангов с перегибом
 - ✖ Комплект шлангов горелки необходимо выпрямить
- ✗ Загрязнение или износ направляющего сердечника или спирали для проволоки
 - ✖ Очистить сердечник или спираль, заменить перегнутые или изношенные сердечники

Неисправности

- ✗ Сигнальные лампочки блока управления аппарата не работают после включения
 - ✖ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ✗ отсутствует сварочная мощность
 - ✖ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ✗ различные параметры не настраиваются
 - ✖ Уровень ввода заблокирован, выключить блокировку доступа (см. главы «Защита параметров сварки от несанкционированного доступа»)
- ✗ Проблемы с соединением
 - ✖ Подсоединить кабели управления или проверить правильность прокладки.
- ✗ Ослабленные соединения для подачи сварочного тока
 - ✖ Затянуть соединения, ведущие к источнику тока, со стороны горелки и/или к заготовке
 - ✖ Надежно привинтить токовый наконечник

7.2 Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения

УКАЗАНИЕ

- ☞ Бак с охлаждающей жидкостью, бысторазъемные муфты подачи и отвода имеются только у аппаратов с водяным охлаждением.
- ☞ Для удаления воздуха из системы охлаждения следует всегда использовать синий штуцер, максимально углубленный в систему подачи жидкости охлаждения (поблизости от бака)!

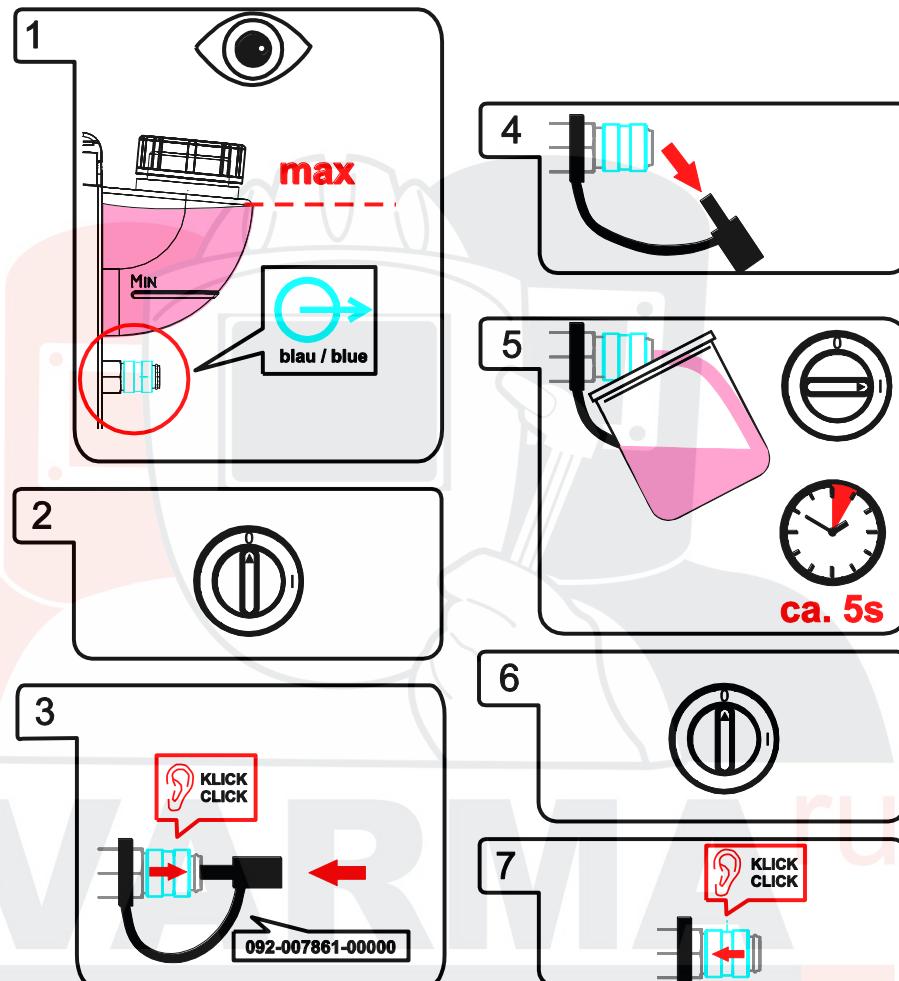


Рисунок 7-1

Эксперты в сварке

8 Технические характеристики

УКАЗАНИЕ

 Данные производительности и гарантия действительны только при использовании оригинальных запчастей и изнашивающихся деталей!

8.1 Wega 401 FDG

Ступени переключателя	24 (2 x 12)
Диапазон регулировки сварочного тока	от 30 А до 400 А
Диапазон регулировки сварочного напряжения	от 15,5 В до 34,0 В
Продолжительность включения при температуре окружающей среды 25 °C	
70 %	400 А
100 %	300 А
Продолжительность включения при температуре окружающей среды 40 °C	
60 %	400 А
100 %	300 А
Напряжение холостого хода	от 15,5 В до 45 В
Линия подключения к электросети	H07RN-F4G4
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 В (+/- 15 %)
Частота	50/60 Гц
Сетевой предохранитель (плавкий, инерционный)	3 x 25 А
макс. потребляемая мощность	19,2 кВА
Рекомендуемая мощность генератора	26 кВА
Кабель массы	70 мм ²
Cosφ	0,95
Вес	159 кг
Габариты Д x Ш x В в миллиметрах	1100 x 560 x 1000
Класс изоляции/класс защиты	H/IP 23
Температура окружающей среды	от -25 °C до +40 °C
Охлаждение аппарата/горелки	Вентилятор/газ
Класс ЭМС	A
Изготовлено согласно стандарту	IEC 60974-1, -10 С / СЕ

8.2 Wega 401 FDW

Ступени переключателя	24 (2 x 12)
Диапазон регулировки сварочного тока	от 30 А до 400 А
Диапазон регулировки сварочного напряжения	от 15,5 В до 34,0 В
Продолжительность включения при температуре окружающей среды 25 °C	
70 %	400 А
100 %	300 А
Продолжительность включения при температуре окружающей среды 40 °C	
60 %	400 А
100 %	300 А
Напряжение холостого хода	от 15,5 В до 45 В
Линия подключения к электросети	H07RN-F4G4
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 В (+/- 15 %)
Частота	50/60 Гц
Сетевой предохранитель (плавкий, инерционный)	3 x 25 А
макс. потребляемая мощность	19,2 кВА
Рекомендуемая мощность генератора	26 кВА
Кабель массы	70 мм ²
Cosφ	0,95
Холодопроизводительность при подаче 1 л/мин.	1200 Вт
Емкость бака (макс.)	9 л
Производительность (макс.)	5 л/мин.
Выходное давление (макс.)	3,5 бар
Вес DW	185 кг
Габариты Д x Ш x В в миллиметрах	1100 x 560 x 1000
Класс изоляции/класс защиты	H/IP 23
Температура окружающей среды*	от -25 °C до +40 °C
Охлаждение аппарата/горелки	Вентилятор/вода
Класс ЭМС	A
Изготовлено согласно стандарту	IEC 60974-1, -2, -10 С / С €

УКАЗАНИЕ

- * Температура окружающей среды подбирается в зависимости от используемого хладагента!
При охлаждении сварочной горелки учитывайте диапазон температуры охлаждающей жидкости!

8.3 Wega 501 FDG

Ступени переключателя	36 (3 x 12)
Диапазон регулировки сварочного тока	от 50 А до 500 А
Диапазон регулировки сварочного напряжения	от 16,5 В до 39,0 В
Продолжительность включения при температуре окружающей среды 40 °C	
45 %	-
60 %	500 А
100 %	400 А
Продолжительность включения при температуре окружающей среды 25 °C	
60 %	-
70 %	500 А
100 %	400 А
Напряжение холостого хода	от 16,5 В до 49,5 В
Линия подключения к электросети	H07RN-F4G6
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 В (+/- 15 %)
Частота	50/60 Гц
Сетевой предохранитель (плавкий, инерционный)	3 x 32 А
макс. потребляемая мощность	27,5 кВА
Рекомендуемая мощность генератора	32 кВА
Кабель массы	95 мм ²
Cosφ	0,95
Вес	188 кг
Габариты Д x Ш x В в миллиметрах	960 x 560 x 1010
Класс изоляции/класс защиты	H/IP 23
Температура окружающей среды	от -25 °C до +40 °C
Охлаждение аппарата/горелки	Вентилятор/газ
Класс ЭМС	A
Изготовлено согласно стандарту	IEC 60974-1, -10 [S] / CE

Эксперты в сварке

8.4 Wega 501, 601 FDW

	501 DW	601 DW
Ступени переключателя	36 (3 x 12)	
Диапазон регулировки сварочного тока	от 50 A до 500 A	от 50 A до 600 A
Диапазон регулировки сварочного напряжения	от 16,5 B до 39,0 B	от 16,5 B до 44,0 B
Продолжительность включения при температуре окружающей среды 40 °C		
45 %	-	600 A
60 %	500 A	-
100 %	400 A	450 A
Продолжительность включения при температуре окружающей среды 25 °C		
60 %	-	600 A
70 %	500 A	-
100 %	400 A	450 A
Напряжение холостого хода	от 16,5 B до 49,5 B	от 16,5 B до 57,5 B
Линия подключения к электросети	H07RN-F4G6	
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 B (+/- 15 %)	
Частота	50/60 Гц	
Сетевой предохранитель (плавкий, инерционный)	3 x 32 A	
макс. потребляемая мощность	27,5 кВА	36,7 кВА
Рекомендуемая мощность генератора	32 кВА	50 кВА
Кабель массы	95 мм ²	
Cosφ	0,95	
Емкость бака (макс.)	7 л	
Производительность (макс.)	5 л/мин.	
Холодопроизводительность при подаче 1 л/мин.	1200 Вт	
Выходное давление (макс.)	3,5 бар	
Вес	213 кг	236 кг
Габариты Д x Ш x В в миллиметрах	960 x 560 x 1010	
Класс изоляции/класс защиты	H/IP 23	
Температура окружающей среды	от -25 °C до +40 °C	
Охлаждение аппарата/горелки	Вентилятор/вода	
Класс ЭМС	A	
Изготовлено согласно стандарту	IEC 60974-1, -2, -10 С / С €	

УКАЗАНИЕ

- * Температура окружающей среды подбирается в зависимости от используемого хладагента!
При охлаждении сварочной горелки учитывайте диапазон температуры охлаждающей жидкости!

9 Принадлежности

УКАЗАНИЕ



Дополнительные компоненты, работа которых зависит от мощности аппарата, например, сварочные горелки, кабели массы, электрододержатели или промежуточные пакеты шлангов, можно приобрести у региональных дилеров.

9.1 Компонент системы

Тип	Обозначение	Номер изделия
Wega M1.02 drive 41	Устройство подачи проволоки, вода, центральный разъем Euro	090-004962-00502
Wega M1.02 drive 41L	Устройство подачи проволоки, вода, центральный разъем Euro	090-004965-00502
Wega M2.20 drive 41	Устройство подачи проволоки, вода, центральный разъем Euro	090-004963-00502
Wega M2.20 drive 41L	Устройство подачи проволоки, вода, центральный разъем Euro	090-004966-00502
Wega M2.40 drive 41	Устройство подачи проволоки, вода, центральный разъем Euro	090-004964-00502
Wega M2.40 drive 41L	Устройство подачи проволоки, вода, центральный разъем Euro	090-004967-00502

9.2 Общие принадлежности

Тип	Обозначение	Номер изделия
KF 23E-10	Охлаждающая жидкость (-10°C), 9,3 л	094-000530-00000
KF 23E-200	Охлаждающая жидкость (-10 °C), 200 литров	094-000530-00001
KF 37E-10	Охлаждающая жидкость (-20°C), 9,3 л	094-006256-00000
KF 37E-200	Жидкость охлаждения (-20 °C), 200 л	094-006256-00001
HOSE BRIDGE	Перемычка для шланга	092-007843-00000
TYP 1	Устройство контроля защиты от мороза	094-014499-00000
DM AR/MIX 35L/MIN	Редуктор давления	094-000009-00000
5POLE/CEE/32A/M	Штепсельная вилка	094-000207-00000

Эксперты в сварке

9.3 Опции**9.3.1 Wega 401**

Тип	Обозначение	Номер изделия
ON DK drive 41 Wega 401	Поворотная консоль, горизонтальная для drive 41	092-002522-00000
ON DK drive 41L Wega	Поворотная консоль, горизонтальная для drive 41L	092-002113-00000
ON Filter W	Опция: Дополнительный грязезащитный фильтр для воздушного входа	092-002091-00000
ON Holder Gas Bottle <50L	Крепежный лист для газовых баллонов объемом меньше 50 литров	092-002151-00000
ON Hose/FR Mount	Опциональный держатель для шлангов и дистанционных регуляторов для аппаратов без поворотной консоли	092-002116-00000
ON Hose/FR Mount DK 4L	Крепление для шлангов и дистанционных регуляторов в аппаратах с поворотноопорной крестовиной 4L (092-002112-00000 или 092-002113-00000)	092-002117-00000
ON LB Wheels 160x40MM	Опция: Дополнительный стояночный тормоз для колес аппарата	092-002110-00000
ON Tool Box	Опция – Дооснащение ящиком инструментов	092-002138-00000

9.3.2 Wega 501, 601

Тип	Обозначение	Номер изделия
ON DK drive 41 Wega 501/601	Поворотная консоль, горизонтальная для drive 41	092-000680-00000
ON DK drive 41L Wega 501/601	Поворотная консоль, горизонтальная для drive 41L	092-002635-00000
ON Filter W501/601	Дополнительное оборудование: грязеулавливающий фильтр для входящего воздуха	092-002730-00000
ON LB Wheels 160x40MM	Опция: Дополнительный стояночный тормоз для колес аппарата	092-002110-00000

SVARMA^{ru}
Эксперты в сварке

10 Приложение А

10.1 Указания по настройке

Wega 401												ewm®														
↓ mm	↓ mm	SG2/3 G3/4 Si1			Ar82/18			SG2/3 G3/4 Si1			CO ₂ 100			CrNi			Ar98/2			AlMg			Ar100			
		Ø	1 / mm	2 / mm	3 / mm	Ø	1 / mm	2 / mm	3 / mm	Ø	1 / mm	2 / mm	3 / mm	Ø	1 / mm	2 / mm	3 / mm	Ø	1 / mm	2 / mm	3 / mm	Ø	1 / mm	2 / mm	3 / mm	
0,8	0,8	1,6	1	1	1	1,3	1	1	1	2,2	1	1	1	6,8	1	1	1	6,8	1	1	1	6,8	1	1	3	
1,0	1,0	0,9	1	1	1	1,1	1	1	1	1,2	1	1	1	6,8	1	1	1	6,8	1	1	1	6,8	1	1	3	
0,8	0,8	1,8	1	2	1	1,3	1	1	1	2,6	1	2	1	7,3	1	2	3	7,3	1	2	3	7,3	1	2	3	
1,0	1,0	1,3	1	2	1	1,1	1	1	1	1,6	1	2	1	7,3	1	2	3	7,3	1	2	3	7,3	1	2	3	
1,2	1,2	1,1	1	2	1	0,5	1	2	1	1,5	1	2	1	5,0	1	2	3	5,0	1	2	3	5,0	1	2	3	
0,8	0,8	4,3	1	10	1	3,0	1	9	1	5,6	1	8	2	8,8	1	5	3	8,8	1	5	3	8,8	1	5	3	
1,5	1,5	1,0	1,6	1	3	1	2,5	1	9	1	4,5	1	8	1	8,8	1	5	3	8,8	1	5	3	8,8	1	5	3
1,2	1,2	2,4	1	7	1	1,6	1	8	1	2,0	1	4	1	6,2	1	5	3	6,2	1	5	3	6,2	1	5	3	
0,8	0,8	5,9	1	12	2	3,6	1	11	1	6,6	1	9	2	10,5	1	8	3	10,5	1	8	3	10,5	1	8	3	
2,0	2,0	1,0	2,3	1	5	1	3,1	1	11	1	5,3	1	9	1	10,5	1	8	3	10,5	1	8	3	10,5	1	8	3
1,2	1,2	3,9	1	11	2	2,2	1	9	1	2,6	1	6	1	6,7	1	6	3	6,7	1	6	3	6,7	1	6	3	
1,6	1,6	1,7	1	8	1	1,4	1	9	1	1,8	1	5	1	5,0	1	5	3	5,0	1	5	3	5,0	1	5	3	
0,8	0,8	7,4	2	2	2	6,0	2	1	1	8,6	1	11	2	13,6	1	12	3	13,6	1	12	3	13,6	1	12	3	
3,0	3,0	1,0	4,0	1	10	1	5,9	2	2	1	7,0	1	11	1	13,6	1	12	3	13,6	1	12	3	13,6	1	12	3
1,2	1,2	6,7	2	4	3	2,8	1	11	1	4,0	1	9	1	8,1	1	9	3	8,1	1	9	3	8,1	1	9	3	
1,6	1,6	2,3	1	11	2	3,0	2	1	1	2,1	1	7	1	5,6	1	8	3	5,6	1	8	3	5,6	1	8	3	
0,8	0,8	11,8	2	5	2	8,5	2	3	1	10,8	2	1	2	15,5	2	2	3	15,5	2	2	3	15,5	2	2	3	
4,0	4,0	1,0	7,2	2	3	2	9,1	2	5	2	7,9	1	12	1	15,5	2	2	3	15,5	2	2	3	15,5	2	2	3
1,2	1,2	7,7	2	6	3	3,9	2	2	1	5,4	1	11	1	9,8	1	12	3	9,8	1	12	3	9,8	1	12	3	
1,6	1,6	2,7	1	12	2	3,6	2	4	1	2,5	1	9	1	6,4	1	11	3	6,4	1	11	3	6,4	1	11	3	
0,8	0,8	15,7	2	8	2	11,1	2	5	2	11,6	2	2	2	16,6	2	2	3	16,6	2	2	3	16,6	2	2	3	
5,0	5,0	1,0	9,4	2	7	3	11,2	2	7	2	9,9	2	2	1	16,6	2	2	3	16,6	2	2	3	16,6	2	2	3
1,2	1,2	8,2	2	7	3	4,4	2	3	1	5,9	1	12	1	11,2	2	2	3	11,2	2	2	3	11,2	2	2	3	
1,6	1,6	3,6	2	2	2	4,1	2	6	1	3,0	1	11	1	7,3	2	2	3	7,3	2	2	3	7,3	2	2	3	
0,8	0,8	21,2	2	10	2	12,8	2	7	2	13,5	2	5	2	19,0	2	2	3	19,0	2	2	3	19,0	2	2	3	
6,0	6,0	1,0	13,4	2	10	3	12,5	2	8	2	10,6	2	3	1	19,0	2	2	3	19,0	2	2	3	19,0	2	2	3
1,2	1,2	8,9	2	8	3	5,4	2	5	2	6,4	2	1	1	11,9	2	3	3	11,9	2	3	3	11,9	2	3	3	
1,6	1,6	5,0	2	7	2	4,7	2	8	2	3,4	1	12	1	7,7	2	2	3	7,7	2	2	3	7,7	2	2	3	
0,8	0,8	24,0	2	12	2	18,3	2	11	2	16,6	2	7	2	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	
8,0	8,0	1,0	16,6	2	11	3	15,5	2	10	2	12,5	2	6	2	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9
1,2	1,2	10,7	2	10	3	9,0	2	8	2	7,7	2	3	1	15,7	2	2	7	15,7	2	2	7	15,7	2	2	7	
1,6	1,6	6,1	2	10	3	4,9	2	9	2	4,3	2	2	1	8,6	2	2	5	8,6	2	2	5	8,6	2	2	5	
0,8	0,8	24,0	2	12	2	21,3	2	12	2	20,5	2	9	2	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	
10,0	10,0	1,0	16,6	2	11	3	19,6	2	12	2	13,9	2	8	2	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9
1,2	1,2	12,4	2	11	3	11,2	2	10	2	9,1	2	5	1	19,3	2	2	10	19,3	2	2	10	19,3	2	2	10	
1,6	1,6	6,8	2	11	3	5,7	2	11	2	5,0	2	4	1	9,7	2	2	7	9,7	2	2	7	9,7	2	2	7	
1,0	1,0	20,8	2	12	3	19,6	2	12	2	17,0	2	9	2	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	
12,0	12,0	1,2	12,4	2	11	3	12,8	2	11	2	10,7	2	8	1	22,1	2	2	12	22,1	2	2	12	22,1	2	2	12
1,6	1,6	6,8	2	11	3	5,7	2	11	2	5,3	2	5	1	10,3	2	2	8	10,3	2	2	8	10,3	2	2	8	
1,0	1,0	20,8	2	12	3	19,6	2	12	2	20,5	2	10	2	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	
14,0	14,0	1,2	14,4	2	12	3	14,9	2	12	2	13,4	2	10	1	22,1	2	2	12	22,1	2	2	12	22,1	2	2	12
1,6	1,6	7,6	2	12	3	6,7	2	12	2	6,2	2	7	1	11,1	2	2	9	11,1	2	2	9	11,1	2	2	9	
1,0	1,0	20,8	2	12	3	19,6	2	12	2	22,5	2	11	2	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	
16,0	16,0	1,2	14,4	2	12	3	14,9	2	12	2	16,6	2	11	1	22,1	2	2	12	22,1	2	2	12	22,1	2	2	12
1,6	1,6	7,6	2	12	3	6,7	2	12	2	7,8	2	9	1	11,9	2	2	10	11,9	2	2	10	11,9	2	2	10	
1,0	1,0	20,8	2	12	3	19,6	2	12	2	22,5	2	11	2	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	23,9	2	2	9	
20,0	20,0	1,2	14,4	2	12	3	14,9	2	12	2	21,2	2	12	1	22,1	2	2	12	22,1	2	2	12	22,1	2	2	12
1,6	1,6	7,6	2	12	3	6,7	2	12	2	12,2	2	12	1	13,9	2	2	12	13,9	2	2	12	13,9	2	2	12	

004-014446-00600

Рисунок 10-1

Эксперты в сварке

Wega 501														ewm®											
+	mm	SG2/3 G3/4 Si1			Ar82/18			SG2/3 G3/4 Si1			CO ₂ 100			CrNi			Ar98/2			AlMg			Ar100		
		Ø	8	mm	1/''	2/''	3/''	Ø	8	mm	1/''	2/''	3/''	Ø	8	mm	1/''	2/''	3/''	Ø	8	mm	1/''	2/''	3/''
0,8	0,8	1,1	1	1	1	1,1	1	1	1	2	1,6	1	1	2	6,8	1	2	3	6,2	1	1	2	1	1	2
	1,0	1,0	1	1	2	0,4	1	1	2	1,5	1	2	2	6,2	1	1	2	6,2	1	1	2	1	1	2	
1,0	0,8	1,3	1	2	1	1,2	1	2	2	2,1	1	3	2	7,4	1	4	3	7,4	1	4	3	6,4	1	2	2
1,0	1,0	1,2	1	2	2	0,5	1	2	2	1,7	1	3	2	6,4	1	2	2	5,4	1	2	2	5,4	1	2	2
	1,2	0,7	1	2	2	0,5	1	2	2	1,3	1	3	2	5,4	1	2	2	5,4	1	2	2	5,4	1	2	2
1,5	0,8	5,8	2	5	2	2,9	2	2	2	3,5	1	8	2	8,5	1	7	3	8,5	1	7	3	8,5	1	7	3
	1,0	3,2	1	10	2	2,5	2	5	2	2,7	1	7	2	7,0	1	5	2	7,0	1	5	2	7,0	1	5	2
1,2	1,8	1	7	2	1,4	2	2	2	2,4	1	8	2	5,9	1	4	2	5,9	1	4	2	5,9	1	4	2	
	1,8	6,8	2	7	2	3,5	2	4	2	4,6	1	10	2	10,5	1	12	3	10,5	1	12	3	10,5	1	12	3
2,0	1,0	3,7	2	1	2	3,4	2	7	2	3,6	1	10	2	7,4	1	7	2	7,4	1	7	2	7,4	1	7	2
	1,2	2,4	1	11	2	1,9	2	5	2	3,2	1	11	2	6,6	1	6	2	6,6	1	6	2	6,6	1	6	2
1,6	1,6	1	10	3	1,3	2	4	2	1,4	1	7	2	3,9	1	2	2	3,9	1	2	2	3,9	1	2	2	
	1,8	8,9	2	10	2	5,7	2	8	2	7,2	2	2	3	13,3	2	5	3	13,3	2	5	3	13,3	2	5	3
3,0	1,0	5,4	2	6	2	5,5	2	11	2	5,4	2	3	2	9,6	1	11	3	9,6	1	11	3	9,6	1	11	3
	1,2	3,5	2	4	3	2,6	2	8	2	5,2	2	5	3	7,9	1	10	3	7,9	1	10	3	7,9	1	10	3
1,6	1,9	2	1	3	1,7	2	7	2	2,2	2	1	2	5,3	1	9	2	5,3	1	9	2	5,3	1	9	2	
	1,8	11,6	2	12	3	8,4	2	12	2	9,2	2	5	3	15,3	2	8	3	15,3	2	8	3	15,3	2	8	3
4,0	1,0	6,9	2	9	2	7,0	3	2	3	7,4	2	6	3	11,3	2	3	3	11,3	2	3	3	11,3	2	3	3
	1,2	3,9	2	5	3	3,8	2	12	2	6,3	2	8	3	8,4	1	12	3	8,4	1	12	3	8,4	1	12	3
1,6	2,4	2	5	3	2,1	2	9	2	2,6	2	3	2	6,0	2	1	2	6,0	2	1	2	6,0	2	1	2	
	1,8	15,2	3	2	3	10,0	3	2	2	11,7	2	8	3	17,1	2	10	3	17,1	2	10	3	17,1	2	10	3
5,0	1,0	8,8	2	2	2	7,9	3	4	3	8,8	2	8	3	12,1	2	6	3	12,1	2	6	3	12,1	2	6	3
	1,2	4,8	2	7	3	4,7	3	2	2	7,3	2	10	3	9,2	2	3	3	9,2	2	3	3	9,2	2	3	3
1,6	2,6	2	6	3	2,7	2	11	2	3,0	2	5	2	6,6	2	5	3	6,6	2	5	3	6,6	2	5	3	
	1,8	16,9	3	3	3	13,1	3	4	3	12,6	2	9	3	18,7	2	12	3	18,7	2	12	3	18,7	2	12	3
6,0	1,0	9,7	3	2	3	8,5	3	5	3	10,8	2	10	3	12,7	2	8	3	12,7	2	8	3	12,7	2	8	3
	1,2	5,2	2	8	3	5,9	3	4	3	8,7	3	1	3	9,6	2	7	3	9,6	2	7	3	9,6	2	7	3
1,6	2,7	2	7	3	3,0	2	12	2	3,6	2	7	2	6,9	2	8	3	6,9	2	8	3	6,9	2	8	3	
	1,8	20,9	3	5	3	17,9	3	6	3	14,2	2	12	3	23,9	3	6	3	23,9	3	6	3	23,9	3	6	3
8,0	1,0	10,4	3	4	3	10,7	3	8	3	12,2	3	1	3	14,2	2	12	3	14,2	2	12	3	14,2	2	12	3
	1,2	6,8	2	11	3	7,5	3	6	3	10,4	3	4	3	12,4	2	12	3	12,4	2	12	3	12,4	2	12	3
1,6	3,0	2	9	3	3,9	3	3	3	4,5	2	10	2	7,6	2	12	3	7,6	2	12	3	7,6	2	12	3	
	1,8	23,3	3	6	3	19,7	3	8	3	17,3	3	3	3	23,9	3	6	3	23,9	3	6	3	23,9	3	6	3
10,0	1,0	16,4	3	8	3	15,0	3	10	3	13,3	3	4	3	17,4	3	2	3	17,4	3	2	3	17,4	3	2	3
	1,2	8,6	3	3	3	9,1	3	8	3	11,9	3	6	3	15,3	3	3	3	15,3	3	3	3	15,3	3	3	3
1,6	4,4	3	1	3	5,0	3	6	3	5,6	3	1	3	8,9	3	2	3	8,9	3	2	3	8,9	3	2	3	
	1,8	20,9	3	10	3	19,7	3	12	3	22,1	3	8	3	21,7	3	5	3	21,7	3	5	3	21,7	3	5	3
12,0	1,0	10,5	3	6	3	11,6	3	10	3	14,6	3	8	3	19,0	3	6	3	19,0	3	6	3	19,0	3	6	3
	1,2	6,1	3	4	3	5,8	3	8	3	6,6	3	4	3	10,3	3	4	3	10,3	3	4	3	10,3	3	4	3
1,6	22,5	3	11	3	19,7	3	12	3	22,1	3	8	3	21,7	3	5	3	21,7	3	5	3	21,7	3	5	3	
	1,2	15,8	3	10	3	14,2	3	11	3	20,8	3	10	3	20,7	3	7	3	20,7	3	7	3	20,7	3	7	3
14,0	1,6	7,2	3	6	3	6,5	3	9	3	7,6	3	6	3	11,2	3	3	3	11,2	3	3	3	11,2	3	3	3
	1,8	23,8	3	12	3	19,7	3	12	3	23,4	3	10	3	22,5	3	8	3	22,5	3	6	3	22,5	3	6	3
16,0	1,2	22,3	3	12	3	16,8	3	12	3	22,5	3	11	3	22,2	3	8	3	22,2	3	8	3	22,2	3	8	3
	1,6	7,7	3	7	3	8,2	3	11	3	10,1	3	9	3	13,3	3	7	3	13,3	3	7	3	13,3	3	7	3
20,0	1,0	23,8	3	12	3	19,7	3	12	3	24,0	3	12	3	23,9	3	8	3	23,9	3	8	3	23,9	3	8	3
	1,2	22,3	3	12	3	16,8	3	12	3	23,8	3	12	3	24,0	3	12	3	24,0	3	12	3	24,0	3	12	3
1,6	8,9	3	9	3	9,1	3	12	3	14,5	3	12	3	15,6	3	9	3	15,6	3	9	3	15,6	3	9	3	

094-014448-00800

Рисунок 10-2

Эксперты в сварке

		WEGA 601				△				EWM/HIGHTEC							
↓	↓	SG2/3 G3/4 Si1 Ar 82/18				SG2/3 G3/4 Si1 CO ₂ 100				CrNi Ar 98/2				AlMg Ar 100			
		8	8	8	8	1/m	2/m	3/mm	1/m	2/m	3/mm	1/m	2/m	3/mm	1/m	2/m	3/mm
0,8	0,8	2,1	1	1	1	1,4	1	1	2	2,7	1	1	2	7,9	1	1	3
	1,0	2,0	1	1	2	0,7	1	1	2	2,3	1	1	2	7,1	1	1	2
1,0	0,8	2,1	1	1	1	1,4	1	1	2	2,7	1	1	2	7,9	1	1	3
	1,0	2,0	1	1	2	0,7	1	1	2	2,3	1	1	2	7,1	1	1	2
	1,2	1,4	1	1	2	0,6	1	1	2	1,8	1	1	2	6,4	1	1	2
1,5	0,8	5,7	2	1	2	2,9	1	10	2	3,6	1	4	2	8,7	1	3	3
	1,0	3,2	1	6	2	2,5	2	1	2	2,9	1	3	2	7,1	1	1	2
	1,2	1,7	1	2	2	1,4	1	10	2	2,3	1	3	2	6,4	1	1	2
2,0	0,8	6,7	2	3	2	3,8	2	1	2	4,7	1	6	2	10,6	1	8	3
	1,0	3,7	1	9	2	3,3	2	3	2	3,7	1	6	2	7,6	1	3	3
	1,2	2,3	1	6	2	1,9	2	1	2	3,3	1	7	2	6,8	1	2	2
	1,6	1,5	1	5	3	1,3	1	12	2	1,5	1	3	2	4,5	1	1	2
	0,8	9,1	2	7	2	6,3	2	5	2	7,2	1	10	3	13,2	2	1	3
3,0	1,0	5,3	2	2	2	5,1	2	7	2	5,4	1	11	2	9,7	1	7	3
	1,2	3,4	1	12	3	2,8	2	5	2	5,1	2	1	2	7,8	1	5	3
	1,6	1,9	1	9	3	1,7	2	3	2	2,2	1	9	2	5,1	1	4	2
	0,8	12,3	2	9	3	8,6	2	9	2	9,1	2	1	3	15,0	2	4	3
4,0	1,0	7,3	2	6	2	6,7	2	12	3	7,3	2	2	3	11,3	1	11	3
	1,2	3,8	2	1	3	3,6	2	8	2	6,1	2	4	3	8,4	1	8	3
	1,6	2,4	2	1	3	2,2	2	6	2	2,6	1	11	2	6,0	1	9	2
	0,8	13,9	2	10	3	10,1	2	11	2	11,3	2	4	3	16,6	2	6	3
5,0	1,0	9,0	2	9	2	8,0	3	1	3	9,3	2	5	3	12,0	2	2	3
	1,2	4,6	2	3	3	4,7	2	11	3	7,4	2	7	3	9,2	1	11	3
	1,6	2,6	2	2	3	2,5	2	7	2	3,0	2	1	2	6,5	2	1	3
	0,8	16,8	2	12	3	13,3	3	1	3	12,8	2	6	3	19,0	2	9	3
6,0	1,0	9,7	2	11	3	8,5	3	2	3	10,2	2	6	3	12,9	2	5	3
	1,2	5,5	2	5	3	5,9	3	1	3	8,3	2	9	3	9,6	2	3	3
	1,6	2,8	2	4	3	3,1	2	9	3	3,7	2	4	2	6,9	2	4	3
	0,8	21,0	3	2	3	17,8	3	3	3	14,4	2	9	3	23,9	3	3	3
8,0	1,0	10,5	3	1	3	10,6	3	5	3	12,3	2	10	3	14,4	2	9	3
	1,2	6,5	2	7	3	7,4	3	3	3	10,4	3	1	3	11,9	2	8	3
	1,6	3,1	2	6	3	3,9	2	12	3	4,6	2	7	2	7,8	2	9	3
	0,8	23,2	3	3	3	19,7	3	5	3	17,0	2	12	3	23,9	3	3	3
10,0	1,0	16,2	3	5	3	18,1	3	8	3	13,4	3	1	3	17,5	2	11	3
	1,2	8,6	2	12	3	9,0	3	5	3	11,8	3	3	3	15,2	2	12	3
	1,6	4,1	2	9	3	4,9	3	3	3	5,6	2	10	3	9,0	2	11	3
	1,0	21,7	3	8	3	18,6	3	9	3	15,5	3	3	3	19,0	2	12	3
12,0	1,2	11,2	3	4	3	11,1	3	7	3	14,4	3	5	3	18,9	3	3	3
	1,6	6,2	3	1	3	5,7	3	5	3	6,7	3	1	3	10,4	3	1	3
	1,0	23,2	3	9	3	24,0	3	11	3	21,7	3	5	3	21,7	3	2	3
	1,2	17,0	3	8	3	15,6	3	9	3	19,6	3	7	3	20,2	3	4	3
14,0	1,6	7,2	3	3	3	7,1	3	7	3	8,1	3	4	3	11,3	3	2	3
	1,0	24,0	3	10	3	24,0	3	12	3	23,4	3	7	3	22,4	3	3	3
	1,2	24,0	3	11	3	18,9	3	10	3	21,8	3	8	3	22,0	3	5	3
	1,6	7,6	3	4	3	7,7	3	8	3	9,9	3	6	3	13,0	3	4	3
16,0	1,0	24,0	3	12	3	24,0	3	12	3	24,0	3	12	3	23,9	3	5	3
	1,2	24,0	3	12	3	24,0	3	12	3	24,0	3	10	3	24,0	3	9	3
	1,6	9,3	3	7	3	9,7	3	10	3	13,7	3	9	3	15,5	3	6	3
20,0	1,0	24,0	3	12	3	24,0	3	12	3	24,0	3	10	3	24,0	3	9	3
	1,2	24,0	3	12	3	24,0	3	12	3	24,0	3	10	3	24,0	3	9	3
	1,6	9,3	3	7	3	9,7	3	10	3	13,7	3	9	3	15,5	3	6	3

Рисунок 10-3

SVARMA.ru
Эксперты в сварке

11 Приложение В

11.1 Обзор представительств EWM

Headquarters

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com



⚙️ 🏠 Production, Sales and Service

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGTEC WELDING AUTOMATION GmbH

Boxbachweg 4
08606 Oelsnitz/V. · Germany
Tel: +49 37421 20-300 · Fax: -318
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

EWM HIGTEC WELDING s.r.o.

Tr. 9. kvetna 718 / 31
407 53 Jiríkov · Czech Republic
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

🏠 Sales and Service Germany

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Vertriebs- und Technologiezentrum
Grünaue Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Lindenstraße 1a
38723 Seesen-Rhüden · Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20
www.ewm-seesen.de · info@ewm-seesen.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Vertriebs- und Logistikzentrum
Sälzerstraße 20
56235 Ransbach-Baumbach · Tel: +49 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-ransbach-baumbach.de · info@ewm-ransbach-baumbach.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Vertriebs- und Technologiezentrum
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Bildstock 9/3-4
88085 Langenargen · Tel: +49 7543 9344-30 · Fax: -50
www.ewm-langenargen.de · info@ewm-langenargen.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Rittergasse 1
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

EWM HIGTEC WELDING AUTOMATION GmbH

Steinfeldstrasse 15
90425 Nürnberg · Tel: +49 911 3841-727 · Fax: -728
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

🏠 Sales and Service International

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-gmunden.at · info@ewm-gmunden.at

EWM HIGTEC WELDING (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGTEC WELDING UK Ltd.

Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpet · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum

Týřová 2106
256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz



Plants



Branches

● More than 300 EWM sales partners worldwide