


Origo™

Mig 4002c

Mig 5002c

Mig 6502c

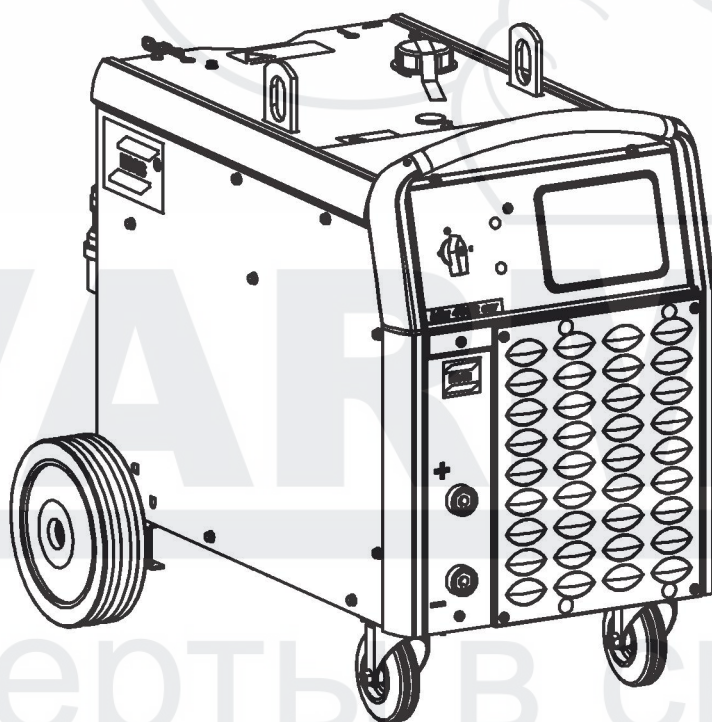

Технологическая инструкция



DECLARATION OF CONFORMITY

In Accordance with

The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007

The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 July 2007

Type of equipment

Welding power sources for MIG/MAG welding

Brand name or trade mark

ESAB

Type designation etc.

Origo™ Mig 4002c, Mig 4002cw, Mig 5002c, Mig 5002cw, Mig 6502c, Mig 6502cw

Valid from serial number 740,741,742,743,744,745,801,802,803,804,805,806,136-xxx-xxxx

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA

Name, address, telephone No, telefax No:

OZAS-ESAB Sp. z o.o.

ul.A.Struga 10 , 45-073 Opole , Poland

Phone: +48 77 4019200, Fax: +48 77 4019201

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

EN 60974-1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources

EN 60974-2, Arc welding equipment – Part 2: Liquid cooling system

EN 60974-10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Place and Date
Opole , 2011-11-07

Signature

Dariusz Brudkiewicz
Clarification

Position
Managing Director
OZAS-ESAB Sp. z o.o.

1	БЕЗОПАСНОСТЬ	4
1.1	Значение символов	4
1.2	Правила техники безопасности	4
2	ВВЕДЕНИЕ	8
2.1	Оборудование	8
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
4	УСТАНОВКА	13
4.1	Местоположение	13
4.2	Сборка компонентов	14
4.3	Сеть электропитания	15
5	ОПЕРАЦИЯ	17
5.1	Соединения и устройства управления	18
5.2	Защита от перегрева	18
5.3	Подвод воды	18
5.4	Реле потока воды	19
5.5	Сварка методом MIG/MAG и FCAW-S	19
5.6	Сварка покрытым электродом (ММА)	19
5.7	Сварка методом TIG	19
6	ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
6.1	Проверка и чистка	21
6.1.1	Источник питания	21
6.1.2	Сварочная горелка	21
6.2	Пополнение охлаждающей жидкости	22
7	ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
8	ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	24
	ОЧИСТКА	25
	СХЕМА	26
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ	29
	НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА	31
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	32

1 БЕЗОПАСНОСТЬ

1.1 Значение символов

При использовании в тексте руководства: «Опасно!» «Внимание!» «Осторожно!»



ОПАСНО!

Означает непосредственную опасность, которая, если ее не избежать, может немедленно привести к серьезной травме или смерти.



ВНИМАНИЕ!

Означает потенциальную опасность, которая может привести к травме или смерти.



ОСТОРОЖНО!

Означает опасности, которые могут привести к незначительным травмам.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать указания на табличках, требования техники безопасности на месте эксплуатации и данные паспортов безопасности.



1.2 Правила техники безопасности

Пользователи оборудования компании ESAB несут полную ответственность за соблюдение всеми лицами, работающими с оборудованием или вблизи от него, всех соответствующих мер безопасности. Меры безопасности должны соответствовать требованиям, которые распространяются на данный тип сварочного оборудования. В дополнение к стандартным правилам, относящимся к рабочему месту, необходимо выполнять следующие рекомендации.

Все работы должны выполняться прошедшим обучение персоналом, хорошо знакомым с эксплуатацией оборудования. Неправильная эксплуатация оборудования может привести к возникновению опасных ситуаций, следствием которых может стать получение травм оператором и повреждение оборудования.

1. Все лица, использующие оборудование, должны быть ознакомлены с:
 - правилами его эксплуатации;
 - расположением органов аварийного останова;
 - их функционированием;
 - соответствующими правилами техники безопасности;
 - сваркой и резкой, а также другим применением оборудования.
2. Оператор должен убедиться в том, что:
 - в пределах рабочей зоны оборудования, при его запуске, не находятся люди, не имеющие соответствующего разрешения;
 - при загорании дуги обеспечивается соответствующая защита персонала.
3. Рабочее место:
 - должно соответствовать выполняемой работе;
 - не должно быть подвержено сквознякам.

4. Средства индивидуальной защиты:
 - Во всех случаях используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, огнестойкую одежду, защитные перчатки.
 - Запрещается носить незакрепленные предметы одежды и украшения, такие как шейные платки, браслеты, кольца, и т. д., которые могут зацепиться за детали оборудования или вызвать ожоги.
5. Общие меры безопасности:
 - Убедитесь в том, что обратный кабель надежно закреплен.
 - К работе с высоковольтным оборудованием **может быть допущен только квалифицированный электрик.**
 - Соответствующие средства пожаротушения должны быть четко обозначены и находиться поблизости.
 - Смазку или техническое обслуживание **не** следует выполнять во время работы оборудования.



ВНИМАНИЕ!

Дуговая сварка и резка могут быть опасными для сварщика и других людей. При выполнении сварки или резки примите меры предосторожности.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР - Может убить

- Установите и заземлите устройство в соответствии с инструкцией.
- Не прикасайтесь открытыми участками кожи, мокрыми перчатками или мокрой одеждой к электрическим частям или электродам, находящимся под напряжением.
- Обеспечьте индивидуальную изоляцию от земли и рабочего оборудования.
- Обеспечьте безопасность вашего рабочего места.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ могут быть опасными для здоровья

- Сварщики с кардиостимуляторами должны проконсультироваться с лечащим врачом. Электромагнитные поля могут нарушать работу некоторых типов кардиостимуляторов.
- Воздействие электромагнитных полей может вызывать другие неизвестные нарушения здоровья.
- Для минимизации воздействия электромагнитных полей сварщики должны выполнять следующую процедуру:
 - Расположите электрод и рабочие кабели с одной стороны от вас. По возможности закрепляйте их лентой. Не стойте между кабелем горелки и рабочим кабелем. Запрещается оборачивать кабель горелки или рабочий кабель вокруг тела. Источник питания и кабели должны находиться как можно дальше от тела сварщика.
 - Присоединяйте рабочий кабель к заготовке как можно ближе к области сварки.



ПАРЫ И ГАЗЫ могут быть опасными для здоровья

- Держите голову в стороне от выделяющихся паров.
- Используйте вентиляцию, вытяжку в районе горения дуги или и то и другое, чтобы отвести пары и газы из зоны дыхания и с участка в целом.



ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ может вызвать повреждение органов зрения и ожоги на коже.

- Обеспечьте защиту глаз и тела. Пользуйтесь правильно подобранными сварочным щитком и светофильтрами, а также надевайте защитную одежду.
- Обеспечьте защиту стоящих рядом людей с помощью соответствующих экранов или шторок.



ШУМ - Чрезмерный шум может нарушить слух

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Применяйте наушники или другие средства защиты органов слуха.



ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ могут быть причиной травм



- Следите, чтобы все дверцы, панели и крышки были закрыты и зафиксированы. При необходимости снятия крышек для техобслуживания и поиска неисправностей воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста. Установите панели и крышки и закройте дверцы после технического обслуживания и перед запуском двигателя.
- Перед установкой или подключением выключите двигатель.
- Следите за тем, чтобы руки, волосы, края одежды и инструменты не касались движущихся деталей.



ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ

- Искры (брызги) могут вызвать пожар. Убедитесь в том, что поблизости нет воспламеняемых материалов.
- Не использовать на закрытых контейнерах.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ — в случае неправильного функционирования обратитесь за помощью к специалистам.

ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ!



ОСТОРОЖНО!

Данное изделие предназначено только для дуговой сварки.



ВНИМАНИЕ!

Нельзя использовать источник питания для отогревания замерзших труб.



ОСТОРОЖНО!

Оборудование класса А не предназначено для использования в жилых помещениях, где электроснабжение осуществляется из бытовых сетей низкого напряжения. В таких местах могут появиться потенциальные трудности обеспечения электромагнитной совместимости оборудования класса А вследствие кондуктивных помех.






ПРИМЕЧАНИЕ!

Отправляйте подлежащее утилизации электронное оборудование на предприятия по переработке отходов!

В соблюдение Европейской Директивы 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования, и при ее осуществлении в соответствии с национальными законодательными актами, электрическое и/или электронное оборудование, которое достигло предельного срока эксплуатации, должно отправляться на предприятия по переработке отходов.

В качестве ответственного лица за оборудование вы отвечаете за получение информации по утвержденным станциям сбора отходов.

Для получения подробной информации обращайтесь к ближайшему дилеру компании ESAB.

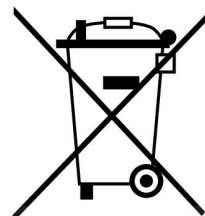

ESAB предлагает ассортимент принадлежностей для сварки и средств индивидуальной защиты. Чтобы получить информацию для заказа, свяжитесь с сотрудником ESAB или посетите наш сайт.

SVARMA ru

Эксперты в сварке

2 ВВЕДЕНИЕ

Mig 4002c, Mig 5002c и Mig6502c являются источниками сварочного тока для электродуговой сварки в среде инертного газа обычной сварочной проволокой (MIG), либо без газа с использованием проволоки с флюсом (MAG), а также для дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW-S), сварки вольфрамовым электродом (только для некоторых панелей управления) и для сварки с покрытыми и целлюлозными электродами (MMA).

Источники питания предназначены для использования со следующими блоками подачи проволоки:

- Feed 3004/4804
- MobileFeed 300.
- YardFeed 2000

Принадлежности, предлагаемые компанией ESAB для данного изделия, представлены в разделе «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» этого руководства.

2.1 Оборудование

Источник питания поставляется со следующими устройствами:

- Обратным кабелем длиной 5 м с зажимом
- Шкаф для баллона с газом
- Цепью для крепления баллона
- Направляющий штырь для блока подачи проволоки
- Охлаждающее устройство (если необходимо)
- Технологическая инструкция

SVARMA ru

Эксперты в сварке

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mig 4002c	
Напряжение питания	380/400 - 415 В, +/-10%, 3~ 50/60 Гц 230/400 - 415/440 - 460/500 В, +/-10%, 3~ 50/60 Гц
Допустимая нагрузка при MIG/MAG	
коэффициент нагрузки 60%	400 А/34,0 В
100% рабочий цикл	310 А / 30,0 В
Допустимая нагрузка при сварке MMA	
коэффициент нагрузки 60%	400 А / 36,0 В
100% рабочий цикл	310 А / 33,0 В
Пределы регулирования сварочного тока 1)	
MIG/MAG	20 А / 15 В - 400 А / 34,0 В
MMA	20 А / 20,8 В - 400 А / 36,0 В
Напряжение холостого хода	
MIG/MAG без функции VRD 3)	68,0 В
MMA без функции VRD 3)	62,0 В
Функция VRD деактивирована 4)	56,0 В
Функция VRD активирована 4)	< 35,0 В
Мощность при холостом ходе	
с блоком охлаждения	500 Вт
с блоком охлаждения	700 Вт
в режиме энергосбережения (15 мин после последней сварки) 2)	60 Вт
Коэффициент мощности при максимальном токе MMA	0,88
КПД при максимальном токе MMA	70%
Напряжение управления	42,0 В, 50/60 Гц
Размеры (Д х Ш х В)	830 × 640 × 835 мм (32,7 × 25,2 × 32,9 дюйма)
Вес	149 кг (328,5 фунта)
с блоком охлаждения	163 кг (359,4 фунта)
Рабочая температура	от -10 до +40 °С (от +14 до +104 °F)
Температура для транспортировки	от -20 до +55 °С (от -4 до +131 °F)
Класс защиты корпуса	IP 23
Класс зоны установки	S

1) Пределы регулирования сварочного тока отличаются от тех, которые можно установить на панели.

2) Режим энергосбережения возможен только при сварке MIG/MAG.

3) Действительно для источников питания без технических характеристик VRD на паспортной табличке.

4) Действительно для источников питания с техническими характеристиками VRD на паспортной табличке. Функция VRD объяснена в руководстве по эксплуатации панели управления.

Mig 5002c	
Напряжение питания	380/400 - 415 В, +/-10%, 3~ 50/60 Гц 230/400 - 415/440 - 460/500 В, +/-10%, 3~ 50/60 Гц
Допустимая нагрузка при MIG/MAG	
коэффициент нагрузки 60%	500 А / 39,0 В
100% рабочий цикл	400 А/34,0 В
Допустимая нагрузка при сварке MMA	
коэффициент нагрузки 60%	500 А / 40,0 В
100% рабочий цикл	400 А / 36,0 В
Пределы регулирования сварочного тока ¹⁾	
MIG/MAG	20 А / 15,0 В - 500 А / 39,0 В
MMA	20 А / 20,8 В - 500 А / 40,0 В
Напряжение холостого хода	
MIG/MAG без функции VRD ³⁾	68,0 В
MMA без функции VRD ³⁾	62,0 В
Функция VRD деактивирована ⁴⁾	56,0 В
Функция VRD активирована ⁴⁾	< 35,0 В
Мощность при холостом ходе	
с блоком охлаждения	550 Вт
с блоком охлаждения	750 Вт
в режиме энергосбережения (15 мин после последней сварки) ²⁾	60 Вт
Коэффициент мощности при максимальном токе MMA	0,90
КПД при максимальном токе MMA	72%
Напряжение управления	42,0 В, 50/60 Гц
Размеры (Д x Ш x В)	830 x 640 x 835 мм (32,7 x 25,2 x 32,9 дюйма)
Вес	185 кг (407,9 фунтов)
с блоком охлаждения	199 кг (438,7 фунтов)
Рабочая температура	от -10 до +40 °С (от +14 до +104 °F)
Температура для транспортировки	от -20 до +55 °С (от -4 до +131 °F)
Класс защиты корпуса	IP 23
Класс зоны установки	S

1) Пределы регулирования сварочного тока отличаются от тех, которые можно установить на панели.

2) Режим энергосбережения возможен только при сварке MIG/MAG.

3) Действительно для источников питания без технических характеристик VRD на паспортной табличке.

4) Действительно для источников питания с техническими характеристиками VRD на паспортной табличке. Функция VRD объяснена в руководстве по эксплуатации панели управления.

Mig 6502c	
Напряжение питания	380/400 - 415 В, +/-10%, 3~ 50/60 Гц 230/400 - 415/440 - 460/500 В, +/-10%, 3~ 50/60 Гц
Допустимая нагрузка при MIG/MAG	
коэффициент нагрузки 60%	650 А / 44,0 В
100% рабочий цикл	500 А / 39,0 В
Допустимая нагрузка при сварке MMA	
коэффициент нагрузки 60%	650 А / 44,0 В
100% рабочий цикл	500 А / 40,0 В
Пределы регулирования сварочного тока ¹⁾	
MIG/MAG	20 А / 15,0 В - 650 А / 39,0 В
MMA	20 А / 20,8 В - 650 А / 40,0 В
Напряжение холостого хода	
MIG/MAG без функции VRD ³⁾	68,0 В
MMA без функции VRD ³⁾	62,0 В
Функция VRD деактивирована ⁴⁾	56,0 В
Функция VRD активирована ⁴⁾	< 35,0 В
Мощность при холостом ходе	
с блоком охлаждения	670 Вт
с блоком охлаждения	870 Вт
в режиме энергосбережения (15 мин после последней сварки) ²⁾	60 Вт
Коэффициент мощности при максимальном токе MMA	0,90
КПД при максимальном токе MMA	76%
Напряжение управления	42,0 В, 50/60 Гц
Размеры (Д x Ш x В)	830 x 640 x 835 мм (32,7 x 25,2 x 32,9 дюйма)
Вес	222 кг (489,4 фунтов)
с блоком охлаждения	236 кг (520,3 фунтов)
Рабочая температура	от -10 до +40 °С (от +14 до +104 °F)
Температура для транспортировки	от -20 до +55 °С (от -4 до +131 °F)
Класс защиты корпуса	IP 23
Класс зоны установки	S

1) Пределы регулирования сварочного тока отличаются от тех, которые можно установить на панели.

2) Режим энергосбережения возможен только при сварке MIG/MAG.

3) Действительно для источников питания без технических характеристик VRD на паспортной табличке.

4) Действительно для источников питания с техническими характеристиками VRD на паспортной табличке. Функция VRD объяснена в руководстве по эксплуатации панели управления.

Блок охлаждения	
Охлаждающая способность	1,0 кВт при разнице температур 25 °C (77 °F) и расходе 1,0 л/мин (0,26 галл./мин)
Охлаждающая жидкость	Готовый к применению хладагент производства ESAB
Объем охлаждающей жидкости	5 л (1,45 галл.)
Максимальный расход воды	2,1 л/мин (0,55 галл./мин)

Рабочий цикл

Рабочим циклом называется время, выраженное в процентах от периода продолжительностью десять минут, в течение которого вы можете производить сварку или резку с определенной нагрузкой без риска перегрузки. Рабочий цикл указан для температуры 40 °C / 104 °F и ниже.

Класс защиты корпуса

Код **IP** обозначает класс защиты корпуса устройства, то есть степень защиты от попадания внутрь твердых предметов или воды.

Оборудование, имеющее маркировку **IP23**, предназначено для использования внутри и вне помещений.

Класс применения

Символ **S** указывает на то, что источник питания предназначен для использования в местах с повышенной опасностью поражения электрическим током.

SVARMA ru

Эксперты в сварке

4 УСТАНОВКА

Монтаж должен выполняться специалистом.



ОСТОРОЖНО!

Данное изделие предназначено для промышленного применения. При использовании в домашних условиях изделие может вызвать радиопомехи. Принятие соответствующих мер безопасности является ответственностью пользователя.



ВНИМАНИЕ!

Для подъема источника питания пользуйтесь ремнями. Ручка предназначена только для перемещения изделия по земле.




4.1 Местоположение

Разместите источник сварочного тока таким образом, чтобы его воздухозаборные и выпускные отверстия не были заграждены.

SVARMA ru

Эксперты в сварке

4.2 Сборка компонентов

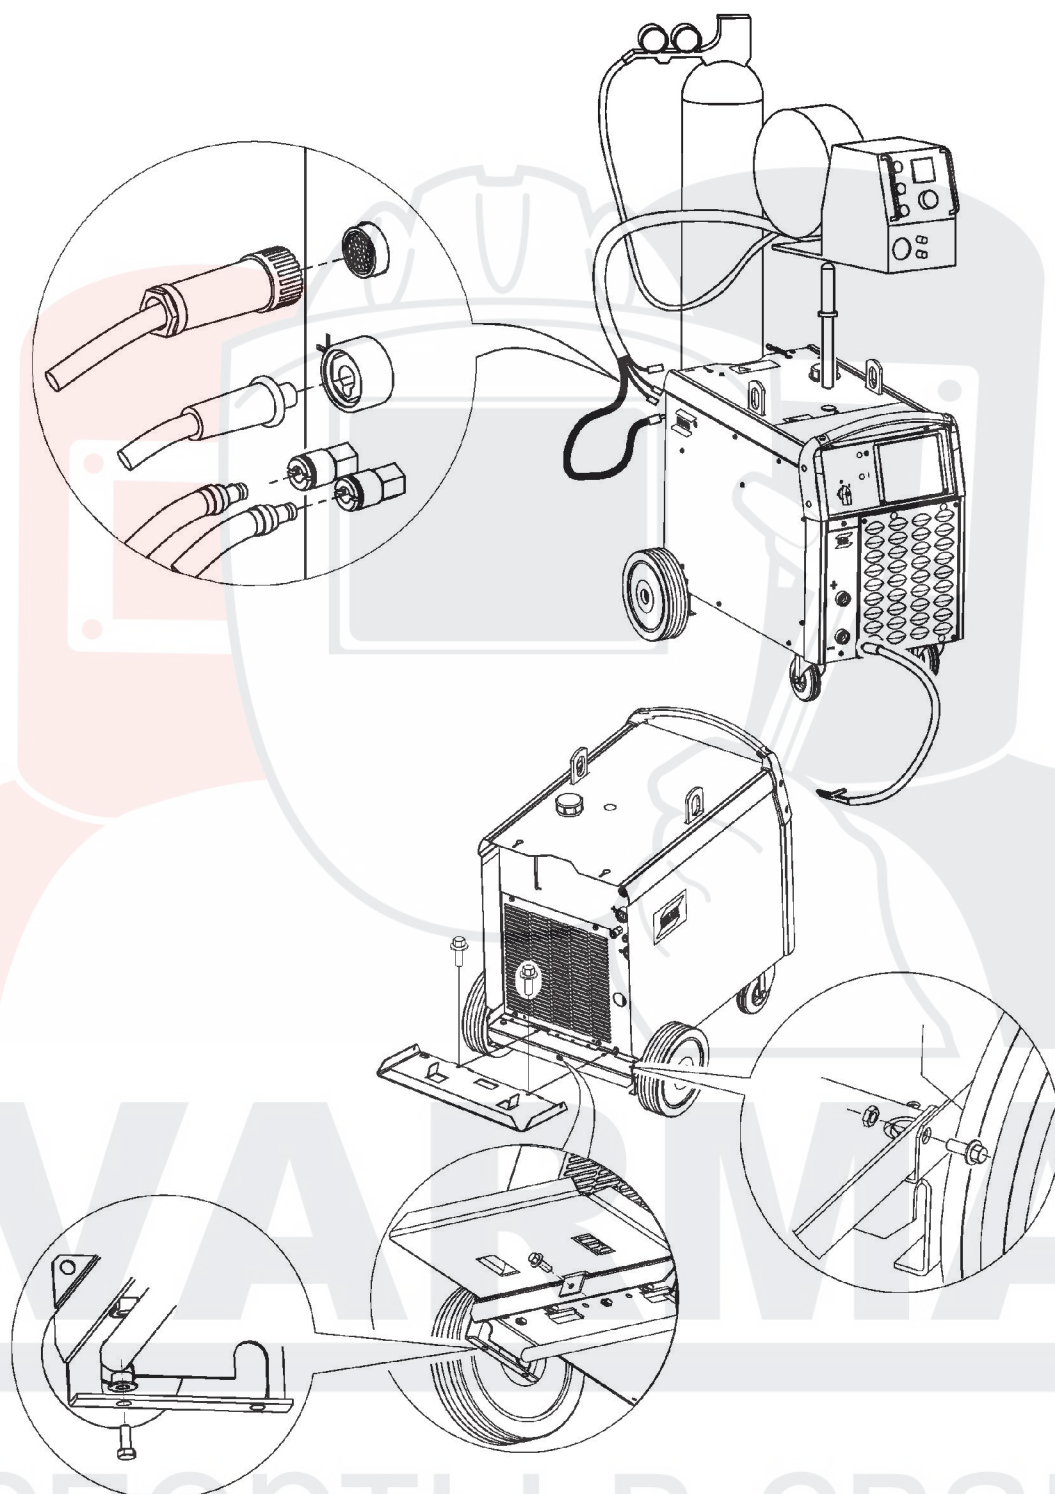

ВНИМАНИЕ!


Во время транспортировки задние колеса источника питания находятся в переднем положении. Перед использованием установите колеса в их заднее положение.

4.3 Сеть электропитания


Убедитесь в том, что блок подключен к сети электропитания с требуемым напряжением и защищен предохранителями требуемого номинала. Необходимо обеспечить защитное заземление в соответствии с действующими нормами.

Первичная обмотка трансформатора должна быть подключена в соответствии с описанием, данным в разделе «Инструкция по подключению».

- T1 Главный трансформатор
- TC1 Вспомогательный трансформатор
- TC2 подогреватель CO₂ (поставляется дополнительно)

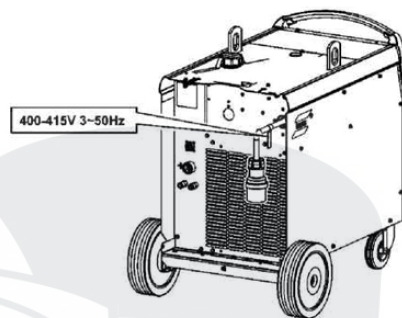

Паспортная табличка с параметрами сети электропитания

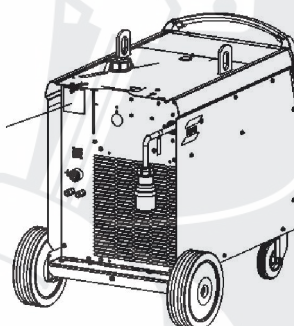

Рекомендуемые номиналы предохранителей и минимальная площадь поперечного сечения кабелей

3~ 50/60 Гц	Mig 4002c				
Напряжение питания	230 В	380 В	400-415 В	440-460 В	500 В
Первичный ток					
коэффициент нагрузки 60%	56 А	34 А (45 А*)	32 А (43 А*)	29 А (39 А*)	26 А (35 А*)
100% рабочий цикл	43 А	26 А	25 А	23 А	20 А
Площадь поперечного сечения силового кабеля	4G 10 мм ²	4G 4 мм ²	4G 4 мм ²	4G 4 мм ²	4G 4 мм ²
Предохранитель с защитой от пульсации	35 А	25 А (50 А*)	25 А (50 А*)	25 А (50 А*)	20 А (50 А*)

3~ 50/60 Гц	Mig 5002c				
Напряжение питания	230 В	380 В	400-415 В	440-460 В	500 В
Первичный ток					

3~ 50/60 Гц	Mig 5002c				
коэффициент нагрузки 60%	75 A	45 A (53 A*)	43 A (50 A*)	39 A (48 A*)	34 A (42 A*)
100% рабочий цикл	57 A	35 A	33 A	30 A	26 A
Площадь поперечного сечения силового кабеля	4G 16 мм ²	4G 6 мм ²	4G 6 мм ²	4G 6 мм ²	4G 6 мм ²
Предохранитель с защитой от пульсации	63 A	35 A (50 A*)	35 A (50 A*)	35 A (50 A*)	35 A (50 A*)

3~ 50/60 Гц	Mig 6052c				
Напряжение питания	230 В	380 В	400-415 В	440-460 В	500 В
Первичный ток					
коэффициент нагрузки 60%	103A	62 A (68 A*)	59 A (65 A*)	53 A (69 A*)	47 A (52 A*)
100% рабочий цикл	80 A	48 A	46 A	42 A	37 A
Площадь поперечного сечения силового кабеля	4G 25 мм ²	4G 10 мм ²	4G 10 мм ²	4G 10 мм ²	4G 10 мм ²
Предохранитель с защитой от пульсации	80 A	50 A (63 A*)	50 A (63 A*)	50 A (63 A*)	50 A (63 A*)

* AAG (воздушно-дуговая строжка)



ПРИМЕЧАНИЕ!

Приведенные выше значения площади поперечного сечения силовых кабелей и номиналы предохранителей соответствуют шведским нормам. Для других регионов кабели питания должны соответствовать сфере применения, а также местным и государственным нормативным документам.




5 ОПЕРАЦИЯ

Общие правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования, содержатся в главе «БЕЗОПАСНОСТЬ» этого руководства. Прочтите ее перед началом эксплуатации оборудования!




ВНИМАНИЕ!

Закрепляйте оборудование, особенно в тех случаях, когда оно расположено на неровной или наклонной поверхности.

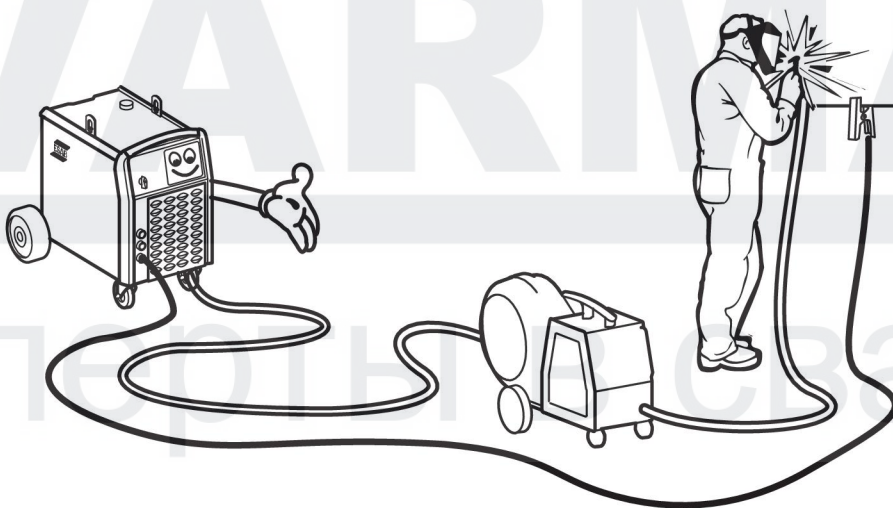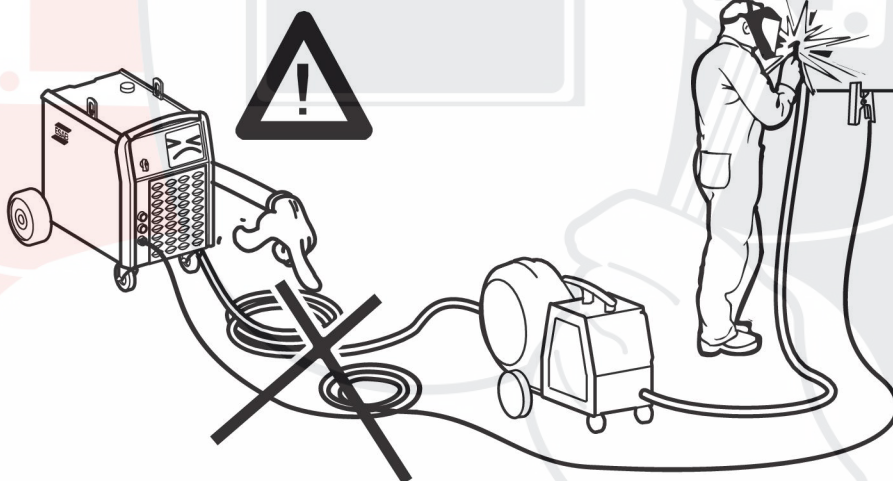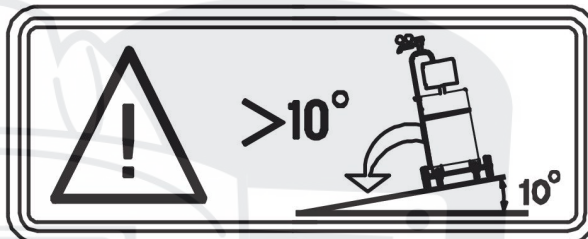

5.1 Соединения и устройства управления

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Выключатель сетевого питания 0 / 1 | 6 | Соединитель для подачи охлаждающей воды от блока подачи проволоки – КРАСНЫЙ |
| 2 | Индикаторная лампа — источник питания ВКЛ. (ON) | 7 | Подключение охлаждающей воды к блоку подачи проволоки – ГОЛУБОЙ |
| 3 | Лампа индикации, перегрев / неисправность | 8 | Подсоединение сварочного кабеля (+) |
| 4 | Подсоединение сварочного кабеля (+) | 9 | Разъем управляющего кабеля (от блока подачи проволоки или к нему) |
| 5 | Подсоединение кабеля источника сварочного тока (-) | | |

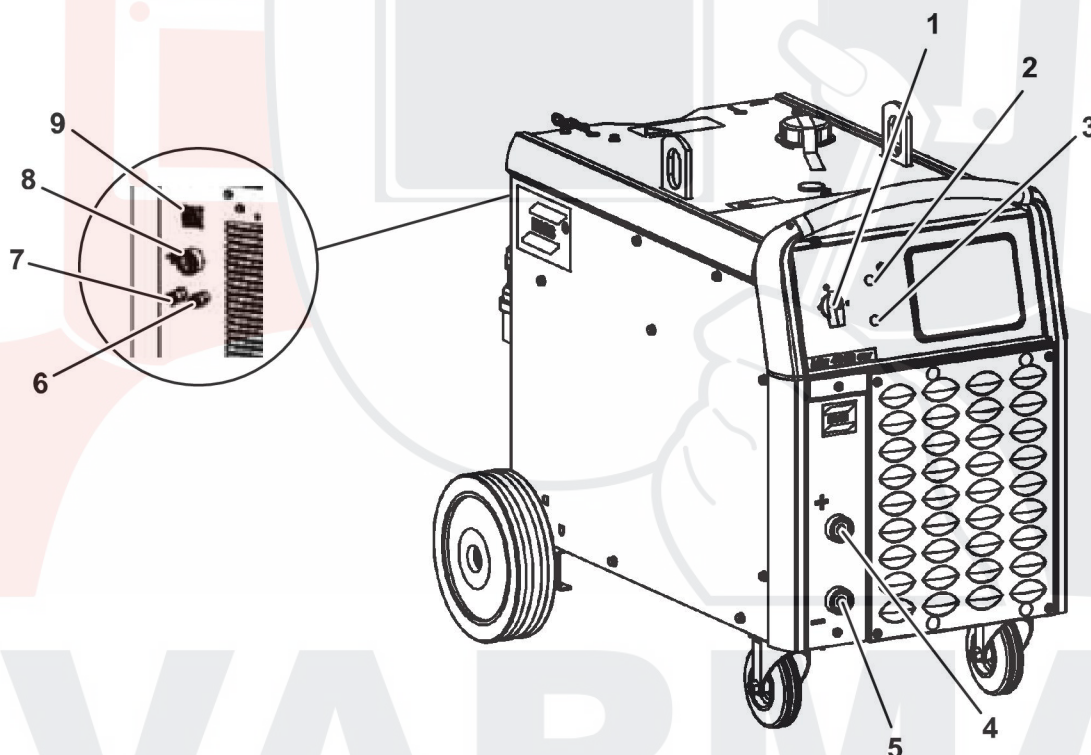

5.2 Защита от перегрева

Источник питания имеет одно устройство защиты от перегрева, срабатывающее, когда внутренняя температура становится слишком высокой. При этом подача сварочного тока прекращается, и в передней части источника питания загорается оранжевая индикаторная лампа.

Реле автоматически возвращается в исходное состояние, когда температура снижается и гаснет индикаторная лампа.

5.3 Подвод воды

Блок подачи проволоки оборудован системой обнаружения **ELP**, (ESAB Logic Pump, насос с логическим управлением), позволяющей проверить, подсоединены ли водяные шланги сварочной горелки. При подключении сварочной горелки с водяным охлаждением запускается водяной насос.

Во время подключения или отключения водяных шлангов системы охлаждения от блока подачи проволоки сетевой выключатель источника питания должен находиться в положении OFF (ВЫКЛ).

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Использование сварочной горелки с водяным охлаждением при неработающем насосе может привести к повреждению горелки, поэтому не рекомендуется использовать блок подачи проволоки без ELP.

5.4 Реле потока воды

Защитное устройство разрывает цепь сварочного тока в случае отсутствия охлаждающей жидкости, когда загорается оранжевая индикаторная лампа на лицевой панели блока питания.

Это защитное устройство поставляется как дополнительная принадлежность. Номер для заказа см. в разделе «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ».

5.5 Сварка методом MIG/MAG и FCAW-S

Дуга расплавляет постоянно подающуюся проволоку. Зона сварки защищается атмосферой из защитного газа. При сварке методом MIG/MAG и FCAW-S источник питания дополняется:

- блоком подачи проволоки;
- сварочной горелкой;
- соединительным кабелем между источником питания и блоком подачи проволоки;
- баллоном защитного газа.

5.6 Сварка покрытым электродом (ММА)

Способ ММА называется также сваркой покрытыми электродами. Возбуждение дуги расплавляет электрод, а его покрытие образует защитный шлак.

При сварке покрытыми и целлюлозными электродами источник питания дополняется:

- сварочным кабелем с зажимом.

5.7 Сварка методом TIG

При сварке методом TIG происходит расплавление металла свариваемой детали с помощью электрической дуги, возбуждаемой на вольфрамовом электроде, который сам не плавится. Зона сварки и сам электрод защищены атмосферой из защитного газа. При сварке методом TIG источник питания дополняется:

- сварочной горелкой TIG с вольфрамовым электродом и газовым клапаном;
- баллоном аргона;
- регулятором аргона.

"Live TIG-start"

В режиме «Live TIG-start» вольфрамовый электрод должен касаться детали. Когда электрод затем отводится от детали, дуга возбуждается при ограниченном установленном уровне тока.



SVARMA ru

Эксперты в сварке

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРИМЕЧАНИЕ!

Регулярное техническое обслуживание имеет большое значение для безопасной и надежной работы оборудования.

К снятию защитных панелей и проведению работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию, или восстановительному ремонту сварочного оборудования допускаются только те лица, которые обладают соответствующими знаниями в области электричества (аттестованный персонал).



ОСТОРОЖНО!

Все гарантийные обязательства поставщика теряют силу в том случае, если заказчик предпринимает самостоятельные попытки устранить неисправность в период действия гарантии.

6.1 Проверка и чистка

6.1.1 Источник питания

Регулярно проверяйте источник питания, не допуская его загрязнения.

Для очистки источник тока необходимо регулярно продувать сухим сжатым воздухом при пониженном давлении, см. раздел «ОЧИСТКА». Эту операцию следует выполнять чаще при работе в загрязненной среде.

В противном случае произойдет закупорка отверстий для входа и выхода воздуха, которая может вызвать перегрев источника питания. Этого можно избежать, используя воздушный фильтр.

Воздушный фильтр является дополнительной принадлежностью. Номер для заказа указан в разделе «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ».

6.1.2 Сварочная горелка


Для обеспечения надежной сварки необходимо через регулярные промежутки времени чистить и заменять быстроизнашиваемые детали.

6.2 Пополнение охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

Используйте охлаждающую жидкость, рекомендованную компанией ESAB. Не рекомендованные к использованию охлаждающие жидкости могут привести к повреждению оборудования и угрожать безопасной эксплуатации продукции. Информация для заказа указана в главе «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» руководства по эксплуатации.

- Залейте охлаждающую жидкость. (Уровень жидкости должен находиться между нижней и верхней меткой).
- Отсоедините шланг охлаждающей жидкости линии подачи воды (синий соединитель сварочной горелки) для удаления пузырьков воздуха из системы.
- Заново подсоедините шланг для подвода охлаждающей жидкости.

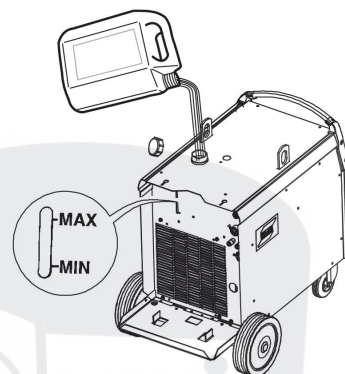

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если подсоединяемая сварочная горелка или подсоединяемые кабели имеют длину 5 метров и более, необходимо произвести доливку охлаждающей жидкости. При доливке охлаждающей жидкости с целью регулировки уровня нет необходимости отсоединять шланг охлаждающей жидкости.



ОСТОРОЖНО!

С охлаждающей жидкостью следует обращаться как с химическими отходами.

SVARMA ru

Эксперты в сварке

7 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем вызывать авторизованного специалиста по техническому обслуживанию, попробуйте самостоятельно выполнить рекомендуемые ниже проверки.

Тип неисправности	Действия
Отсутствие дуги.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, включен ли выключатель питания. • Проверьте правильность подключения сварочного и обратного кабелей. • Проверьте, правильно ли задана величина тока.
Прерывание сварочного тока во время сварки.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не сработало ли реле защиты от тепловой перегрузки (срабатывание реле определяется по загоранию оранжевой лампы на лицевой панели). • Проверьте сетевые предохранители.
Часто срабатывают реле защиты от тепловой перегрузки.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не засорены ли воздушные фильтры. • Убедитесь в том, что не превышены номинальные значения параметров источника питания (т. е. устройство работает без перегрузки).
Низкая эффективность сварки.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность подключения сварочного и обратного кабелей. • Проверьте, правильно ли задана величина тока. • Убедитесь в том, что используются электроды требуемого типа. • Проверьте сетевые предохранители.

SVARMA ru

Эксперты в сварке

8 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



ОСТОРОЖНО!

Работы по ремонту и электрическому монтажу должны выполняться квалифицированным техником ESAB по обслуживанию оборудования. Используйте только оригинальные запасные и изнашиваемые части ESAB.


Mig 4002cw, Mig 4002c, Mig 5002cw, Mig 5002c, Mig 6502cw, Mig 6502c разработаны и испытаны в соответствии с международными и европейскими стандартами 60974-1, 60974-2 и 60974-10. Обслуживающая организация, выполнявшая техническое обслуживание или ремонтные работы, обязана обеспечить дальнейшее соответствие параметров изделия требованиям указанного стандарта.


Дополнительные и изнашиваемые детали можно заказать через ближайшего дилера компании ESAB, см. заднюю обложку данного документа. При заказе указывайте тип изделия, серийный номер и номер запасной части по перечню запасных частей. Это упростит отправку и обеспечит ее правильность.

SVARMA ru

Эксперты в сварке

ОЧИСТКА

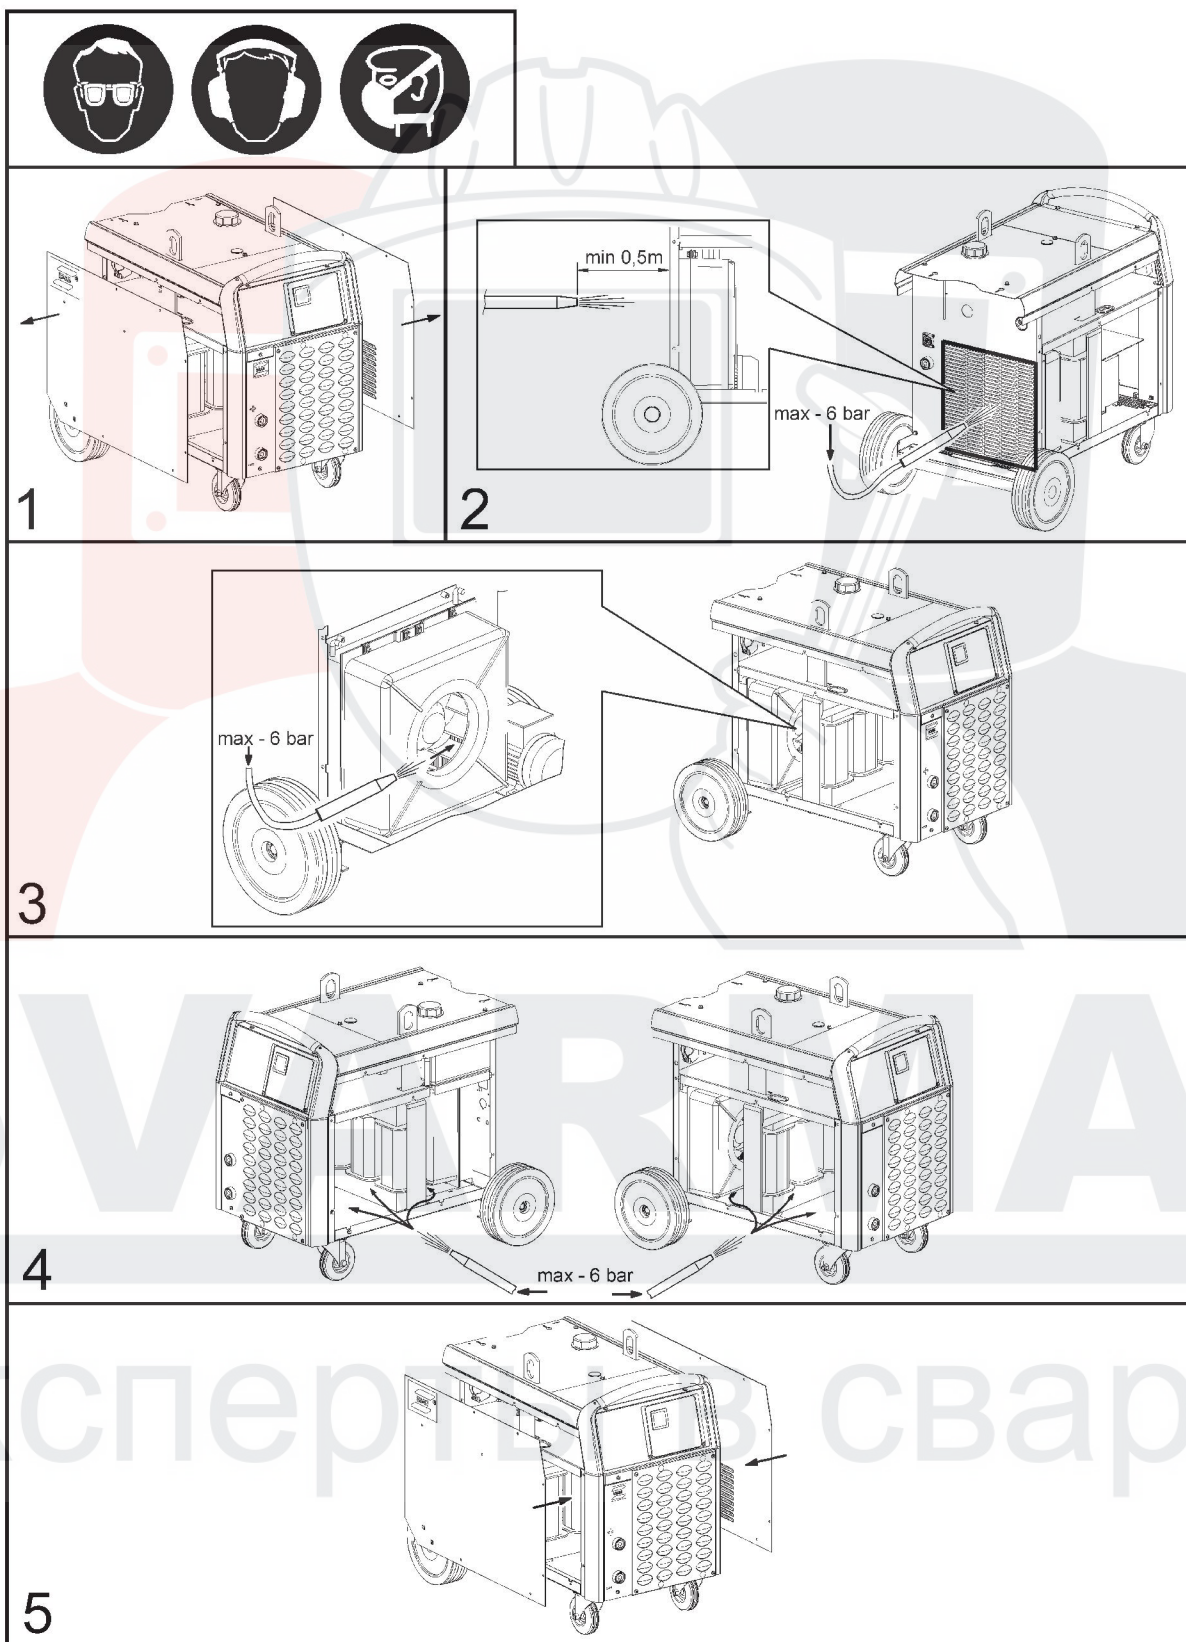

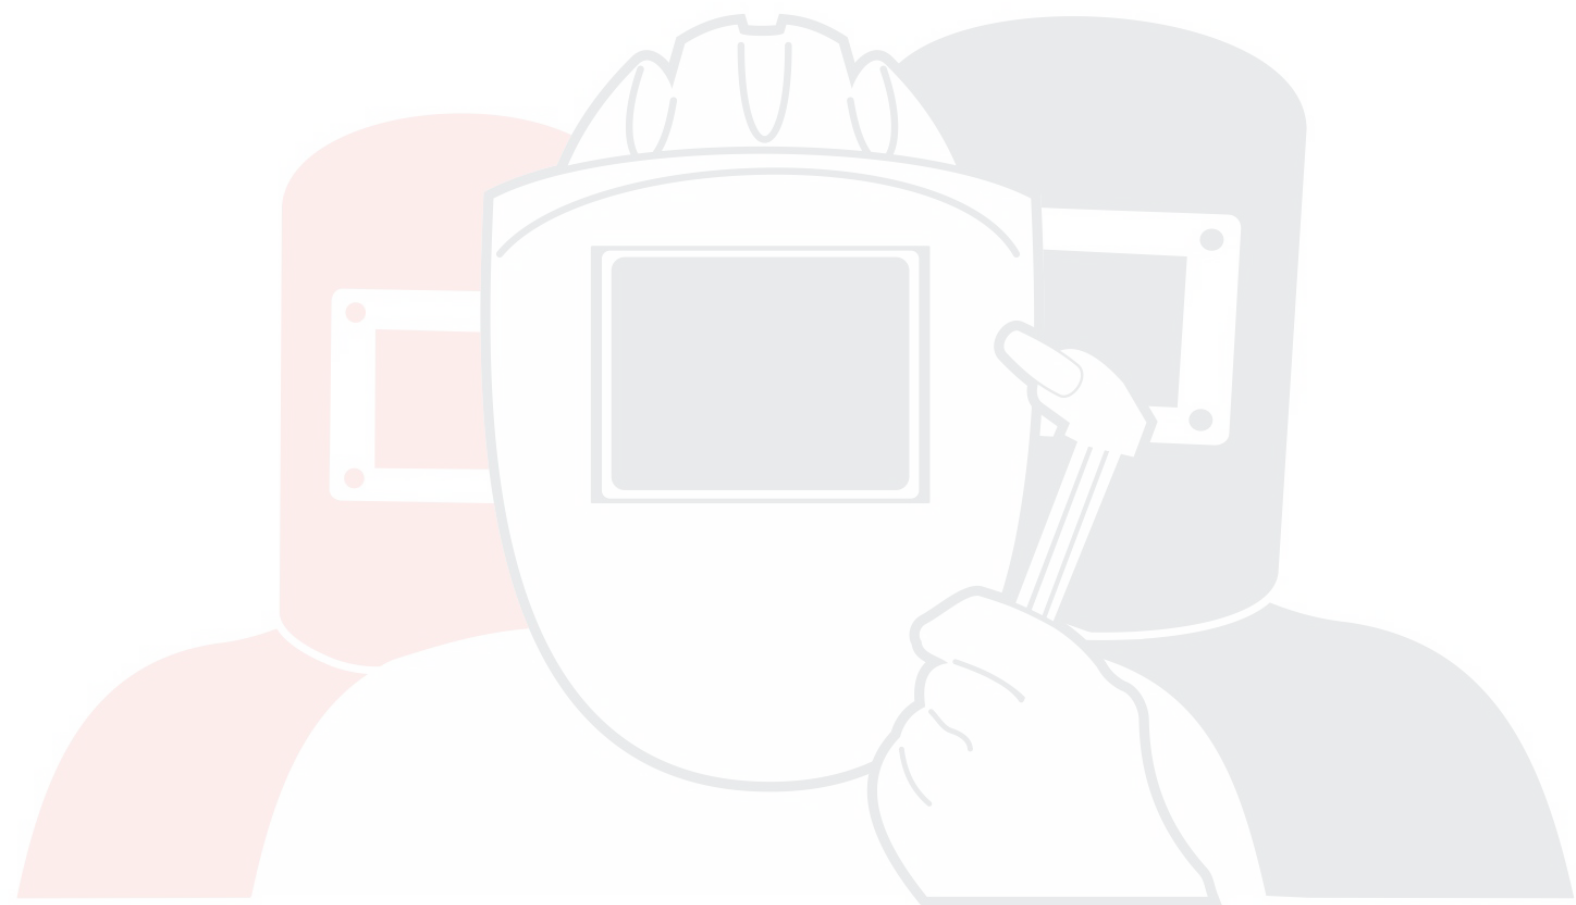

SVARMA ru

Эксперты в сварке

Diagram (1)






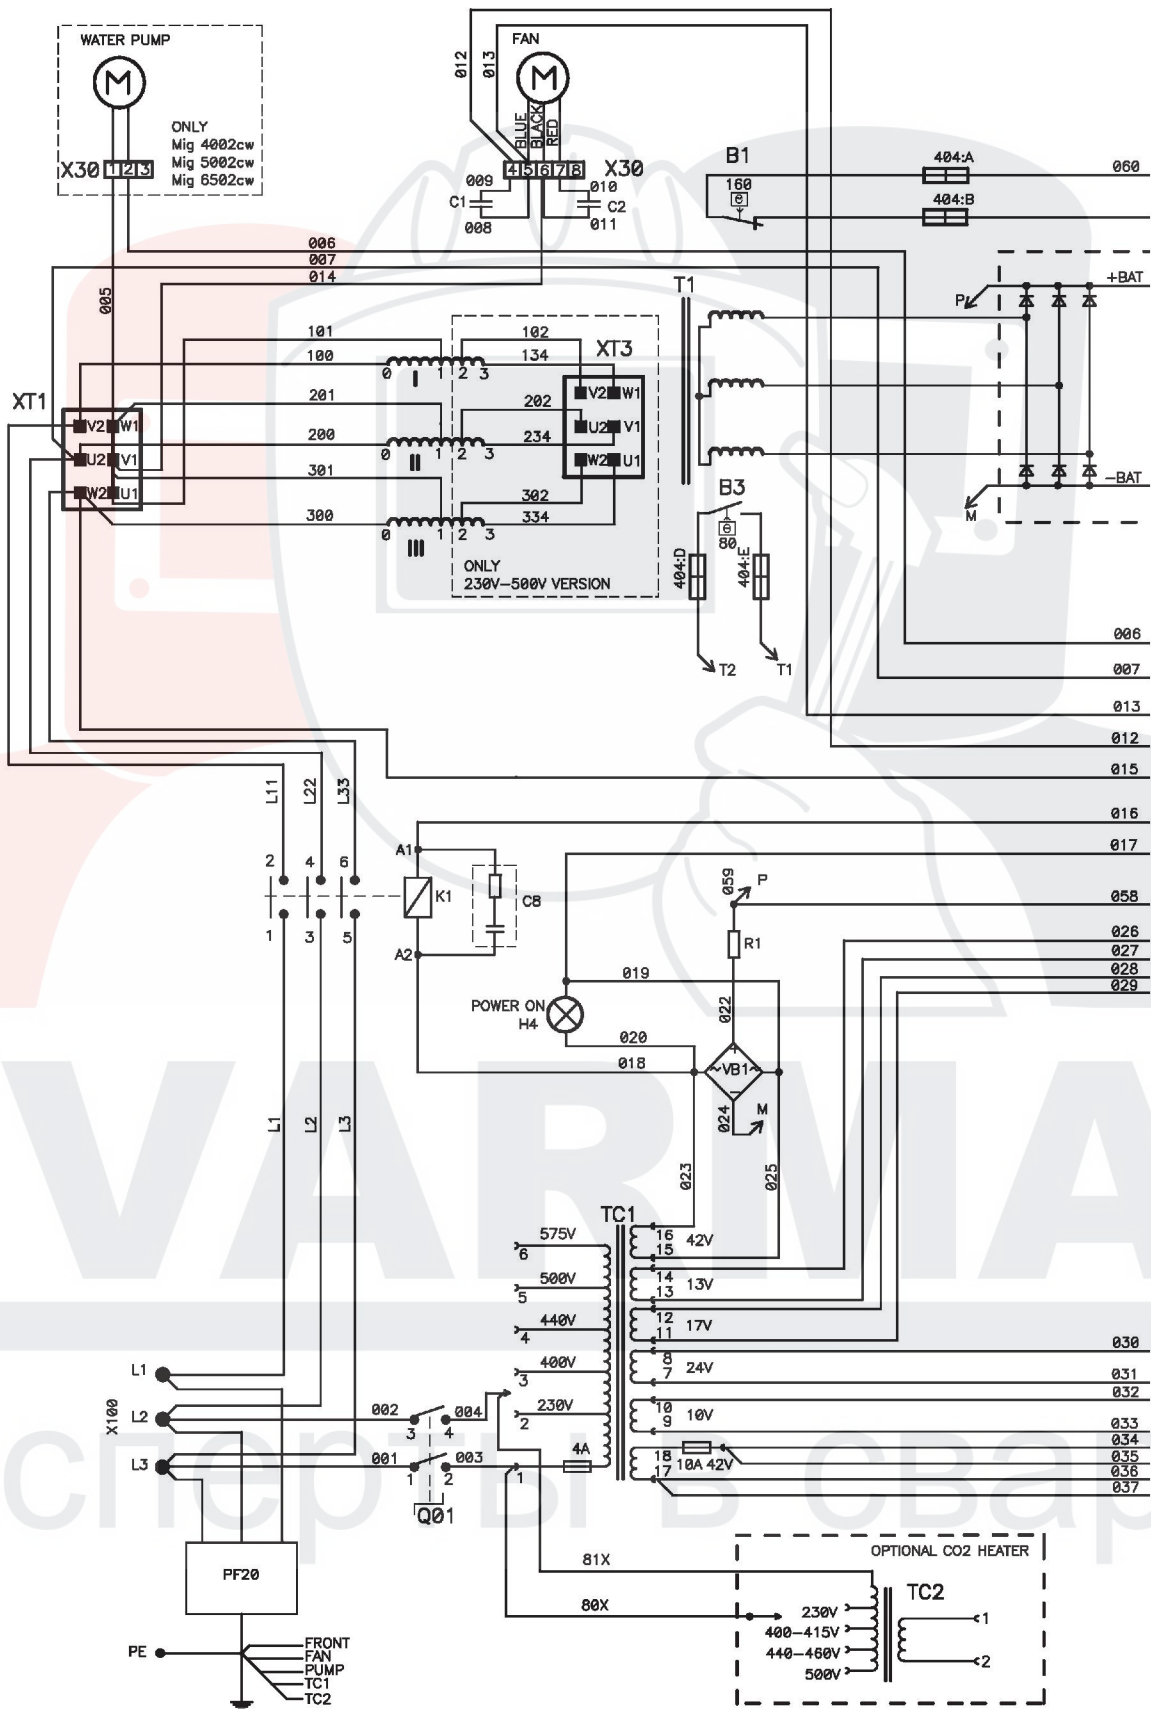


Diagram (2)

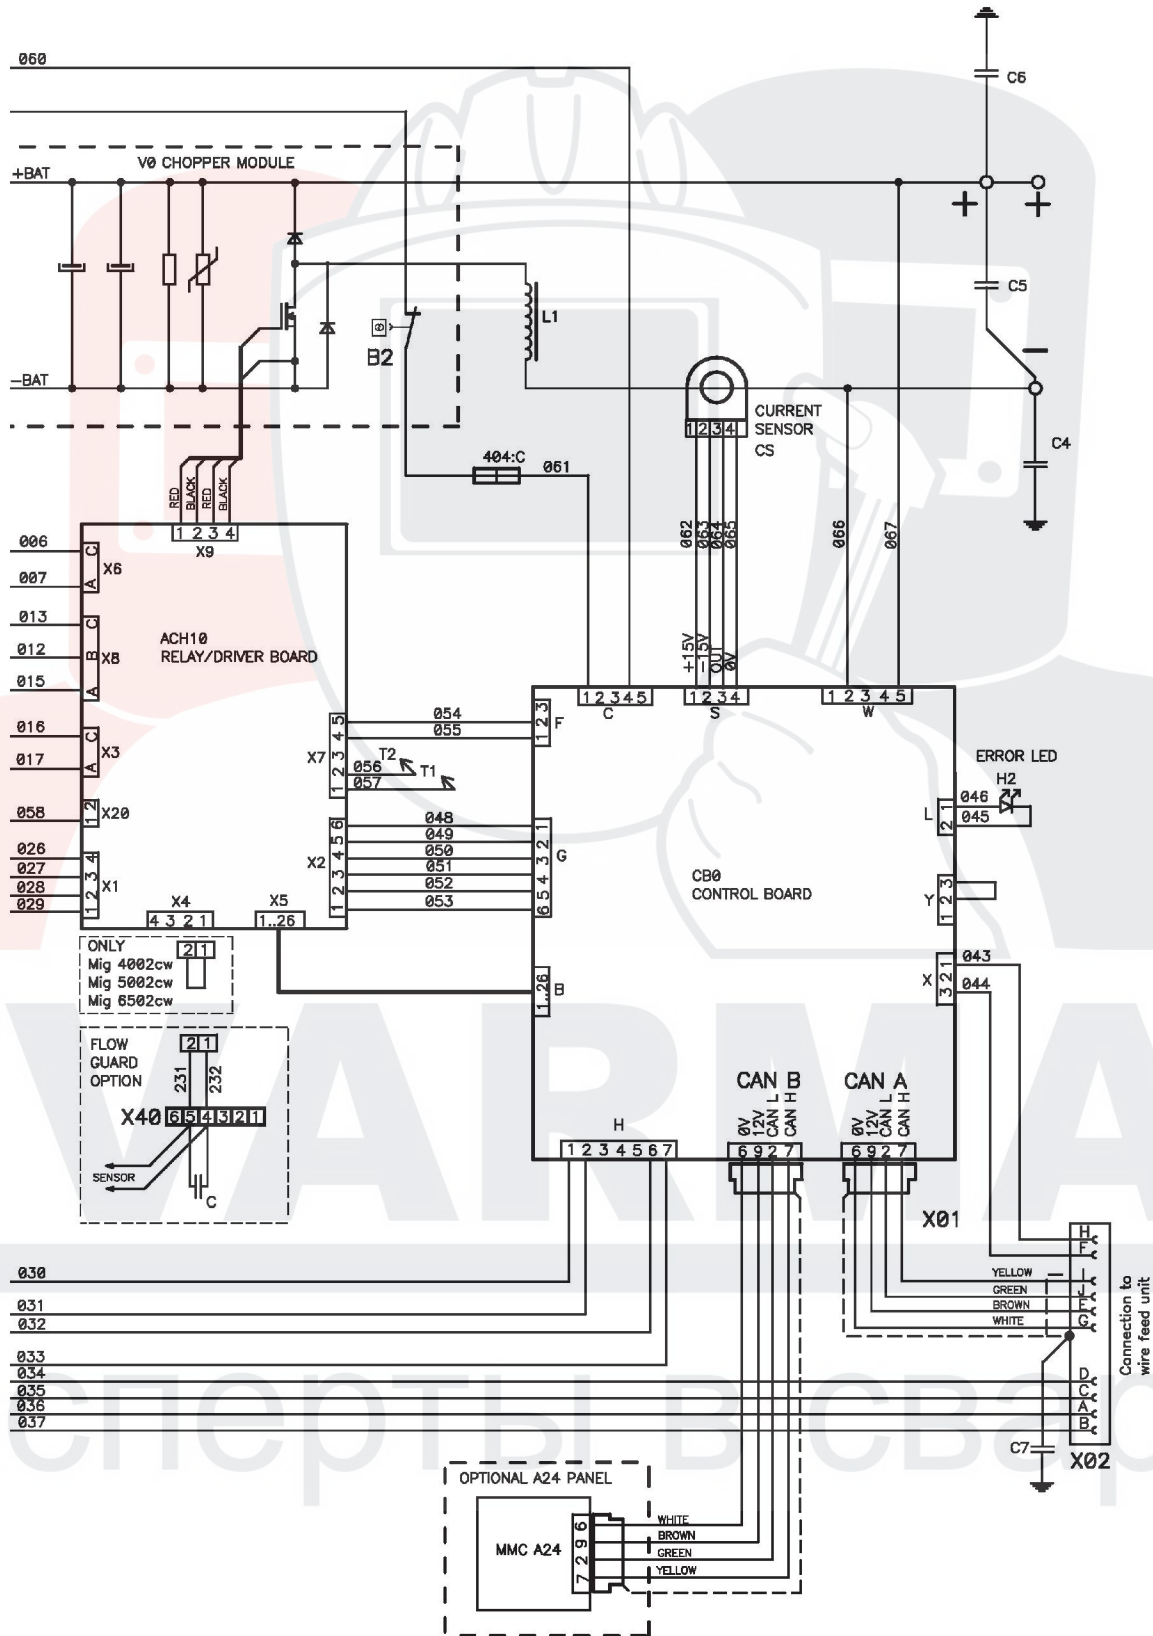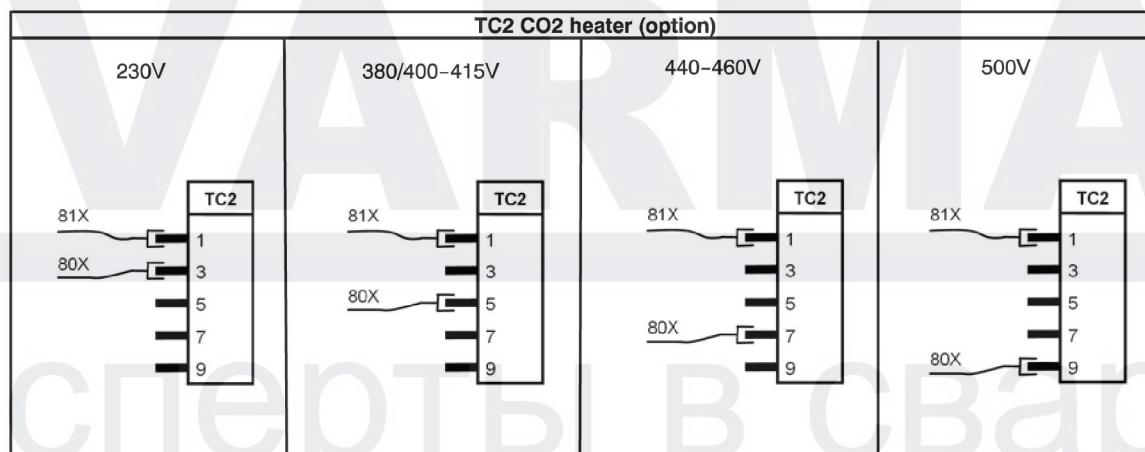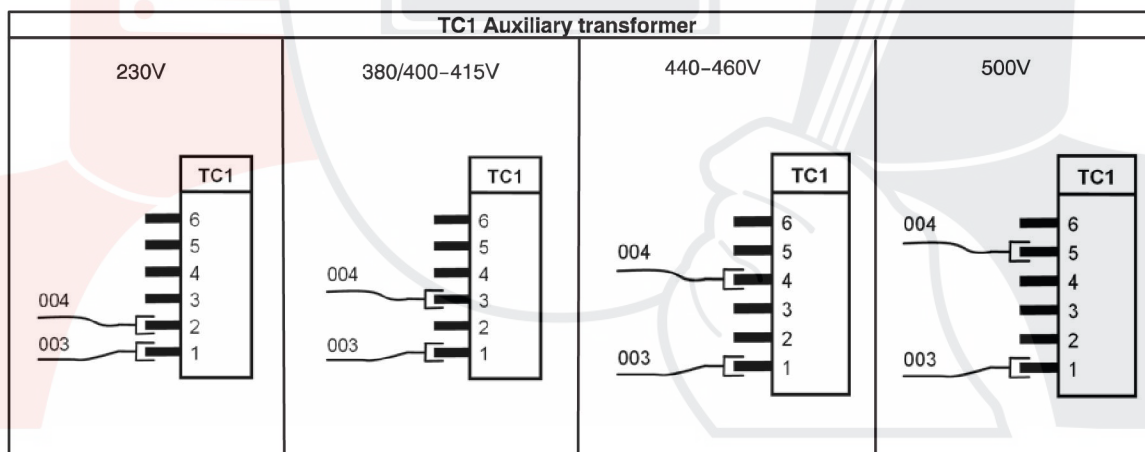

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

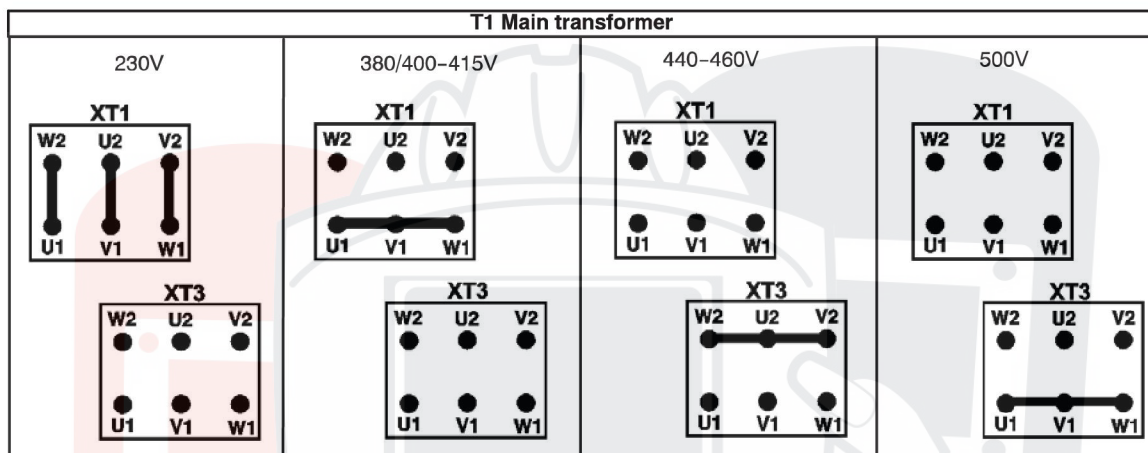

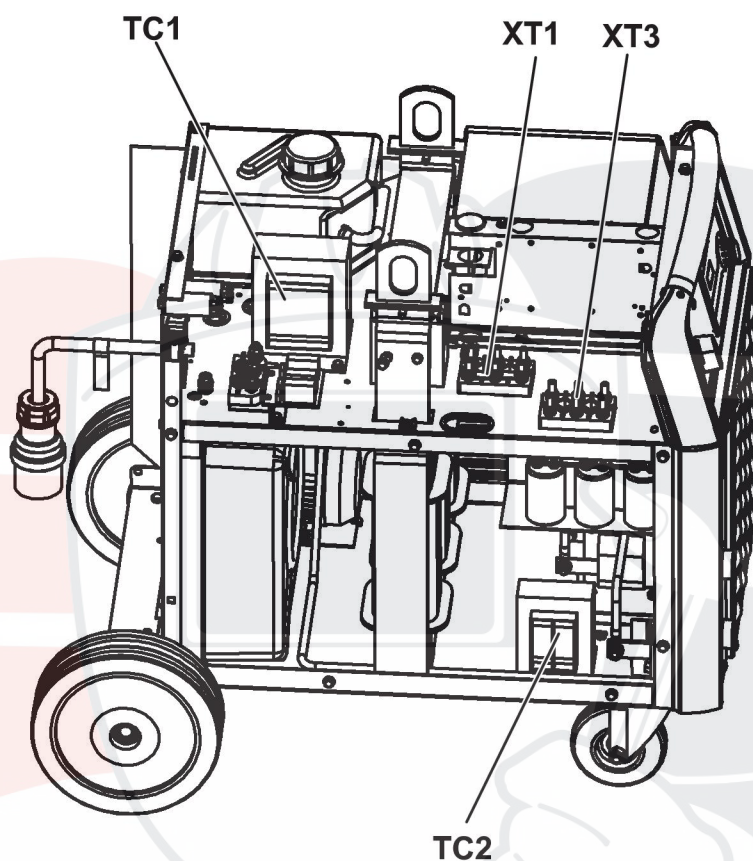


SVARMA ru

Эксперты в сварке

НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА

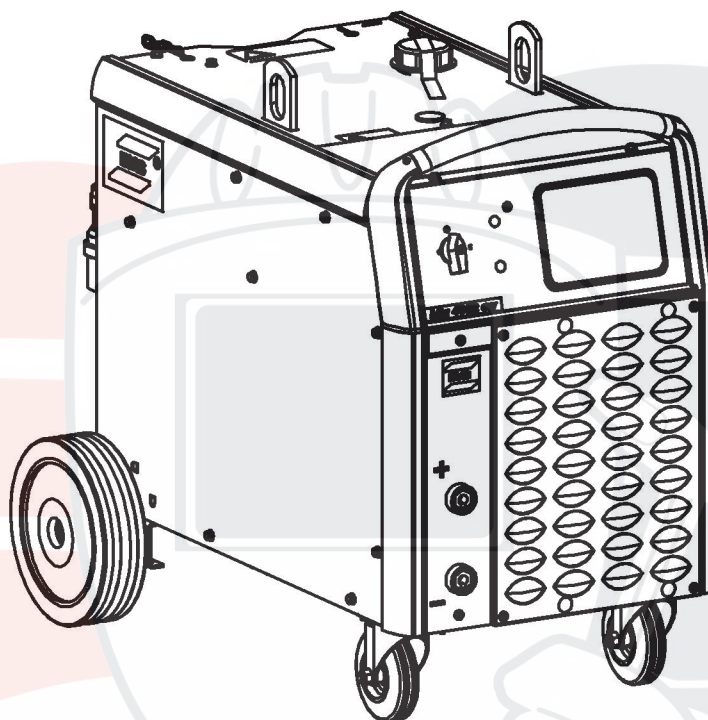


Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c


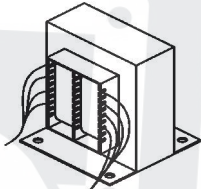
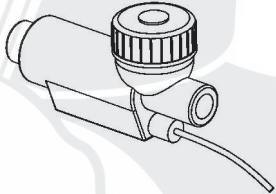

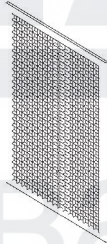




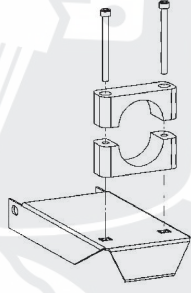
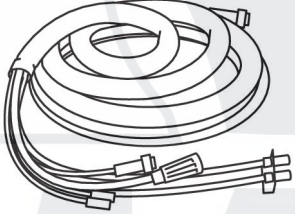
Ordering no.	Denomination	Notes
0349 309 780	Mig 4002cw	380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 300	Mig 4002c	380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 350	Mig 5002cw	380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 330	Mig 5002c	380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 390	Mig 6502cw	380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 370	Mig 6502c	380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 320	Mig 4002cw	230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 310	Mig 4002c	230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 311 360	Mig 5002cw	230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 340	Mig 5002c	230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 311 400	Mig 6502cw	230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 380	Mig 6502c	230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 300 544	Spare parts list	Mig 4002c - Mig 6502c




Техническая документация доступна в интернете на сайте: www.esab.com

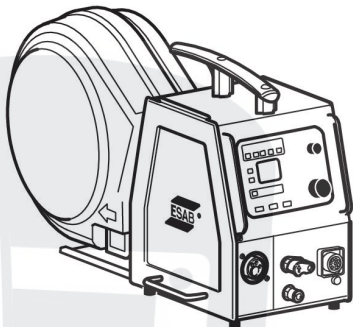ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c			
	Wire feed unit with control panel MA23		
0460 526 887	Feed 3004		
0460 526 897	Feed 3004 with water		
0460 526 987	Feed 4804		
0460 526 997	Feed 4804 with water		
	Wire feed unit with control panel MA24		
0460 526 889	Feed 3004		
0460 526 899	Feed 3004 with water		
0460 526 989	Feed 4804		
0460 526 999	Feed 4804 with water		
	Wire feed unit with control panel U6		
0460 526 886	Feed 3004		
0460 526 896	Feed 3004 with water		
0460 526 986	Feed 4804		
0460 526 996	Feed 4804 with water		
	Wire feed unit without control panel, for U8₂		
0460 526 881	Feed 3004		
0460 526 891	Feed 3004 with water		
0460 526 981	Feed 4804		
0460 526 991	Feed 4804 with water		
	Control panel U8₂		
0460 820 880	Control panel U8 ₂		
0460 820 881	Control panel U8 ₂ Plus		
	Wire feed unit with control panel MA23		
0459 906 887	YardFeed 2000		
0459 906 897	YardFeed 2000 with water		
	Wire feed unit with control panel U6		
0459 906 886	YardFeed 2000		
0459 906 896	YardFeed 2000 with water		

Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c		
0349 313 055	A24 Control panel Kit	
0349 302 250	Transformer for CO2 heater	
0349 302 251	Water flow guard	
0465 720 002	ESAB ready mixed coolant (10 л / 2,64 галл) Использование охлаждающей жидкости, отличающейся от предписанной в инструкции, может привести к повреждению оборудования. В случае такого повреждения все гарантийные обязательства компании ESAB теряют силу.	
0349 302 252	Filter	

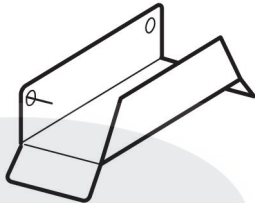Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c		
0349 303 362	Holder for welding torch and cables	
0349 311 512	Adapter (12 pole to 10 pole)	
0349 311 700	Strain relief	
	Connection set for YardFeed 2000, 50 mm²	
0459 528 562	10.0 m (32.8 ft)	
0459 528 563	15.0 m (49.2 ft)	
0459 528 564	25.0 m (82.0 ft)	
0459 528 565	35.0 m (114.8 ft)	
0459 528 566	50.0 m (164.0 ft)	
	Connection set water 50 mm²	
0459 528 572	10.0 m (32.8 ft)	
0459 528 573	15.0 m (49.2 ft)	
0459 528 574	25.0 m (82.0 ft)	
0459 528 575	35.0 m (114.8 ft)	
0459 528 576	50.0 m (164.0 ft)	

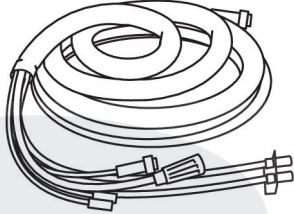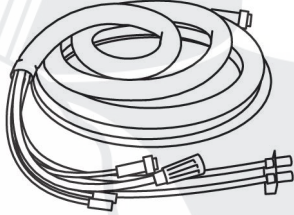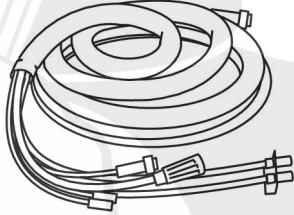Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c		
	Connection set for Feed 3004/ 4804, 70 mm²	
0459 528 780	1.7 m (5.6 ft)	
0459 528 781	5.0 m (16.4 ft)	
0459 528 782	10.0 m (32.8 ft)	
0459 528 783	15.0 m (49.2 ft)	
0459 528 784	25.0 m (82.0 ft)	
0459 528 785	35.0 m (114.8 ft)	
	Connection set water 70 mm²	
0459 528 790	1.7 m (5.6 ft)	
0459 528 791	5.0 m (16.4 ft)	
0459 528 792	10.0 m (32.8 ft)	
0459 528 793	15.0 m (49.2 ft)	
0459 528 794	25.0 m (82.0 ft)	
0459 528 795	35.0 m (114.8 ft)	
	Connection set for Feed 3004/ 4804, 95 mm²	
0459 528 980	1.7 m (5.6 ft)	
	Connection set water 95 mm²	
0459 528 990	1.7 m (5.6 ft)	
0459 528 991	5.0 m (16.4 ft)	
0459 528 992	10.0 m (32.8 ft)	
0459 528 993	15.0 m (49.2 ft)	
0459 528 994	25.0 m (82.0 ft)	

SVARMA ru

Эксперты в сварке

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe

AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44

BULGARIA

ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03

ESAB Automation Ltd
Andover

Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74

FRANCE

ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218

HUNGARY

ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44

NORWAY

AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277

ROMANIA

ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601

RUSSIA

LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22

ESAB International AB

Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55

UKRAINE

ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88

North and South America

ARGENTINA

CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.
Mississauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879

MEXICO

ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748

Asia/Pacific

AUSTRALIA

ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328

CHINA

Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63

Africa

EGYPT

ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13

SOUTH AFRICA

ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanville 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com



www.esab.com

