

fubag

MIG-MAG/MMA/TIG СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

IRMIG 140 SYN LED
IRMIG 160 SYN LED
IRMIG 180 SYN LED
IRMIG 200 SYN LED

Инструкция
по эксплуатации

SVARMA.ru
Эксперты в сварке

1. Безопасность

1.1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



- Показанные выше знаки обозначают предупреждение. Контакт с горячими и вращающимися частями и поражение электрическим током нанесут травмы вам и окружающим. Соответствующие предупреждения рассмотрены ниже. Для обеспечения безопасной работы необходимо принять защитные меры.

1.2 УЩЕРБ, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

- Показанные ниже знаки и предупреждения относятся к ущербу, причиняемому в процессе проведения сварочных работ. Если присутствуют приведенные знаки, соблюдайте осторожность и предупреждайте об опасности других людей.
- Установка, отладка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сварочного аппарата должны осуществляться обученными специалистами.
- Во время эксплуатации сварочного аппарата посторонние лица и дети не должны находиться рядом с аппаратом.
- После выключения электропитания аппарата техническое обслуживание и проверка должны выполняться в соответствие с правилами электробезопасности, поскольку в электролитических конденсаторах сохраняется напряжение постоянного тока.

Поражение электрическим током может привести к смерти.



- Никогда не прикасайтесь к электрическим частям.
- Работайте только в сухих, неповрежденных рукавицах и спецодежде.
- Обеспечьте защиту с помощью сухой изоляции. Убедитесь в том, что размеры изоляции достаточны для защиты всей области физического контакта со свариваемой деталью и поверхностью пола.
- Соблюдайте осторожность при эксплуатации аппарата в ограниченном пространстве, во время дождя и в условиях высокой влажности.
- Выключайте электропитание аппарата перед установкой и регулировкой.
- Правильно установите сварочный аппарат и соответствующим образом заземлите свариваемую часть или металлическую поверхность согласно руководству по эксплуатации.
- Когда сварочный аппарат включен, электрод, заготовка и цепь заземления находятся под напряжением. Не прикасайтесь к этим частям незащищенной кожей и мокрой одеждой. Работайте только в сухих, неповрежденных рукавицах для защиты рук.
- При выполнении автоматической или полуавтоматической сварки проволокой электрод, катушка электродной проволоки, сварочная головка, сопло или сварочная горелка для полуавтоматической сварки также находятся под напряжением.
- Всегда проверяйте, чтобы кабель был надежно соединен со свариваемой металлической поверхностью. Место соединения должно располагаться максимально близко к зоне сварки.



IRMIG 140/160/180/200 SYN LED

- Поддерживайте зажим заготовки, держатель электрода, сварочный кабель и сварочный аппарат в надлежащем техническом состоянии. Ремонтируйте поврежденную изоляцию.
- Никогда не соединяйте между собой части держателей электродов, находящиеся под напряжением, от разных сварочных аппаратов, поскольку напряжение между ними может равняться суммарному напряжению разомкнутой цепи обоих сварочных аппаратов.
- При работе на возвышении используйте предохранительный пояс для защиты от падения в случае поражения электрическим током.

Пары и газы могут быть опасными.

- Газы и пары, генерируемые в процессе сварки, могут быть опасны для вашего здоровья. Не вдыхайте эти пары и газы. Обеспечьте систему вытяжки или достаточную вентиляцию в месте проведения сварочных работ для отвода паров и газов из зоны дыхания. При выполнении сварки с использованием электродов, требующих специальной вентиляции, например, электродов для нержавеющей стали или для наплавки твердым сплавом, а также при выполнении сварки на освинцованный или кадмированной стали и других металлах и покрытиях, которые выделяют высокотоксичные пары, поддерживайте концентрацию этих паров на уровне ниже предельно допустимой концентрации с использованием системы вытяжной или принудительной вентиляции. При работе в ограниченном пространстве или в определенных условиях на открытом воздухе может потребоваться респиратор. При сварке оцинкованной стали также требуется соблюдение дополнительных мер предосторожности.
- Не проводите сварочные работы вблизи паров хлорпроизводных углеводородов, образующихся в результате обезжиривания, очистки и обработки. Термовое и световое излучение дуги способно вступать в реакцию сарами растворителей с образованием фосгена, который является высокотоксичным газом, и других раздражающих веществ.
- Защитные газы, используемые при дуговой сварке, способны вытеснять воздух и могут привести к травмам или смерти. Для того чтобы гарантировать в месте проведения работ присутствие воздуха, пригодного для дыхания, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, в особенности в закрытых помещениях.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями изготовителя оборудования и расходных материалов, которые будут использоваться, включая паспорт безопасности вещества (материала), а также соблюдайте правила техники безопасности вашего предприятия.

Излучение сварочной дуги может вызвать ожоги.

- При выполнении сварки или наблюдении за дуговой сваркой надевайте сварочный щиток с соответствующими фильтрами и накладками для защиты глаз от искр и излучения дуги.
- Надевайте соответствующую спецодежду, изготовленную из прочного негорючего материала, для защиты кожи от излучения дуги.
- Заштите людей, находящихся рядом с местом проведения сварочных работ, соответствующими негорючими экранами и/или предупредите их о том, чтобы они не смотрели на дугу и располагались вдали от светового излучения дуги и горячих брызг, образующихся во время сварки.

**Индивидуальная защита.**

- Не отсоединяйте защитные устройства, не убирайте защитные ограждения и не снимайте кожухи. Поддерживайте все защитное оборудование в надлежащем рабочем состоянии. Во время запуска, эксплуатации и ремонта оборудования держите руки, волосы, одежду и инструменты вдали от клиновых ремней, шестерней, вентиляторов и других вращающихся частей.
- Не располагайте руки рядом с вентилятором двигателя. Не пытайтесь изменять положение регулятора скорости вращения или направляющего шкива с помощью рычага управления во время работы двигателя.



- Не выполняйте заправку топливом вблизи сварочной дуги или при работающем двигателе. Перед заправкой остановите двигатель и дайте ему остить во избежание контакта пролитого топлива с горячими частями двигателя и воспламенения. Не проливайте топливо при наполнении бака. Если топливо пролилось, протрите место пролива и не запускайте двигатель до полного удаления паров топлива.

Искры, образующиеся во время сварки, могут привести к пожару или взрыву.

- Удалите горючие материалы из зоны сварки. Если это невозможно, накройте их для защиты от попадания искр и возможного пожара. Брызги и раскаленные частицы могут свободно проникать через небольшие трещины и отверстия. Не проводите сварочные работы вблизи гидравлических линий. Подготовьте огнетушитель.
- Если в месте проведения сварочных работ должны использоваться сжатые газы, необходимо соблюдать особые меры предосторожности для предотвращения опасной ситуации.
- Если сварочные работы не проводятся, убедитесь в том, что никакая часть электрической цепи не касается свариваемой детали или поверхности пола. Случайный контакт может привести к перегреву и стать причиной пожара.
- Не подвергайте нагреву, резке или сварке баки, бочки и другие контейнеры до принятия соответствующих защитных мер, препятствующих выделению горючих или токсичных паров из веществ, находящихся внутри данных емкостей. Это может привести к взрыву, даже если емкости были очищены.
- Перед нагревом, резкой или сваркой полых листовых заготовок их необходимо продуть во избежание взрыва.
- Во время выполнения сварки образуются искры и брызги. Надевайте защитную спецодежду (кожаные рукавицы, плотная куртка, брюки без отворотов, высокие ботинки и головной убор). При нахождении в зоне проведения сварочных работ всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками.
- Присоединяйте сварочный кабель к свариваемой части как можно ближе к зоне сварки. Сварочные кабели, подключенные к зданию или другим конструкциям вдали от зоны сварки, по-

вышают вероятность прохождения сварочного тока через подъемные цепи, тросы подъемных кранов и др. Это может привести к пожару или перегреву подъемных цепей или тросов.

Вращающиеся части могут представлять опасность.



- Используйте баллоны со сжатым газом, содержащие соответствующий защитный газ, а также исправные регуляторы, предназначенные для используемого газа и давления. Все шланги, штуцеры и т.д. должны быть предназначены для используемого газа и давления и находиться в надлежащем рабочем состоянии.
- Всегда храните газовые баллоны в вертикальном положении. Баллоны должны быть надежно закреплены цепью на тележке или неподвижном основании.
- Газовые баллоны должны располагаться:
 - Вдали от мест, где они могут подвергаться ударам или механическому повреждению.
 - На безопасном удалении от участков сварки и резки и любого другого источника тепла, искры или пламени.
- Не допускайте контакта электрода, держателя электрода или любых других частей, находящихся под напряжением, с газовым баллоном.
- При открытии клапана баллона не приближайте голову и лицо к выпускному отверстию клапана.
- Всегда устанавливайте и завинчивайте вручную защитные колпачки клапана, за исключением случаев, когда баллон используется или присоединен для использования.

1.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Электрический ток, протекающий по любому проводнику, создает локальные электромагнитные поля (ЭМП). Во всем мире ведутся споры относительно влияния электромагнитных полей. К настоящему времени существенные доказательства отрицательного влияния электромагнитных полей на здоровье людей отсутствуют. Тем не менее, исследования вредного воздействия электромагнитных полей все еще продолжаются. До получения результатов исследований необходимо свести к минимуму воздействие электромагнитных полей.

- С целью сведения к минимуму риска, связанного с воздействием электромагнитных полей, должны выполняться следующие требования:
 - Прокладывайте сварочные кабели, идущие к электроду и свариваемой детали, вместе. Если возможно, закрепляйте их лентой.
 - Все кабели должны располагаться как можно дальше от оператора.
 - Никогда не наматывайте кабель питания вокруг себя.
 - Располагайте сварочный аппарат и кабель питания как можно дальше от оператора.
 - Присоединяйте сварочный кабель к свариваемой детали как можно ближе к зоне сварки.
 - Не допускайте присутствия людей с кардиостимуляторами в месте проведения сварочных работ.

2. Конструкция и функционирование

2.1 ОХЛАЖДЕНИЕ АППАРАТА

Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо:

- Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте.
- Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата.
- Защищить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел.

2.2 ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Транспортировка должна производиться с отключенными сварочными кабелями (горелкой) и свернутым, качественно уложенным сетевым кабелем. Не допускать сильной тряски и иных внешних воздействий, которые могут повредить корпус, панель управления, внутренние элементы, сетевой кабель.

Место установки!

Аппарат необходимо устанавливать и эксплуатировать в специальных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией (или хорошо проветриваемых) на прочном и плоском основании!

- Необходимо обеспечить наличие ровного, нескользкого, сухого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

В верхней части предусмотрена ручка для переноски аппарата.



Рис. 2.1 Ручка для переноски аппарата

2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Опасность при ненадлежащем подключении к электросети!

Ненадлежащее подключение к электросети может привести к физическому или материальному ущербу!

- Подключать аппарат только к розетке с защитным проводом, подсоединенными согласно предписаниям.
- При необходимости подсоединения новой сетевой вилки установку должен выполнять только специалист-электротехник в соответствии с национальными законами или предписаниями!
- Специалист-электротехник должен регулярно проверять сетевую вилку, розетку и линию питания!
- Во время работы в режиме генератора последний следует заземлить в соответствии с руководством по его эксплуатации. Созданная сеть должна соответствовать указанным параметрам.

- Аппарат можно использовать во всех сетях TN и TT с отделением нейтрально-го и защитного провода

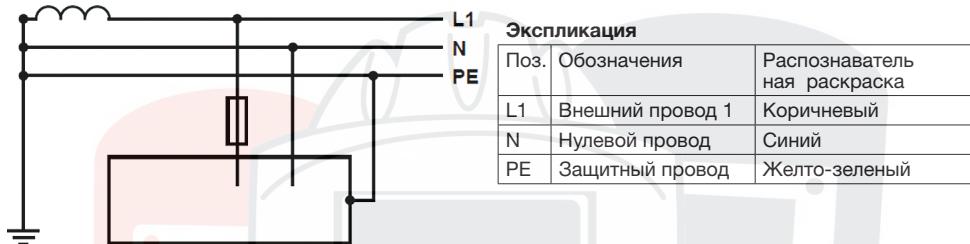


Рис. 2.2

Рабочее напряжение - сетевое напряжение!

Во избежание повреждения аппарата рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!

3. Описание аппарата

3.1 ВИД СПЕРЕДИ

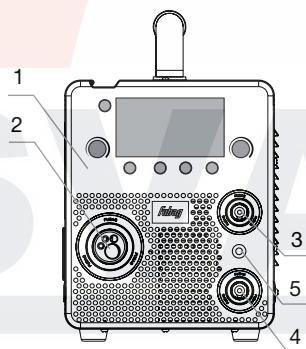


Рис. 3.1

Поз.	Символ	Описание
1		Панель управления
2		Разъём подключения Euro
3		Гнездо, сварочный ток «-» • Подсоединение кабеля массы • Ручная сварка: подсоединение электрододержателя или кабеля массы
4		Розетка, сварочный ток «+» • Подключение кабеля массы • Ручная сварка: подсоединение электрододержателя или кабеля массы
5		Кабель с байонетным разъемом для переключения полярности

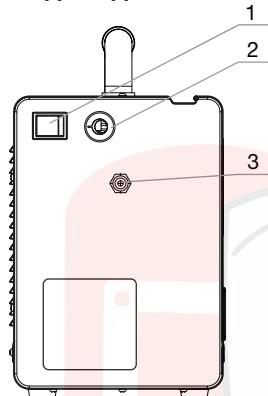
3.2 ВИД С ЗАДИ

Рис. 3.2

Поз.	Описание
1	Сетевой выключатель
2	Питающий кабель
3	Гнездо подключения газового шланга

3.3 ОТСЕК СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ

Рис. 3.3

3.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 3.4

Поз.	Символ	Описание
1		Ручка настройки параметров (вращение) MIG MAN - напряжение, В MIG SYN - коррекция напряжения, В FLUX - коррекция напряжения, В Ручка настройки параметров (нажатие) Бестоковая заправка проволоки
2		Ручка настройки параметров (вращение) MMA - сварочный ток, А TIG - сварочный ток, А MIG MAN - скорость подачи проволоки, м/мин. MIG SYN - сварочный ток, А FLUX - сварочный ток, А Настройка значений индуктивности Настройка значений мягкого старта Настройка значений пред. продувки газом, сек. Настройка значений пост. продувки газом, сек. Настройка значений времени в режиме Spot, сек. Ручка настройки параметров (нажатие) Продувка газом до сварки
3		Кнопка переключения методов сварки: MMA, TIG, MIG MAN, MIG SYN, FLUX
4		Кнопка выбора типа материала и сварочного газа: Fe+CO2, Fe+MIX
5		Кнопка выбора диаметра проволоки
6		Кнопка выбора дополнительных параметров: индуктивность, мягкий старт, предварительная и постпродувка газом
7		Кнопка выбора режима работы горелки: 2T, 4T, Spot
8		Дисплей - отображение напряжения (MMA, TIG, MIG MAN, MIG SYN, FLUX) и коррекции напряжения (MIG SYN, FLUX), В
9		Дисплей - отображение значений: Сварочного тока (MMA, TIG, MIG SYN, FLUX, MIG MAN только во время сварки), А Скорости подачи проволоки (MIG MAN) - до начала процесса сварки, м/мин. Индуктивности (MIG SYN, FLUX, MIG MAN) - до начала процесса сварки Мягкого старта (MIG SYN, FLUX, MIG MAN) - до начала процесса сварки Пред. и пост. продувка газом (MIG SYN, MIG MAN) - до начала процесса сварки, сек Время точки в режиме Spot (MIG SYN, FLUX, MIG MAN), сек.

4. Установка катушки с проволокой и регулировка тормоза

- Открутите пластиковую гайку крепления катушки.
- Установите катушку со сварочной проволокой таким образом, чтобы штифт основания механизма совпал с отверстием катушки.
- С помощью внутреннего винта под пластиковой гайкой отрегулируйте тормозной механизм.

Тормоз катушки затянуть настолько, чтобы при остановке электромотора устройства подачи проволоки катушка не двигалась, но при работе не блокировалась!

- Установите и затяните пластиковую гайку крепления катушки.

5. Замена роликов подачи проволоки

Возможны неудовлетворительные результаты сварки вследствие нарушения подачи проволоки!

- Ролики устройства подачи проволоки должны соответствовать диаметру проволоки и типу материала.
- По надписи на роликах проверить, соответствуют ли они диаметру проволоки. При необходимости заменить!
- Приводные ролики должны быть зафиксированы с помощью специальных болтов.


6.1 УСТАНОВКА НАТЯЖЕНИЯ РОЛИКОВ

Опасность усиленного износа из-за неподходящего прижимного давления!

При неподходящем прижимном давлении износ роликов устройства подачи проволоки увеличивается!

- С помощью регулировочной гайки прижимного узла следует настроить такое усилие прижима, при котором сварочная проволока будет стабильно подаваться и проскальзывать в случае блокировки катушки проволоки!

6. Заправка проволоки

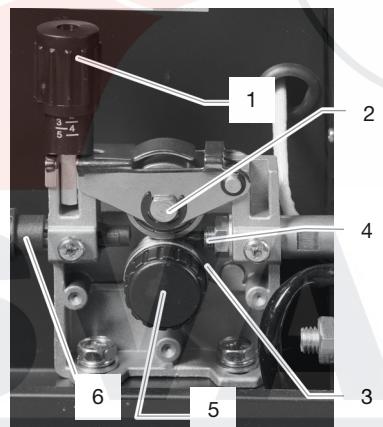

Поз.	Описание
1	Регулировка усилия прижима верхнего ролика
2	Верхний прижимной ролик
3	Нижний приводной ролик
4	Капиллярная трубка
5	Гайка крепления приводного ролика
6	Проволокоприемная воронка

Рис. 6.1


- Распрямить подключенную сварочную горелку.
- Ослабить и откинуть прижимной узел.
- Аккуратно отмотать сварочную проволоку с катушки и пропустить через ниппель входа проволоки по жёлобу подающего ролика в капиллярную трубку.
- Настроить прижимное давление с помощью регулировочной гайки прижимного узла.
- Нажмите и удерживайте кнопку бестоковой протяжки проволоки (Рис. 3.3), находящуюся над механизмом подачи, до появления проволоки из контактного наконечника горелки.

7. Подключение защитного газа

ВНИМАНИЕ! Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.

- Установить баллон защитного газа в предусмотренное для этого место.
- Зафиксировать баллон страховочной цепью.
- Герметично привинтить редуктор на вентиль газового баллона.
- Накрутить накидные гайки газового шланга на выходной стороне редуктора сварочного аппарата.
- Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!

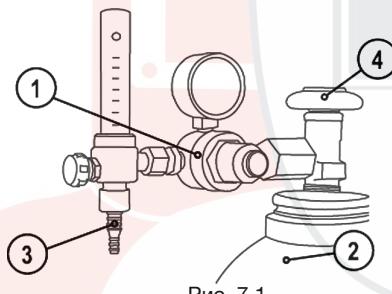

Поз.	Описание
1	Редуктор давления
2	Баллон с защитным газом
3	Выходной штуцер редуктора
4	Клапан газового баллона

Рис. 7.1

7.1 РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА ЗАЩИТНОГО ГАЗА

- Нажать на кнопку триггера горелки и настроить расход защитного газа на расходомере редуктора давления.

Неверные настройки защитного газа!

Как очень низкий, так и очень высокий расход защитного газа может привести к попаданию воздуха в сварочную ванну и, как следствие, к образованию пор.

- Расход защитного газа настроить в соответствии с заданием на сварку!

8. Настройка процесса сварки

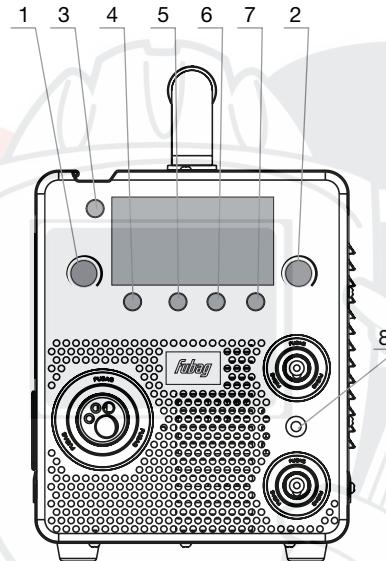


Рис. 8.1

Выбор типа сварки:

Поз.	Символ	Описание
1		ручная дуговая сварка покрытым электродом
2		(MIG-MAG MANUAL) - полуавтоматическая сварка проволокой сплошного сечения в среде защитного газа, ручная настройка
3		полуавтоматическая сварка флюсовой проволокой без защитного газа
4		(MIG-MAG SYNERGIC) - полуавтоматическая сварка в защитном газе сплошной проволокой, синергетический режим
5		аргоннодуговая сварка неплавящимся электродом на постоянном токе DC с контактным поджигом дуги TIG LIFT

8.1 НАСТРОЙКА РЕЖИМА MMA (ручная дуговая сварка покрытым электродом)

Поз.	Символ	Описание
1	+	Розетка, сварочный ток «+»
2	-	Розетка, сварочный ток «-»

- Вставить штекер кабеля электрододержателя или в гнездо сварочного тока «+» или «-» и закрепить поворотом вправо.
- Вставить штекер кабеля массы или в гнездо сварочного тока «+» или «-» и закрепить поворотом вправо.

1. Кнопкой 3 выберите режим MMA.



2. Вращая регулятор 2 установите значение сварочного тока.


8.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА MIG MAN (полуавтоматическая сварка проволокой сплошного сечения в среде защитного газа с ручной настройкой параметров)



Поз.	Символ	Описание
1		Евроразъем для подключения горелки MIG-MAG
2	+	Розетка, сварочный ток «+»

- Подключите горелку к евроразъему MIG-MAG и закрепите.
- Вставить штекер кабеля массы в гнездо «-» и закрепить поворотом вправо.

1. Кнопкой 3 (рис 3.4) выберите режим MIG MAN.

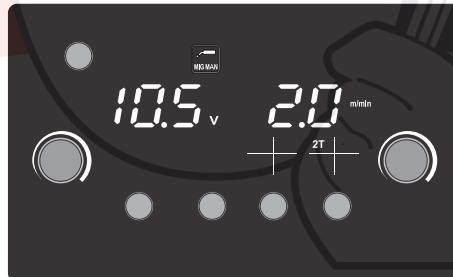

- Установите байонетный разъем кабеля 8 в гнездо «+».
- Кнопкой 6 (рис 3.4) выберите, а регулятором 2 настройте дополнительные параметры:
 - Индуктивность -10 +10
 - Мягкий старт 0-10
 - Предпродувка 0-5 сек
 - Постпродувка 0-10 сек
- Кнопкой 7 (рис 3.4) выберите режим работы горелки: 2T, 4T, Spot
- При выборе режима Spot настройте время точки регулятором 2 (рис 3.4) от 0,1 до 10 сек.
- Регулятором 2 (рис 3.4) настройте необходимую скорость подачи проволоки м/мин с отслеживанием на дисплее 9.
- Регулятором 1 (рис 3.4) настройте сварочное напряжение с отслеживанием на дисплее 8.
- Приступите к сварке. Во время сварки на дисплее 9 будет выисвечиваться значение сварочного тока.


8.3 НАСТРОЙКА РЕЖИМА MIG SYN (полуавтоматическая сварка в защитном газе сплошной проволокой с синергетической настройкой параметров)



Поз.	Символ	Описание
1		Евроразъем для подключения горелки MIG-MAG
2	+	Розетка, сварочный ток «+»

- Подключите горелку к евроразъему MIG-MAG и закрепите.
- Вставить штекер кабеля массы в гнездо «-» и закрепить поворотом вправо.

1. Кнопкой 3 (рис 3.4) выберите режим MIG SYN.

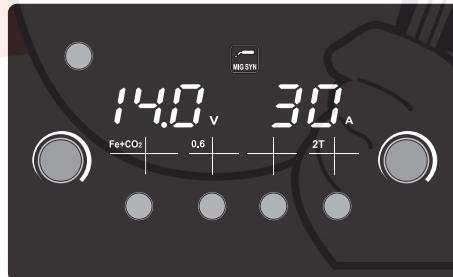

- Установите байонетный разъем кабеля 8 в гнездо «+».
- Кнопкой 4 (рис 3.4) выберите тип материала и сварочного газа: Fe+CO2 или Fe+MIX.
- Кнопкой 5 (рис 3.4) выберите нужный диаметр проволоки: 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 мм. (в зависимости от модели аппарата).
- Кнопкой 6 (рис 3.4) выберите, а регулятором 2 настройте дополнительные параметры:
 - Индуктивность -10 +10
 - Мягкий старт 0-10
 - Предпродувка 0-5 сек
 - Постпродувка 0-10 сек
- Кнопкой 7 (рис 3.4) выберите режим работы горелки: 2T, 4T, Spot.
- При выборе режима Spot настройте время точки регулятором 2 (рис 3.4) от 0.1 до 10 сек.
- Регулятором 2 (рис 3.4) настройте нужный сварочный ток с отслеживанием на дисплее 9.
- Регулятором 1 (рис 3.4) настройте при необходимости коррекцию по напряжению -9.9 + 9.9 В с отслеживанием на дисплее.
- При вращении регулятора отображается значение коррекции, в состоянии покоя отображается реальное значение напряжения с учётом выставленной коррекции.
- Приступите к сварке.


8.4 НАСТРОЙКА РЕЖИМА FLUX (полуавтоматическая сварка флюсовой проволокой без защитного газа)



Поз.	Символ	Описание
1		Евроразъем для подключения горелки MIG-MAG
2	—	Розетка, сварочный ток «-»

- Подключите горелку к евроразъему MIG-MAG и закрепите.
- Вставить штекер кабеля массы в гнездо «+» и закрепить поворотом вправо.


1. Кнопкой 3 (рис 3.4) выберите режим FLUX.

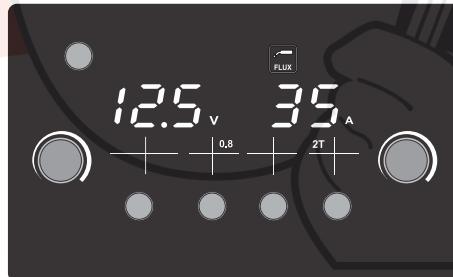

- Установите байонетный разъем кабеля 8 в гнездо «-».
- Кнопкой 5 (рис 3.4) выберите нужный диаметр проволоки: 0,8, 0,9 мм.
- Кнопкой 6 (рис 3.4) выберите, а регулятором 2 настройте дополнительные параметры:
 - Индуктивность -10 +10
 - Мягкий старт 0-10
- Кнопкой 7 (рис 3.4) выберите режим работы горелки: 2T, 4T, Spot.
- При выборе режима Spot настройте время точки регулятором 2 (рис 3.4) от 0,1 до 10 сек.
- Регулятором 2 (рис 3.4) настройте необходимый сварочный ток с отслеживанием на дисплее 9.
- Регулятором 1 (рис 3.4) настройте при необходимости коррекцию по напряжению -9,9 + 9,9 В с отслеживанием на дисплее.
- При вращении регулятора отображается значение коррекции, в состоянии покоя отображается реальное значение напряжения с учётом выставленной коррекции.
- Приступите к сварке.


8.5 НАСТРОЙКА РЕЖИМА TIG LIFT DC (сварка неплавящимся вольфрамовым электродом постоянным током в среде инертного газа)

- Подключить шланг защитного газа на задней панели аппарата
- Подключить сварочную горелку как показано ниже

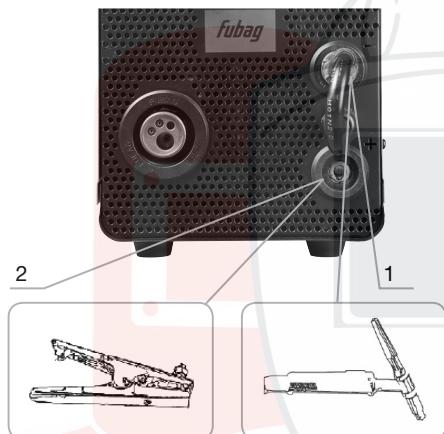

Поз.	Символ	Описание
1		Гнездо, сварочный ток «-» • Подключение сварочной горелки
2		Розетка, сварочный ток «+» • Подключение кабеля массы

- Кнопкой 3 (рис 3.4) выберите режим TIG.

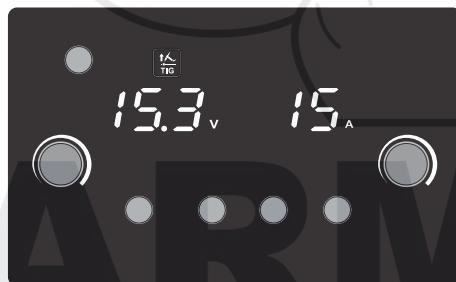

- Откройте вениль на горелке для подачи защитного газа (Ar 100%)

Электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:

- Газовое сопло горелки и конец вольфрамового электрода необходимо осторожно установить на изделие (протекает ток контактного зажигания).
- Нагнуть горелку через газовое сопло так, чтобы между концом электрода и изделием остался зазор 2-3 мм. Дуга зажигается, и сварочный ток в зависимости от выбранного режима работы, нарастает до заданного тока.
- Поднять горелку и повернуть в нормальное положение.

Завершение процесса сварки: отвести горелку от изделия, пока не потухнет дуга. Перекройте подачу защитного газа, закрыть вентиль на горелке.



9. Техническое обслуживание

- Для обеспечения эффективной и безопасной работы сварочного аппарата для дуговой сварки необходимо проводить регулярное техническое обслуживание аппарата. Пользователи сварочного аппарата должны быть проинформированы относительно мероприятий по техническому обслуживанию и методов проверки сварочного аппарата, а также они должны быть осведомлены о правилах по технике безопасности для предотвращения неисправностей, сокращения продолжительности ремонта и увеличения срока службы сварочного аппарата. Мероприятия по техническому обслуживанию перечислены в приведенной ниже таблице.

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности во время проведения технического обслуживания сварочного аппарата выключите электропитание и подождите 5 минут, пока не произойдёт разрядка конденсаторов.

Периодичность	Мероприятия по техническому обслуживанию
Ежедневные проверки	<p>Проверьте сетевой кабель на отсутствие повреждений. Если кабель поврежден – обратитесь в сервисный центр для замены.</p> <p>После включения электропитания проверьте сварочный аппарат на отсутствие вибрации, посторонних звуков или специфического запаха. При появлении одного из вышеперечисленных признаков отключите аппарат и обратитесь в сервисный центр.</p> <p>Убедитесь в работоспособности вентилятора. В случае его повреждения прекратите эксплуатацию аппарата и обратитесь в сервисный центр.</p>
Ежемесячные проверки	<p>Очистите внутреннюю часть сварочного аппарата с помощью сухого сжатого воздуха через вентиляционные отверстия в корпусе аппарата.</p> <p>Проверьте аксессуары и комплектующие аппарата, неисправные элементы замените.</p>

10. Диагностика неисправностей

- Перед отправкой сварочных аппаратов с завода-изготовителя они проходят отладку. Внесение каких-либо изменений в сварочный аппарат неуполномоченными лицами не допускается!
- Выполняйте все указания по техническому обслуживанию.
- К ремонту сварочного аппарата допускаются только квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию.
- При возникновении неисправности обращайтесь в сервисный центр.

11. Устранение неполадок

- Для устранения некоторых видов неисправностей сварочного аппарата вы можете обратиться к следующей таблице:

№	Неисправность	Причина	Способ устранения
1	Сетевой переключатель включен, но индикатор питания не горит	Отсутствует подключение к электрической сети	Проверить питание электрической сети
		Неисправен переключатель	Обратитесь в сервис
		Вышел из строя предохранитель	Обратитесь в сервис
		Неисправен индикатор питания	Обратитесь в сервис
2	Сварочный аппарат перегревается после сварки, вентилятор не работает	Неисправен вентилятор	Обратитесь в сервис
		Неисправна цепь управления вентилятором	Обратитесь в сервис
3	При нажатии на триггер сварочной горелки не подается защитный газ	Отсутствует газ в баллоне или неисправен редуктор	Проверьте или замените
		Нарушение герметичности газового шланга	Проверьте или замените газовый шланг
		Неисправен электромагнитный клапан	Обратитесь в сервис
4	Нет подачи проволоки	Неисправен электродвигатель	Обратитесь в сервис
		Неисправность в цепи управления двигателя	Обратитесь в сервис
		Ослабление прижимного ролика, проскальзывание сварочной проволоки	Прижмите ролик
		Диаметр канавки ролика не соответствует диаметру сварочной проволоки	Замените ролик или правильно его установите
		Повреждена катушка с проволокой	Проверьте катушку или замените
		Заблокирован направляющий канал в горелке	Замените канал или сварочную горелку
		Вышел из строя контактный наконечник	Замените наконечник
5	Дуга не зажигается	Кабель массы отсоединен или отсутствует контакт с деталью	Проверьте соединение кабеля с источником и деталью, проверьте фиксацию байонетного разъема
		Неисправность в цепи управления	Обратитесь в сервис



12. Технические характеристики

	IRMIG 140 SYN LED	IRMIG 160 SYN LED	IRMIG 180 SYN LED	IRMIG 200 SYN LED
Входное напряжение (В)	1~230±15%			
Входной ток (А)	22,8	27,3	32,3	37,5
Макс потребляемая мощность (кВА)	5,3	6,3	7,4	8,6
Диапазон тока (А)	30-140 (MIG-MAG) 25-120 (MMA) 15-140 (TIG)	30-160 (MIG-MAG) 25-140 (MMA) 15-160 (TIG)	30-180 (MIG-MAG) 25-160 (MMA) 15-180 (TIG)	30-200 (MIG-MAG) 25-180 (MMA) 15-200 (TIG)
Диапазон сварочного напряжения (В)	15,5-21 (MIG-MAG) 24-24,8 (MMA) 14-15,6 (TIG)	15,5-22 (MIG-MAG) 24-25,6 (MMA) 14-16,4 (TIG)	15,5-23 (MIG-MAG) 24-26,4 (MMA) 14-17,2 (TIG)	15,5-24 (MIG-MAG) 24-27,2 (MMA) 14-18 (TIG)
Напряжение холостого тока (В)	60	60	60	60
100% ПВ	120 (MIG-MAG) 110 (MMA) 125 (TIG)	130 (MIG-MAG) 120 (MMA) 135 (TIG)	140 (MIG-MAG) 130 (MMA) 145 (TIG)	150 (MIG-MAG) 140 (MMA) 155 (TIG)
ПВ при MIG-MAG (40°C)	30%140A	25%160A	20%180A	15%200A
Ролик (заводская комплектация)	0.6/0.8	0.6/0.8	0.8/1.0	0.8/1.0
Класс защиты IP	21S	21S	21S	21S
Класс изоляции	F	F	F	F
Масса, кг	8,6	8,6	8,7	8,8

Диапазон температур окружающего воздуха: от -10°C до +40°C

Относительная влажность воздуха: до 50% при 40°C и до 90% при 20°C

13. Гарантийные обязательства

Срок службы оборудования – 5 лет.

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию. Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом. В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб. Момент начала действия гарантии определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы.

Гарантийные обязательства не распространяются на части, подлежащие естественному износу, на случаи несоблюдения указаний инструкции по эксплуатации, на повреждения вследствие неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на повреждения со стороны внешних факторов. Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью производителя. Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий.