

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание! Перед использованием внимательно прочтайте руководство по эксплуатации устройства. При помощи данного руководства ознакомьтесь с устройством, его правильным и безопасным использованием.

EAC

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выражаем Вам свою глубочайшую признательность за приобретение сварочного аппарата торговой марки **START**. Уверены, что оборудование START позволит Вам повысить производительность и сократить издержки вашей работы.

Внимание! Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Обновленные инструкции можно найти на официальном сайте TM START: <https://startweld.ru>

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ!

Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с аппаратом.

Данный сварочный аппарат является переносным сварочным инвертером с принудительным охлаждением для аргонодуговой сварки в среде инертных газов (TIG). Также аппарат способен работать в режимах ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми штучными электродами.


Аппарат собран на современной элементной базе, с применением биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT).

Аппарат использует электрическую дугу между электродом и свариваемым материалом в качестве источника тепла для плавления электрода и свариваемого металла. Аппарат позволяет производить сварку различными видами сварочных присадочных прутков, а также всеми типами штучных покрытых электродов: рутиловыми, основными, из нержавеющей стали и др.

Сварочный аппарат пригоден для сварки различных углеродистых сталей, чугуна, нержавеющей стали, меди и сплавов, а также других цветных металлов.


Аппарат имеет защиту от перегрева, предназначен для работы от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 Вольт.

SVARMA.ru
Эксперты в сварке

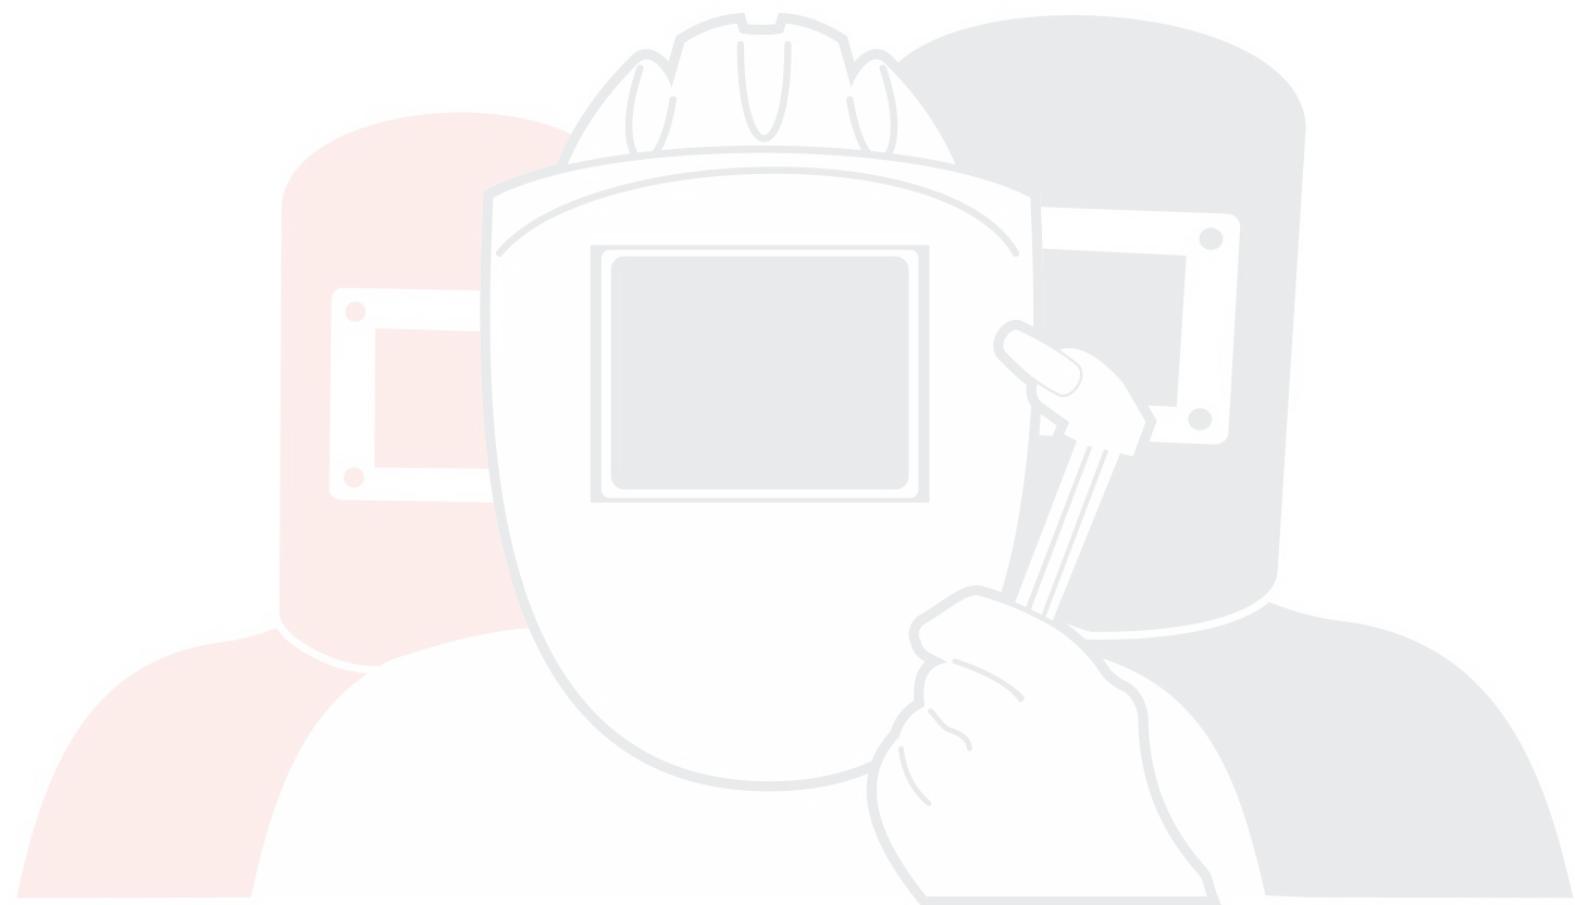

SVARMA^{ru}


Эксперты в сварке

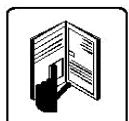ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

К использованию и обслуживанию сварочного аппарата допускается только квалифицированный и специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации сварочного аппарата.

Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке сварочного аппарата.

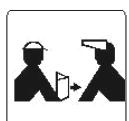

Перед эксплуатацией обязательно передайте данное руководство или его копию оператору устройства для ознакомления.



Избегайте контактов с открытыми токоведущими кабелями сварочного аппарата, не прикасайтесь к держателю электрода и свариваемой поверхности.

Не прикасайтесь к месту подключения питания или к другим частям сварочного аппарата, которые находятся под током. Отключайте питание сразу после окончания работы или перед тем, как оставите рабочее место.

Никогда не работайте там, где существует опасность получения электрошока.



Сварочные работы могут привести к пожару!

Не располагайте горючие и легковоспламеняющиеся материалы ближе, чем на 10 метров от места сварки.



Страйтесь, чтобы искры и брызги не попали на тело.

Никогда не производите сварку емкостей, в которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.

Дым и газ, попадающие в воздух при сварке, опасны для здоровья. Перед началом работ убедитесь, что вытяжка и приточная вентиляция исправно работают.



Помните, что при сварке температура обрабатываемой поверхности повышается, поэтому страйтесь не прикасаться к обрабатываемым деталям во избежание ожогов.




Аппарат имеет встроенный вентилятор для охлаждения. Не суйте пальцы и другие предметы в вентилятор во избежание травм и повреждений.




Сварочные аппараты излучают электромагнитные волны и создают помехи для радиочастот, поэтому следите за тем, чтобы в непосредственной близости от аппарата не было людей, которые используют кардиостимулятор или другие принадлежности, для которых электромагнитные волны и радиочастоты создают помехи.



Всегда соблюдайте правила безопасности. Носите защитную одежду и специальные средства защиты, для предотвращения повреждения глаз и кожных покровов.

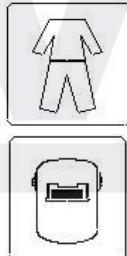

Всегда надевайте защитную маску во время работы сварочным аппаратом или используйте очки с защитным затемненным стеклом.

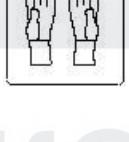

Убедитесь, что излучение дуги не попадет на других людей, находящихся поблизости от места сварки.



Следите за тем, чтобы на рабочей площадке не было посторонних людей.

Запрещается использовать сварочный аппарат для разморозки труб.

Обязательно используйте питающую сеть с защитным заземляющим проводником в целях безопасности.

Используйте дополнительно заземляющий винт на задней панели аппарата.

Не пользуйтесь аппаратом, если электрический кабель повреждён. Обратитесь в сервисный центр.

Не работайте под водой или в местах с повышенной влажностью.

При высотных работах во избежание несчастного случая соблюдайте правила техники безопасности работы на высоте.



ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

START TIGLINE X200 AC/DC PULSE – сварочный аппарат инверторного типа, предназначенный для аргонодуговой (TIG AC/DC, TIG AC/DC Pulse) и ручной дуговой (MMA) сварки на постоянном токе DC. Модель START TIGLINE X200 AC/DC PULSE выполнена на основе силовых элементов IGBT. При изготовлении использовались самые современные технологии. Устройство оснащено множеством различных настроек и функций: регулятором тока, времени продувки газом перед и после сварки, времени спада тока, регулятором форсажа дуги и др.

С помощью данного сварочного оборудования возможна сварка в импульсном режиме, которая позволяет значительно улучшить качество сварного соединения.

Аргонодуговой аппарат START TIGLINE X200 AC/DC PULSE обеспечивает высокий уровень безопасности, оборудован вентилятором и функциями защиты от перегрева и перегрузки.

При работе с аппаратом START TIGLINE X200 AC/DC PULSE возможно использовать следующие виды сварки:

- Ручная дуговая сварка (MMA).
- Аргонодуговая сварка в среде инертного газа аргона неплавящимися электродами (TIG) в режимах AC/DC.
- Аргонодуговая сварка в среде инертного газа аргона неплавящимися электродами (TIG) в режимах AC/DC PULSE с применением импульсного режима и регулировкой параметров импульса.

Преимущества сварочного аппарата START TIGLINE X200 AC/DC PULSE:

- Высокое качество сварных соединений разнообразных металлов различной толщины.
- Сварка металла малой толщины.
- Сварка в различных пространственных положениях.
- Возможность использовать как постоянный ток (DC), так и переменный ток (AC).
- Сварка нержавеющей, легированной, углеродистой стали.
- Из-за сравнительно небольших габаритов и веса аппараты легко перемещать и использовать на монтажных работах.
- Цифровой дисплей.
- Регулировка плавного нарастания и плавного снижения сварочного тока в начале и конце сварочного процесса.
- Регулировка длительности продувки газа до и после сварки.
- 2/4-х-тактный режим.
- Импульсная сварка с регулировкой параметров импульса.

Эксперты в сварке

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ АППАРАТА


Передняя панель



1. Панель управления
2. Штуцер для подключения защитного газа к сварочной горелке
3. Разъем для подключения клавиши управления (2 pin)
4. Силовые разъемы для подключения клеммы заземления, сварочной горелки, электрододержателя (СКРП-35).

Рис.1

Задняя панель

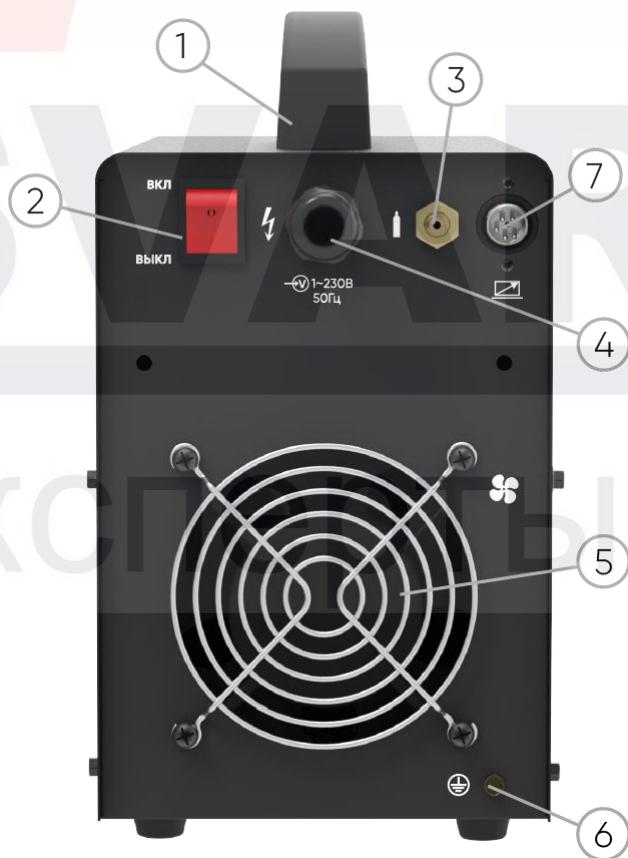

1. Ручка для перемещения сварочного аппарата
2. Клавиша Вкл/Выкл
3. Штуцер для подключения защитного газа к аппарату
4. Кабель подключения к сети (230В)
5. Вентилятор охлаждения
6. Винт подключения кабеля заземления к корпусу аппарата
7. Разъем для подключения пульта Д/У или педали (5pin).


Рис.2

Панель управления




Рис. 3

1. Дисплей отображения значения параметров сварочного процесса.
2. Кнопка переключения между режимами TIG PULSE/TIG/MMA
3. Кнопка переключения между режимами 2T / 4T / SPOT для режима TIG
4. Кнопка переключения типа сварочного тока (AC-переменный/DC-постоянный) для режима TIG
5. Поворотный регулятор параметров сварочного тока для выбранного пункта меню. Кнопка переключения регулируемых параметров.
6. - Кнопка выбора формы волны переменного тока AC в режиме TIG/TIG PULSE
- Кнопка выбора регулируемого параметра в режиме SPOT

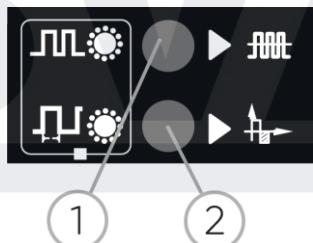

1 - Количество точек в секунду от 0,1-10 (в AC режиме отвечает за частоту переменного тока)
2 - Процентное соотношение времени точки и паузы от 5-95% (в AC режиме отвечает за баланс полярности)

7. Диодный индикатор подключения пульта Д/У или педали (5 pin)
8. Диодный индикатор ошибки
 - ERR 001 - перегрузка по току, отключите аппарат, обратитесь в сервисный центр
 - ERR 002 - перегрев
9. Диодный индикатор регулируемого параметра (A, C, Гц, %), при выборе параметра на диаграмме
10. Диодный индикатор сварочного режима
11. Диодный индикатор сварочного тока DC / AC

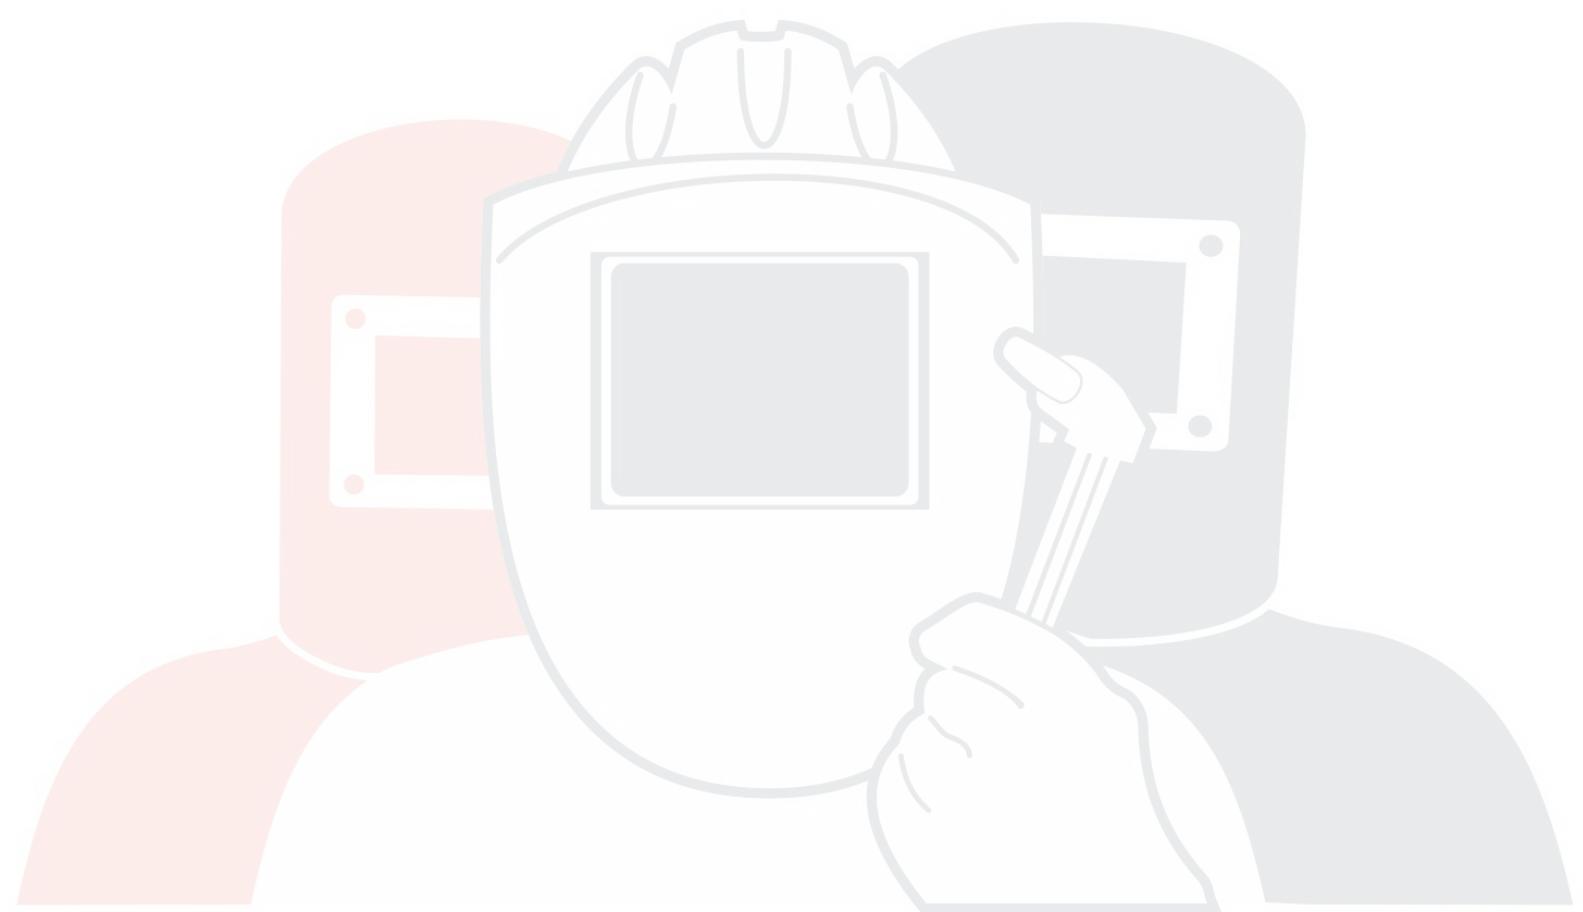

SVARMA^{ru}

Эксперты в сварке

Органы управления параметрами MMA

Рис. 4


В режиме MMA путем нажатия на регулятор «5» Рис.3 выбрать регулируемый параметр и задать необходимое значение.



1. Регулировка параметра «Горячий старт» от 0 до 100 (условные обозначения)
2. Регулировка параметра «Форсаж дуги» от 0 до 100 (условные обозначения)

Параметры регулировки (пункты меню) TIG

Рис. 5

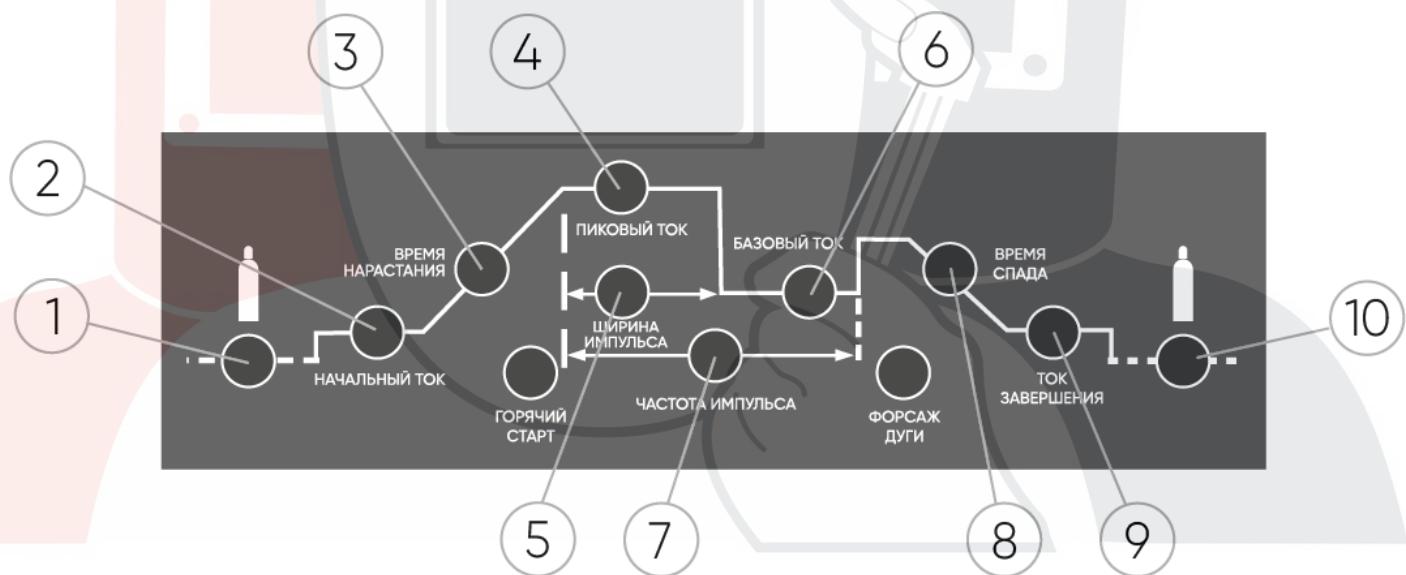

1. Регулировка времени продувки газом перед сваркой (0,0-1,0сек).
2. Регулировка начального тока сварки (5-200A).
3. Регулировка времени возрастания сварочного тока до максимального значения (0,0-15,0 сек).
4. Регулировка пикового тока в режиме TIG (5-200A).
5. Регулировка ширины импульса (от 5 до 95%).
6. Регулировка частоты импульса (от 0,1 -200Гц)
7. Регулировка базового тока в режиме TIG PULSE (5-95%).
8. Регулировка времени спада сварочного тока(0,0-25,0 сек).
9. Регулировка тока завершения сварки (5-200A)
10. Регулировка времени продувки газом после сварки (1,0-10сек)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Основные характеристики*

Характеристики	START TIGLINE X200 AC/DC PULSE
Напряжение электросети	AC230В±10%
Количество фаз	1 фаза
Частота электросети	50 Гц
Потребляемый ток (A) в режиме TIG	24,23
Потребляемая мощность (кВа) в режиме TIG	5,7
Диапазон регулирования тока (A) AC/DC в режиме TIG	5-200
Диапазон регулирования тока (A) DC в режиме MMA	30-160
Диапазон регулирования времени подачи газа ПЕРЕД сваркой (сек)	0,0-1,0
Диапазон регулирования времени подачи газа ПОСЛЕ сварки (сек)	1,0-10,0
Диапазон регулирования частоты импульса (Гц)	0,1-200
Ширина импульса (%)	5-95
Напряжение холостого хода (В)	78
Диаметр неплавящихся электродов (мм)	1,6-5,0
ПН (%) (В режиме TIG)	40
КПД (%)	85
Коэффициент мощности	0,8
Степень защиты	IP21S
Класс изоляции	H
Габариты аппарата (мм)	465x185x330
Вес аппарата без комплектующих (кг.)	10,15

*Производитель вправе изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

SVARMA.ru
Эксперты в сварке

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Защита от аномальных условий: В процессе нагрузки силовые элементы значительно нагреваются. Поэтому в аппарате обеспечивается защита силовых цепей при помощи термопредохранителя. В случае перегрузки или недостаточного охлаждения аппарата загорается световой индикатор наличия ошибки на передней панели аппарата, при этом сварочный ток принудительно снижается до минимального значения во избежание выхода из строя аппарата. Сварку можно продолжить после того, как аппарат охладится, и световой индикатор защиты погаснет.

Функция плавного запуска: данная функция реализована для плавного заряда электролитических конденсаторов входного фильтра, предотвращая преждевременный выход из строя сетевого выключателя и элементов входной цепи в момент включения устройства.

Внимание! Категорически запрещено подключать аппарат к сети переменного тока с напряжением 380В во избежание повреждения входных цепей аппарата.

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Место установки

Место установки сварочного аппарата должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей, дождя, влаги, едких и коррозионных веществ и вибрации. Участок, на котором устанавливаете аппарат, содержите в чистоте, и обеспечьте хорошую вентиляцию.

Температура окружающей среды: во время проведения сварочных работ: -5 ~ +40°C, во время транспортировки и хранения -50~+55°C.

Относительная влажность: при 40°C: ≤ 50%, при 20°C: ≤ 90%.

При работе на открытом воздухе скорость ветра не должна превышать 1м/с.

Переднюю/заднюю стороны аппарата располагайте на расстоянии не менее 30 см от стены, а его левую/правую сторону – на расстоянии как минимум 20 см; любые два аппарата устанавливайте на расстоянии как минимум 30 см друг от друга.

Внимание! Не перекрывайте доступ воздуха к вентилятору и вентиляционным отверстиям.

При подключении сварочного аппарата к электрической сети переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц необходимо обеспечить защиту розетки для подключения автоматическим выключателем или плавкой вставкой с током срабатывания соответствующим максимальному току потребляемому аппаратом. Перед установкой предохранителя отключите входное питание.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются.

Источник START TIGLINE X200 AC/ DC Pulse

- 1шт.

Сварочная Горелка TIG-26 (4м) START ST26-4000

- 1шт.

Клемма заземления с кабелем

- 1шт.

Электрододержатель с кабелем

- 1шт.

Газовый шланг 2 м

- 1шт.

Хомуты

- 2шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1 Осмотр и сборка оборудования

Осмотр и сборка оборудования могут производиться только тогда, когда аппарат отключен от сети. Перед началом работы необходимо:

- Проверить изоляцию всех проводов, связанных с питанием источника тока и сварочной дуги
- Проверить заземление оборудования. Заземлению подлежат корпуса источников питания, аппаратного ящика и вспомогательное электрическое оборудование. Разъем для подключения заземления к корпусу находится на задней части аппарата. Сечение заземляющих проводов должно быть не менее 2.5 мм².
- Удостовериться, что жалюзи вентилятора (решетки) аппарата раскрыты и ничем не заблокированы. Минимальное расстояние между аппаратом и соседними объектами должно составлять 30 см. Хорошая вентиляция является залогом нормальной работы и продолжительной жизни аппарата.

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К РАБОТЕ

Подключение оборудования в сеть

После осмотра и проверки оборудования необходимо:

- Подключить аппарат к сети с помощью кабеля с требуемыми параметрами и проверить соединение, т.к. окисления могут привести к серьезным последствиям и даже поломке.
- Проверьте с помощью мультиметра, чтобы технические данные напряжения и частоты питающей сети соответствовали техническим параметрам аппарата.

Для защиты от перегрузки или короткого замыкания подключение сетевого кабеля к питающей сети необходимо производить через автоматический выключатель.

Аппараты START TIGLINE X200 AC/DC PULSE необходимо подключать к питающей сети 230 В через автоматический двухполюсный выключатель.

Работа с оборудованием

Подключение сварочных кабелей

Сварочные кабели, такие как кабель электрододержателя (или горелки) и кабель клеммы заземления, подключаются к соответствующим разъемам "+" и "-" в зависимости от применяемых материалов.

Кабели должны быть плотно подсоединенны, так как слабое подключение снижает эффективность работы.

Выбор полярности

Выбирать полярность надо в зависимости от конкретной ситуации. При неправильном подключении появляются такие явления, как нестабильная дуга, чрезмерное разбрзгивание и прилипание электрода (или проволоки). Для решения данных проблем измените соединение посредством перемены местами сварочных кабелей.

Для прямой полярности кабель электрододержателя (или горелки) необходимо вставить в разъем "-", а кабель клеммы заземления – в разъем "+". Для обратной полярности – наоборот.

Снабжение газом (только для "TIG" режима)

Подсоедините газовый шланг к медному штуцеру, который расположен на задней панели аппарата. Система газоснабжения, состоящая из газового баллона, редуктора и газового шланга, должна иметь плотные соединения, чтобы обеспечить надежную подачу газа, что является чрезвычайно важным для осуществления сварки в среде защитных газов.


(Примерная схема показана на Рис.6).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Примерная схема подключения и газоснабжения.

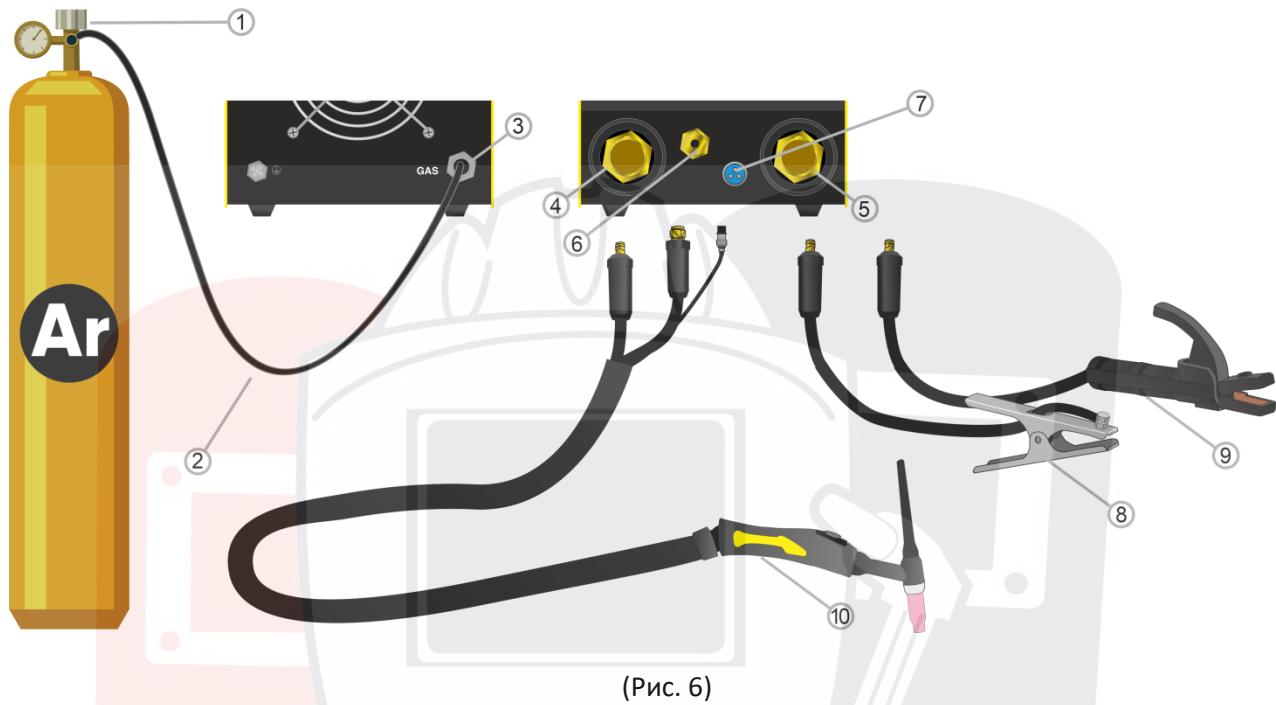

(Рис. 6)

- 1 Баллон с аргоном
 - 2 Газовый шланг
 - 3 Штуцер подключения защитного газа
 - 4 Силовой разъем (+)
 - 5 Силовой разъем (-)
 - 6 Штуцер подключения защитного газа
 - 7 Разъем кнопки горелки
 - 8 Клемма заземления с кабелем
 - 9 Электрододержатель с кабелем
 - 10 Сварочная горелка TIG

Включение аппарата

После выполнения действий, указанных выше, переведите тумблер “ON/OFF” в положение “ON.” Аппарат начнет свою работу с включения амперметра и работы вентилятора.

Обратите внимание, что в режиме "ММА" функции "Импульс" и "Спад тока" недоступны.

Процесс сварки

• Режим "ММА"

Подготовка:

- При помощи кнопки «2» (Рис.3) выберите режим MMA (ручная дуговая сварка штучными электродами)
 - Задайте необходимую величину сварочного тока. Для облегчения задачи обращайте внимание на упаковку электродов, где указывается необходимый сварочный ток.

Сварка:

- Для защиты лица и глаз возьмите маску и удерживайте ее перед лицом.
 - Легким касанием или чирканьем оголенного конца электрода об изделие зажгите дугу.
 - Отведите электрод от изделия на расстояние одного диаметра электрода.
 - Во время сварки удерживайте наклон электрода 20-30°.

• Режимы "TIG"

Подготовка:

- При помощи кнопки «2» (Рис.3) выберите режим TIG или TIG PULSE (Для сварки тонкостенного металла)
- Подключите аппарат к баллону с защитным газом.
- Вставьте вольфрамовый электрод в горелку.
- Откройте вентиль на газовом баллоне.
- Для подачи газа нажмите кнопку на горелке и установите расход защитного газа с помощью редуктора.
- Используйте раздел "В помощь сварщику" данного руководства для выставления необходимых сварочных параметров.

Сварка

- Для защиты лица и глаз возьмите маску и удерживайте ее перед лицом.
- Поднесите горелку к заготовке так, чтобы вольфрамовый электрод не касался изделия, а находился на расстоянии нескольких миллиметров от него.
- Нажмите кнопку на горелке. Осциллятор обеспечит поджиг дуги. При появлении устойчивой дуги приступайте к процессу сварки.
- После окончания сварки, не убирайте горелку и не выключайте подачу газа в течение 1 секунды. Данное действие необходимо, чтобы защитить сварочный шов от попадания ненужных газов, и, следовательно, избежать возникновения возможных дефектов.

Окончание работы

После выполнения всех необходимых работ выключите аппарат посредством перевода тумблера "ON/OFF" в положение "OFF." (на задней панели). Проверьте, ничего ли не тлеет вокруг, т.к. пожар может начаться не сразу, а через некоторое время.

Установка параметров сварки

Сварочные параметры устанавливаются с помощью регуляторов на панели управления (Рис.3) Необходимый уровень настроек подбирается опытным путем в зависимости от условий и методов сварки, толщины материала, и других переменных факторов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Обслуживание аппарата может производиться только квалифицированным персоналом.
- Всегда отключайте аппарат и дожидайтесь остановки вентилятора.
- Внутри аппарата существуют высокие напряжения и токи, опасные для жизни.
- Периодически снимайте крышку аппарата и продувайте пыль сжатым воздухом под небольшим давлением. Одновременно проверяйте состояние контактов с помощью изолированного инструмента.
- Регулярно проверяйте кабели. Кабели должны быть без трещин и порезов.
- Избегайте попадания частиц металла внутрь аппарата, они вызывают короткое замыкание. Во время транспортировки и хранения сварочного аппарата берегите его от попадания влаги. Храните сварочный аппарат в сухом, хорошо проветриваемом помещении и не подвергайте его воздействию повышенной влажности, коррозионно-опасных газов и пыли.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В процессе срока службы неизбежен износ отдельных элементов и частей изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение). Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы компании марки Startweld.

При отказе изделия и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр Startweld.

Сбой	Причина	Возможное решение
ERR001	перегрузка по току	<ul style="list-style-type: none"> отключите аппарат, обратитесь в сервисный центр
ERR002	перегрев	<ul style="list-style-type: none"> ПРЕВЫШЕНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА. Дайте устройству отдохнуть в течение 10 минут. Проверьте наличие препятствий для осуществления работы, очистите сварочный аппарат и (теплоотводы) радиаторы. (перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от сети минимум 30 минут назад).
Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает.	Отсутствует сетевое напряжение.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте провода на наличие повреждений. Проверьте хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля.
	Обрыв силового кабеля.	<ul style="list-style-type: none"> Замените силовой кабель.
Аппарат включен, горит сигнальная лампа, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает.	Напряжение сети превышает допустимое значение.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение сети. Выставите необходимое значение, согласно справочникам и таблицам.
	Ошибка в выборе питающей электросети 380В- 220В.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте по таблице основных характеристик и выберете необходимую электросеть.
	Перепады входного тока в связи с неисправностью сетевого кабеля.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте сетевой кабель. При необходимости замените его. Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля.
Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, встроенный вентилятор работает, осциллятор не действует, невозможно поджечь дугу.	Внутренние неисправности.	<ul style="list-style-type: none"> Обратитесь за помощью в сервисный центр.
Аппарат включен, горит сигнальная лампа, дуги нет.	Включен режим защиты от перегрева.	<ul style="list-style-type: none"> Не отключая аппарат, дождитесь момента, когда погаснет индикатор, и можете снова приступить к сварке.
	Повреждение кабеля с электрододержателем или клеммой заземления.	<ul style="list-style-type: none"> Замените поврежденные кабеля
	Внутренние неисправности инвертора	<ul style="list-style-type: none"> Обратитесь за помощью в сервисный центр.
Перепады рабочего тока в процессе сварки.	Имеют место сильные перепады напряжения в сети, либо пропадает контакт в сетевом кабеле.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте сетевой кабель на наличие повреждений. Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля. Воспользуйтесь стабилизатором напряжения для устранения перепадов напряжения.
Чрезмерное разбрызгивание при сварке.	Неверно выбрана полярность подключения сварочных кабелей.	<ul style="list-style-type: none"> Поменяйте местами сварочные кабели, подсоединенные к разъемам "+" и "-".

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку изделия рекомендуется производить упакованным в тару, крытым транспортом любого вида, обеспечивающим его сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения изделия внутри транспортного средства. Во время транспортировки и хранения сварочного аппарата берегите его от попадания влаги.

Храните сварочный аппарат в сухом, отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и не подвергайте его воздействию повышенной влажности, коррозионно-опасных газов и пыли.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.



Данный знак означает, что по окончании срока эксплуатации устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

СИМВОЛЫ И МАРКИРОВКИ АППАРАТА

	Устройство требует специальной утилизации. Не выбрасывать с бытовыми отходами	U₀	Выходное напряжение холостого хода, В
	Внимание, общая опасность! Читайте инструкцию по использованию	U₁	Напряжение питания, В
	Защита от повышенной опасности удара током	X	Продолжительность включения, %
	Принудительное воздушное охлаждение	I₂	Выходной ток, соответствующий продолжительности включения, А
	Однофазное напряжение частотой 50 Герц	U₂	Сварочное напряжение, соответствующее выходному току, В
I_{1max}	Максимально допустимый ток, А	IP21S	Класс защиты от проникновения иородных тел, пыли и влаги
I_{1eff}	Номинальный ток на входе, А	F	Класс изоляции
			Однофазный инвертор с трансформацией и выпрямлением

Эксперты в сварке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали оборудование торговой марки «START», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень надежности и простоту в техническом обслуживании и работе.

Настоящим заявляем, что оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования, имеет декларацию о соответствии ЕАС. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Информация об изготовителе. SHENZHEN START INTERNATIONAL GROUP LTD место нахождения и фактический адрес: 113 Shajing segment, commercial building, 115-77 Guangshen road, Xinqiao street, Bao'an, Shenzhen, China, Китай

Информация для связи: info@startweld.ru www.startweld.ru 8(800)333-16-54



Год и месяц изготовления оборудования указаны первыми четырьмя цифрами серийного номера аппарата (расшифровку смотри ниже). Серийный номер указан на корпусе аппарата, так же указывается при приобретении потребителем в данной инструкции в разделе «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

Серийный номер **2001XXXX**

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ

МЕСЯЦ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Срок службы изделия – 72 месяца при его правильной эксплуатации. По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли. Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.

Предоставление неисправного изделия в чистом виде.

Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие механические или электротермические повреждения (в том числе вздутия микросхем):

- по причине аварий, воздействия огня или жидкости, ударных воздействий, неправильной эксплуатации или небрежного обращения,
- по причинам, возникшим в процессе установки, освоения, модификации или использования изделия неправильным образом (в том числе в недопустимых или недокументированных режимах),
- во время транспортировки изделия,
- при использовании некачественных расходных материалов,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

– в случае, если изделие было вскрыто и ремонтировалось не в уполномоченной организации.

Гарантийное обслуживание и ремонт не предоставляется:

- При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
- На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период (не требуемых по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствует, например: заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия;
- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей;
- На неисправности, возникшие в процессе установки, освоения, модификации или использования изделия;
- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия;
- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации.

Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Горячая линия сервисной службы: 8-800-333-16-54

Адреса авторизованных сервисных центров представлены на сайте: www.startweld.ru/service/

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № - от 20 года

Установка аргонодуговой сварки	Модель	START TIGLINE X200 AC/DC PULSE
Серийный №	Срок гарантии	12 месяцев
Продавец Контактные данные Продавца: Адрес	Дата продажи	Подпись продавца М П
Телефон Изделие получено без повреждений корпуса, в исправном состоянии. Подпись Покупателя _____		

Расходные части ТIG

ST17/18/26, EV17/18/26


STARTWELD | RU




ОКС+6/р (вход газ), 2 ріп

3/8G (вход газ), 2 ріп

1. Затпушка

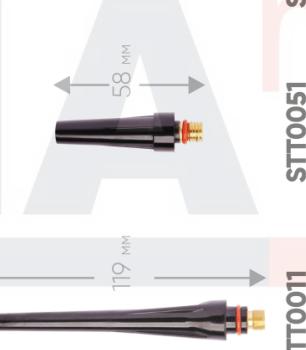

2. Цанга

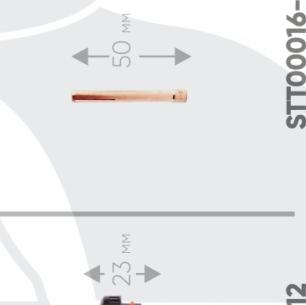

3. Кольцо (Газ. линз)



Артикул	Наименование
STT0006-10	Цанга Ø1,0
STT0006-16	Цанга Ø1,6
STT0006-20	Цанга Ø2,0
STT0006-30	Цанга Ø3,0
STT0006-32	Цанга Ø3,2
STT0006-40	Цанга Ø4,0
STT012	Затпушка короткая
STT0051	Затпушка средняя
STT0011	Затпушка длинная

Артикул	Наименование
STT0016-10	Держатель цанги Ø1,0
STT0016-16	Держатель цанги Ø1,6
STT0016-20	Держатель цанги Ø2,0
STT0016-24	Держатель цанги Ø2,4
STT0016-30	Держатель цанги Ø3,0
STT0016-32	Держатель цанги Ø3,2
STT0016-40	Держатель цанги Ø4,0
STT0007	Сопло керамическое Ø6,5. №24
STT0008	Сопло керамическое Ø8,0. №5
STT0009	Сопло керамическое Ø9,5. №6
STT0005	Сопло керамическое Ø11,0. №7
STT0001	Сопло керамическое Ø12,5. №8
STT0010	Сопло керамическое Ø16,0. №10
STT0012	Сопло керамическое Ø19,0. №12
STT0040	Сопло д/горелки удл 6,5мм
STT0046	Сопло д/горелки удл 8,0мм
STT0048	Сопло д/горелки удл 9,5мм
STT0049	Сопло д/горелки удл 11,0мм

Артикул	Наименование
3P8GS5	Набор Start Custom Set 5
4P18GSLD6	Набор Start Custom Set 6
2P18GSLD7	Набор Start Custom Set 7

Для горелки (газ.линза)

Артикул	Наименование
STT0001-16	Держатель цанги д/горелки газ.линза Ø1,6мм
STT0001-20	Держатель цанги д/горелки газ.линза Ø2,0мм
STT0001-24	Держатель цанги д/горелки газ.линза Ø2,4мм
STT0001-32	Держатель цанги д/горелки газ.линза Ø3,2мм
STT0001-40	Держатель цанги д/горелки газ.линза Ø4,0мм
	Кольцо газ.линза
STT8008	Сопло д/горелки газ.линза Ø6,5мм
STT0087	Сопло д/горелки газ.линза Ø8,0мм
STT0088	Сопло д/горелки газ.линза Ø9,5мм
STT0089	Сопло д/горелки газ.линза Ø11,0мм
STT0085	Сопло д/горелки газ.линза Ø12,5мм
STT0081	Сопло д/горелки газ.линза Ø19,5мм
STT0031	Сопло д/горелки газ.линза удл Ø6,5мм
STT0032	Сопло д/горелки газ.линза удл Ø8,0мм
STT0033	Сопло д/горелки газ.линза удл Ø9,5мм
STT0034	Сопло д/горелки газ.линза удл Ø12,5мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



4. Держатель цанги (Газ. линз)



6. Сопло керамическое

STT 0007	0008	0009	0005	0001	0010	0012
∅6.5	∅8.0	∅9.5	∅11.0	∅12.5	∅16.0	∅19.0
47	50	47	51	50	51	50
51	51	51	51	51	51	51

7. Сопло удлиненное

0040	0046	0047	0048	0049
∅6.5	∅8.0	∅9.5	∅11.0	∅12.5
76	76	76	76	76
51	51	51	51	51

5. Держатель цанги (Газ. линз)



8. Сопло (Газ. линз)

STT 0086	0087	0088	0089	0085	0081
∅6.5	∅8.0	∅9.5	∅11.0	∅12.5	∅19.5
42	42	42	42	42	42
51	51	51	51	51	51

9. Сопло удлиненное (Газ. линз)

0031	0032	0033	0034
∅6.5	∅8.0	∅9.5	∅12.5
76	76	76	76
51	51	51	51

11. Набор Start Custom set 7
(под вольфрамовый электрод Ø2.4)

Сопло прозрачное	Держатель цанги (Газ. линз)	Кольцо (Газ. линз)	Сетка	Кольцо (Газ. линз)	Держатель цанги (Газ. линз)	Сетка
∅35	∅35	∅35	∅35	∅35	∅35	∅35
47	51	51	51	51	51	51
16	26	32	32	32	32	32

12. Набор Start Custom set 7
(под вольфрамовый электрод Ø2.4)

Сопло прозрачное	Держатель цанги (Газ. линз)	Кольцо (Газ. линз)	Сетка	Сопло прозрачное	Держатель цанги (Газ. линз)	Кольцо (Газ. линз)	Сетка
∅35	∅35	∅35	∅35	∅35	∅35	∅35	∅35
16	26	32	32	16	26	32	32
47	51	51	51	46	51	51	51