


ТЕЛЕЖКА WECO ТИП Р



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

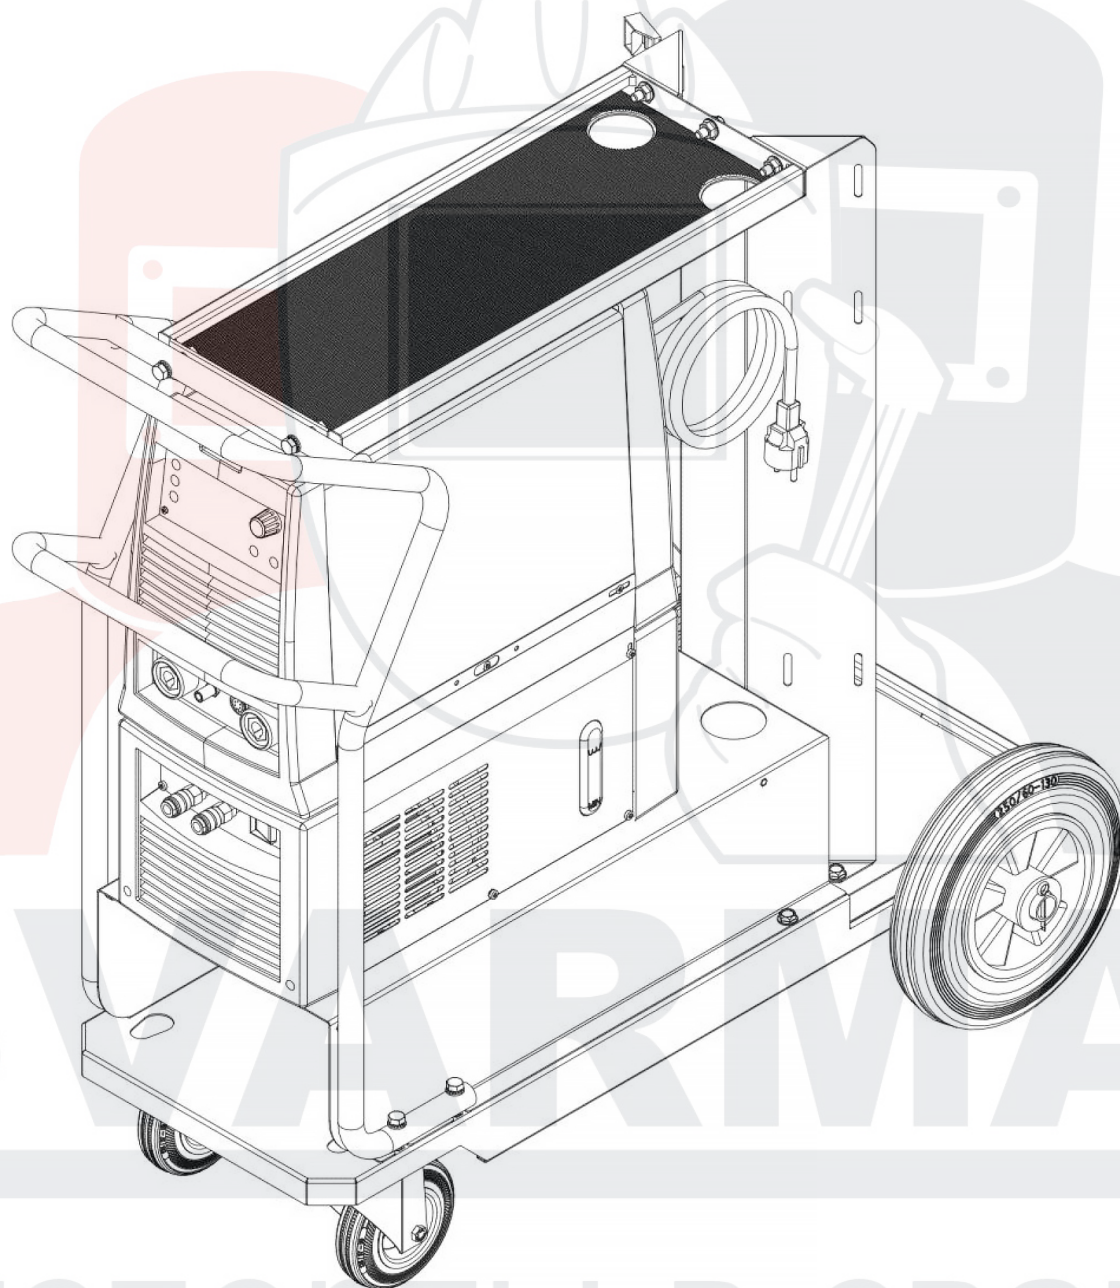

Перед началом эксплуатации аппарата внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание3

2. Подъём, транспортировка и разгрузка оборудования.....5

3. Установка и размещение.....6


SVARMA^{ru}

Эксперты в сварке

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без отражения в документации.



FoxWeld[®]

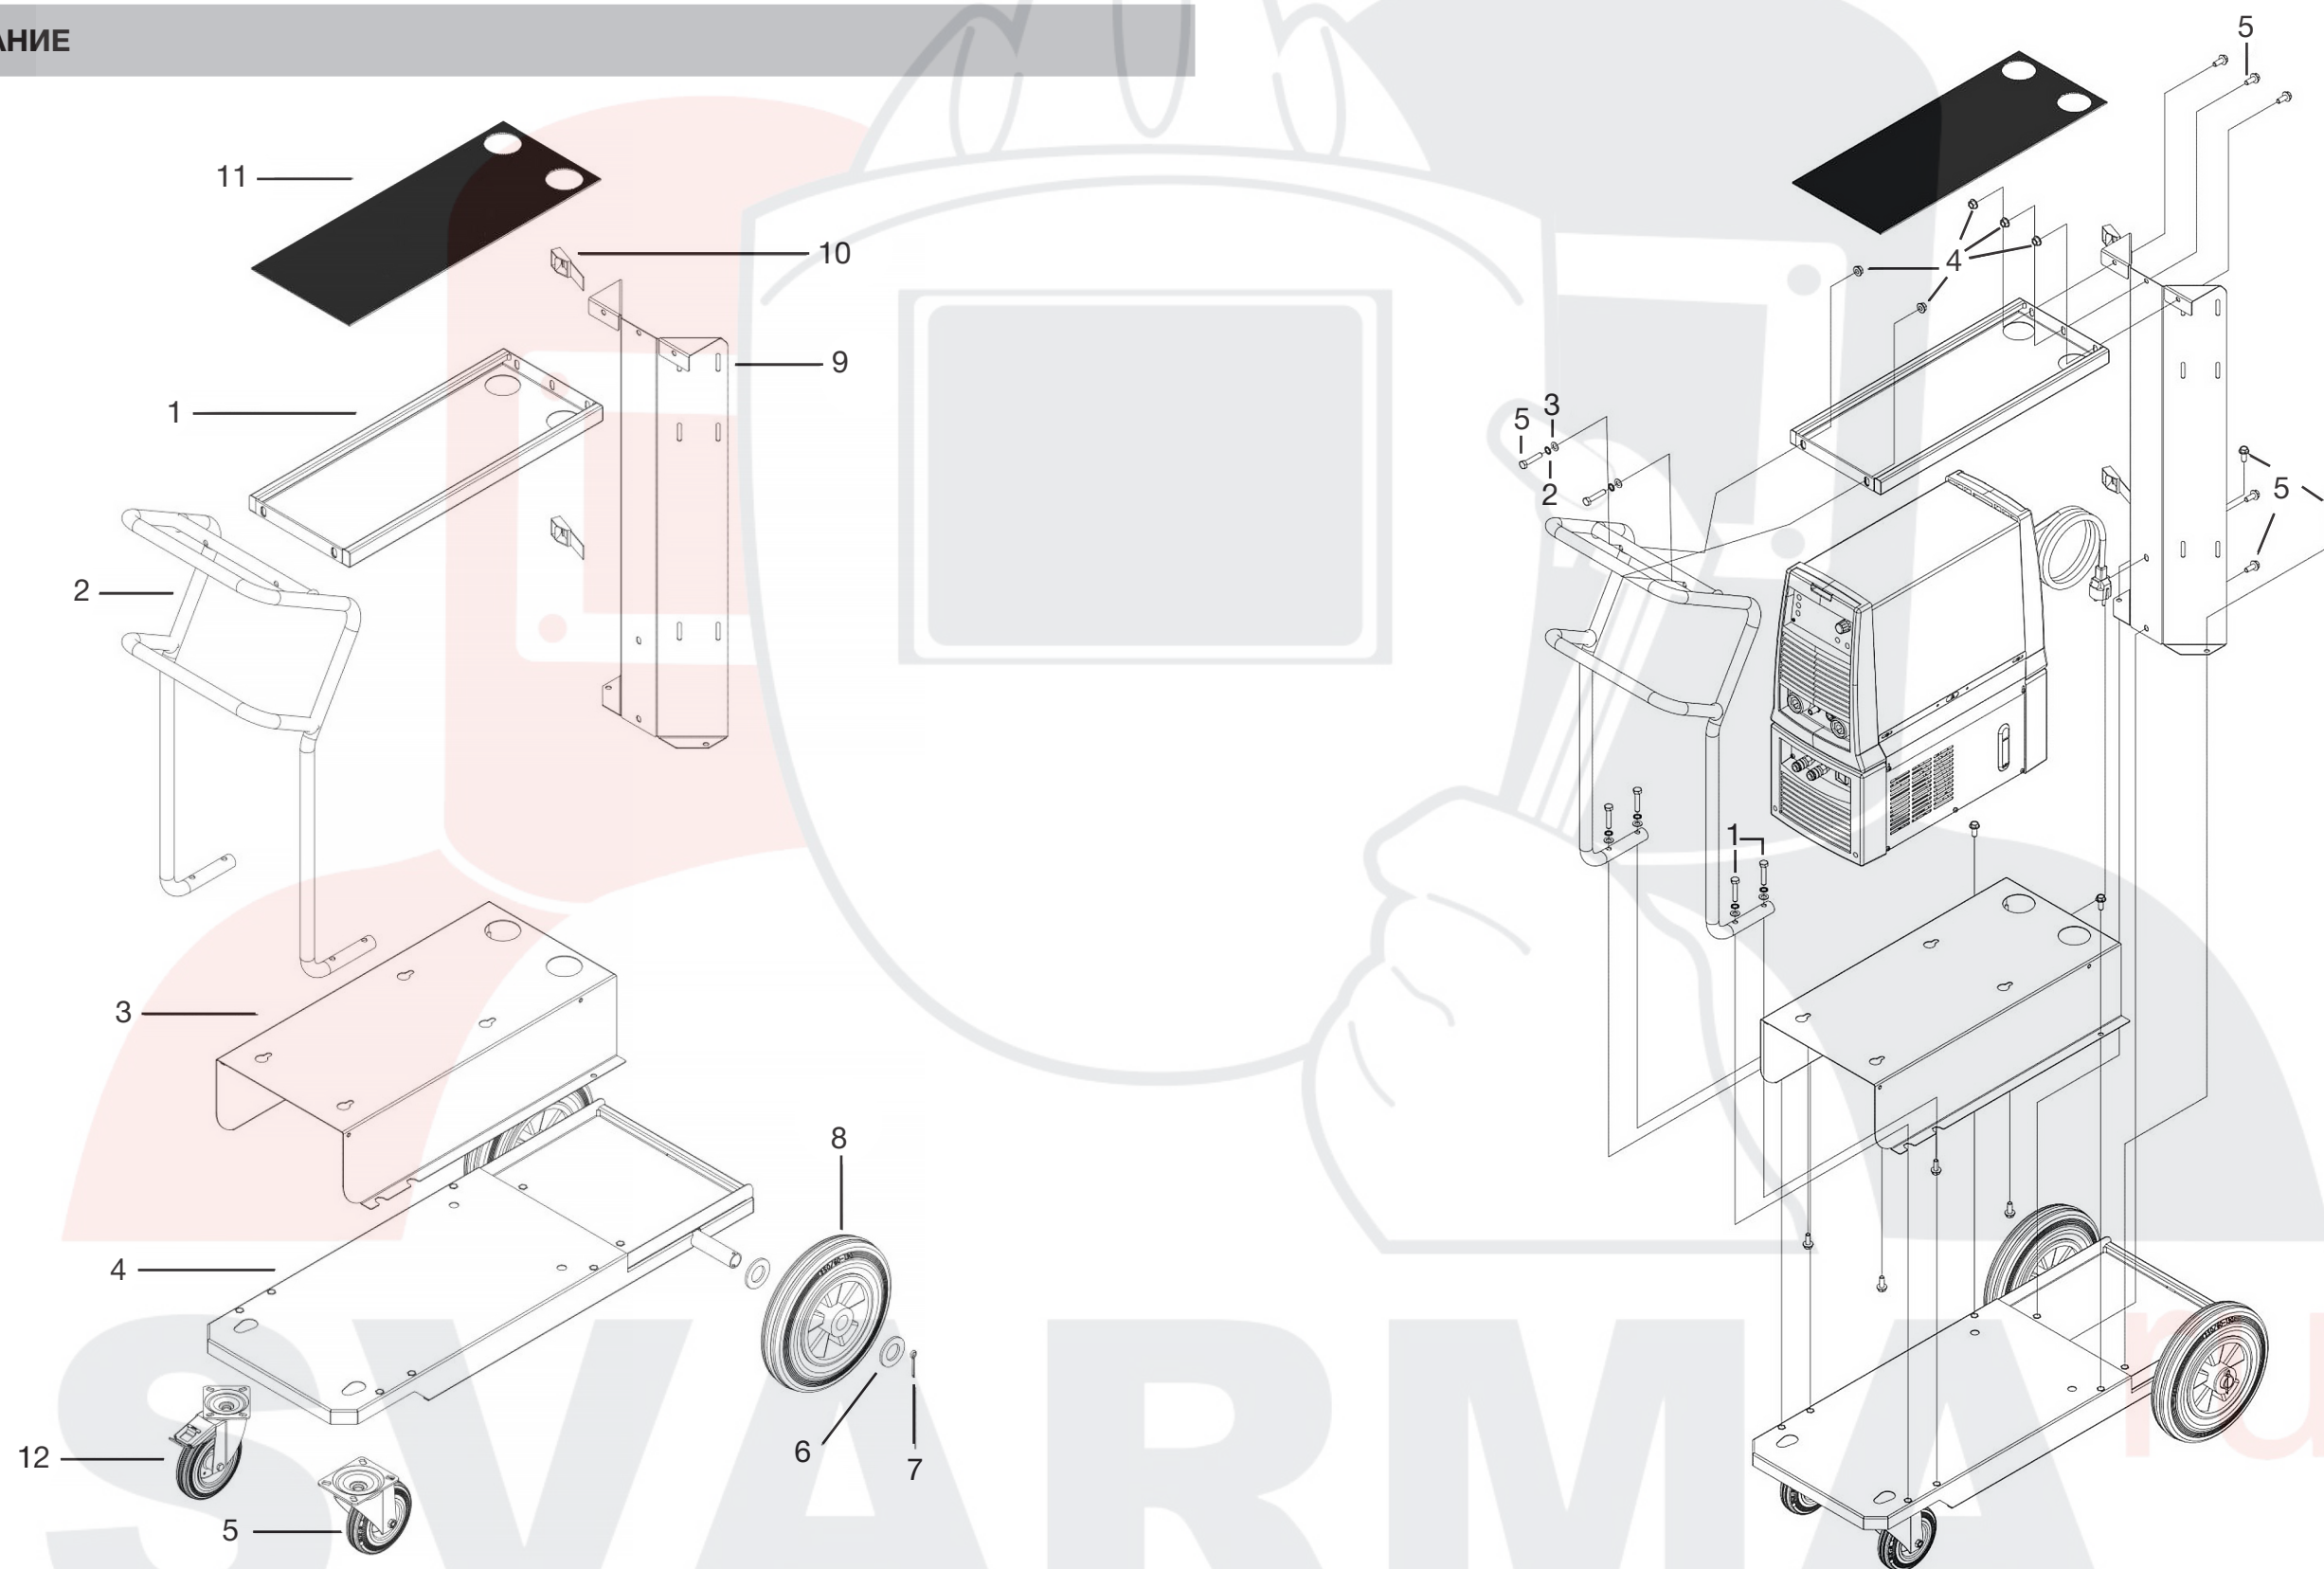

1. Верхняя пластина
2. Ручка для передвижения телеги
3. Пластина/отсек для инструментов
4. Нижняя часть телеги
5. Переднее колесо
6. Шайба M27
7. Шплинт
8. Заднее колесо

9. Опора для газового баллона
10. Ремень крепления баллона
11. Резиновый коврик
12. Колесо с тормозов

1. Винт M8x40 TC
2. Пружинная шайба (гровер) M8
3. Шайба M8
4. Гайка с накаткой
5. Винт с накатанной головкой M8 H=20мм


2. ПОДЪЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ



- Используйте ручки и ремни исключительно для ручного подъема оборудования.



- На устройстве не предусмотрено никаких специальных точек зацепления.
- Для механического подъема используйте: вилочный погрузчик; канаты/цепи, которые натягиваются вокруг основания поднимаемого агрегата.

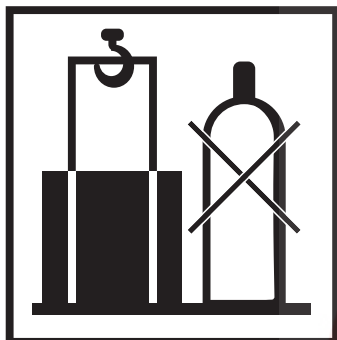

- Не пытайтесь поднимать газовые баллоны, тележки или любые другие мобильные устройства вместе со сварочным источником питания.
- Убедитесь, что подъемные цепи/канаты достаточно прочны, чтобы выдержать вес устройства.
- Убедитесь, что все устройства, которые должны быть подняты вместе с телегой, надежно закреплены и не могут быть сдвинуты.
- Перед подъемом убедитесь, что крепежные винты между тележкой сварочного источника питания и деталями, установленными на тележке, полностью затянуты (момент затяжки должен составлять не менее 10 нм).
- Перед выполнением механических подъемных работ отключите устройство от электросети.
- Убедитесь, что устройство электрически изолировано от механических подъемных средств, если сварочные работы должны выполняться при удержании устройства в воздухе.
- Перед выполнением механических подъемных работ отключите устройство от электросети.
- Убедитесь, что устройство электрически изолировано от механических подъемных средств, если сварочные работы должны выполняться при удержании устройства в воздухе.

3. УСТАНОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ



- Во избежание падений и опрокидывания не устанавливайте устройство на уклонах круче 10°.
- При перемещении сварочной тележки по градиенту обратите внимание на то, чтобы:
 - вес газовых баллонов, катушек проволоки, мобильных устройств и всех других предметов на тележке распределялся сбалансированно;
 - все крышки закрыты, а все движущиеся части надежно закреплены.



- Избегайте ситуаций, когда внезапное смещение нагрузок может привести к опрокидыванию агрегата. Во время сварочных работ обездвижьте агрегат на колесах (если он стоит на уклоне) с помощью крюков или тросов, чтобы предотвратить его перекачивание или опрокидывание.
- Установите баллоны со сжатым газом в вертикальное положение и закрепите их на неподвижной опоре или на специально сконструированных держателях. Защитите газовые баллоны от чрезмерного нагрева, ударов, сварочного шлака, открытого пламени и искр.
- Держите баллоны подальше от сварочных работ и любых других электрических цепей.